


Montageanleitung

Mounting instructions

PNVM6A Verbindungsmodul Cat.6a
Art. Nr.: 05300707
ID: 026090

Deutsch
English
914664

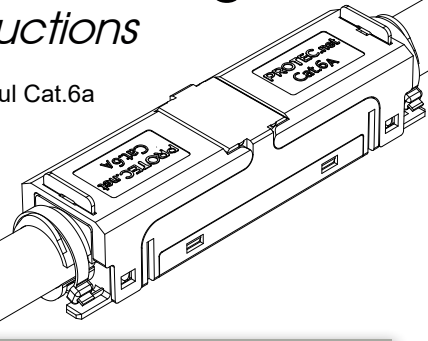

1

Den Kabelmantel ca. 40mm absetzen.

Datenleitungsentmantler PEEMD1
Art. Nr.: 05300670
ID: 054952

Strip cable to approx. 40mm.

2

Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 4mm kürzen.

Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 4mm.

3

Wiremanager mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.

Wire manager with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.

4

Adern in den Wiremanager entsprechend Farbcode einführen. Achtung: Wiremanager bündig an Folienschirm schieben.

Insert the wires into the wire manager according to the wire map label. Attention: Wiremanager slide flush on the foil shield.

5

Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig kürzen.

Trim the wires flush with the wire manager.

6

Konfektioniertes Kabel im Wiremanager.

Assembled wires in the wire manager.

7

Transportsicherung entfernen. Transportsicherung besteht aus kompostierbaren Bio-Kunststoff.

Remove transportation lock. Transportation lock is made of biodegradable plastic.

8

1- Wiremanager in den Extender einsetzen.
2- Klappe schließen

*1- Insert wire manager into extender and press to fit.
2- Close cover*

9

Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen und Überlänge entsprechend abschneiden.

Fit a cable tie for strain relief and cut off the excess length.

10

Fertig konfektionierter Extender.

A fully assembled extender.

WÜRTH Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG
PROTEC.net Produktmanagement
Ludwig-Erhard-Str. 21-39
D-65760 Eschborn
www.potecnet.de

