


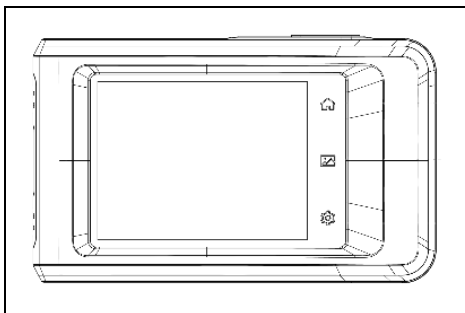

Wärmebildkamera PWBK

Art.-Nr. 05106724

ID-Nr. 057520

Thermal imaging camera

Version 1.4

Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG
PROTEC-Produktmanagement
Ludwig-Erhard-Straße 21-39
65760 Eschborn

(de)	Wärmebildkamera	3
	Bedienungsanleitung	
(en)	Thermal imaging camera	23
	Operating instructions	
(fr)	Caméra thermique	43
	Mode d'emploi	
(es)	Cámara termográfica	63
	Instrucciones de empleo	
(it)	Termocamera	83
	Istruzioni per l'uso	
(nl)	Warmtebeeldcamera	103
	Gebruiksaanwijzing	
(pl)	Kamera termowizyjna	123
	Instrukcja obsługi	
(cs)	Termokamera	143
	Návod k obsluze	
(sk)	Termokamera	163
	Návod na obsluhu	

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch die es zu schweren Verletzungen von Personen kommen kann. Auch die Gefährdung von Gegenständen (z.B. die Beschädigung des Gerätes) besteht.



WARNUNG

Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen führen sowie eine Gefährdung für die Funktion von Gegenständen (z.B. die Beschädigung des Gerätes) sein.



WARNUNG

Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt durch reflektierende Oberflächen auf das Auge. Laserstrahlung kann irreparable Schäden am Auge hervorrufen. Bei Messungen in der Nähe von Menschen, muss der Laserstrahl deaktiviert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit dem Gerät zu gewährleisten, müssen Sie die Sicherheitshinweise, Warnvermerke und das Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ unbedingt beachten.



WARNUNG

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- | Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerätes in der Nähe von elektrischen Schweißgeräten, Induktionsheizern und anderen elektromagnetischen Feldern.
- | Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Gerät vor dem Gebrauch zur Stabilisierung ca. 30 Minuten an die neue Umgebungstemperatur angepasst werden um den IR-Sensor zu stabilisieren.
- | Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit hohen Temperaturen aus.
- | Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungsbedingungen.
- | Messgeräte und Zubehör sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände!
- | In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.



Bitte beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln:
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit ist 2-polig festzustellen)
Erden und kurzschließen
Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Diese Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Bedieners gegenüber dem Hersteller.



Um das Gerät vor Beschädigung zu schützen, entfernen Sie bitte bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien.



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. Ein in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung komplett durch. Dieses Gerät ist CE-geprüft und erfüllt somit die erforderlichen Richtlinien.

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Haftungsausschluss



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung!

Wir haften nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Anleitung, von uns nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder von uns nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen werden resultieren.

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr übernommen. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Entsorgung

Sehr geehrter Kunde, mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die Möglichkeit, das Gerät nach Ende seines Lebenszyklus an geeignete Sammelstellen für Elektroschrott zurückzugeben.



Die WEEE regelt die Rücknahme und das Recycling von Elektroaltgeräten. Hersteller von Elektrogeräten sind dazu verpflichtet, Elektrogeräte, die verkauft werden, kostenfrei zurückzunehmen und zu recyceln. Elektrogeräte dürfen dann nicht mehr in die „normalen“ Abfallströme eingebracht werden. Elektrogeräte sind separat zu recyceln und zu entsorgen. Alle Geräte, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit diesem Logo gekennzeichnet.

Entsorgung von gebrauchten Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batteriegelgesetz**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen.

Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind:
Cd = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Qualitätszertifikat


Alle durchgeführten, qualitätsrelevanten Tätigkeiten und Prozesse werden permanent durch ein Qualitätsmanagementsystem überwacht. Wir bestätigen weiterhin, dass die während der Kalibrierung verwendeten Prüfeinrichtungen und Instrumente einer permanenten Prüfmittelüberwachung unterliegen.

Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die aktuellsten Richtlinien.

Bedienung

Aufbau der Kamera

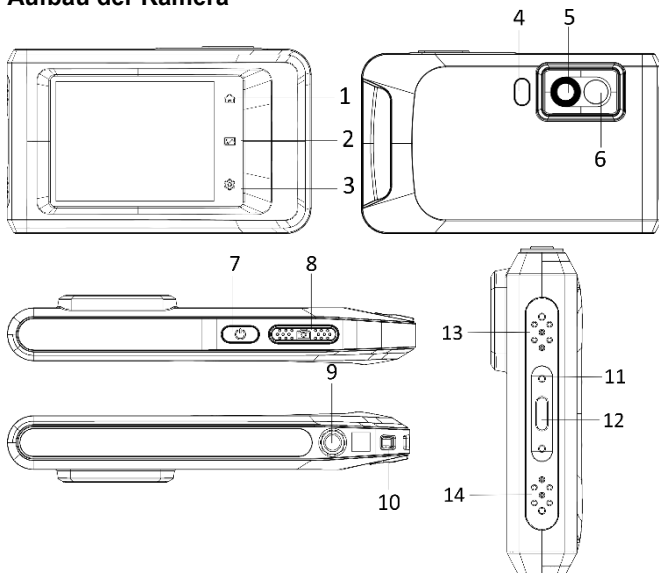

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Startseite	Antippen, um zur Live-Ansicht zurückzukehren
2	Datei	Antippen, um Alben aufzurufen
3	Einstellungen	Antippen, um Einstellungen aufzurufen
4	Taschenlampe	Beleuchtung / Blinkalarm
5	Wärmebildobjektiv	Erfasst Wärmesignaturen
6	Optisches Objektiv	Optische Aufnahme
7	Ein/Aus	Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten

8	Aufnahme	Aufnahme, vom Menü zurück in die Live-Ansicht, gedrückt halten für Videoaufnahme
9	Stativbefestigung	Gewinde für Stativ
10	Riemenbefestigungspunkt	Aufnahme für Riemen
11	Statusanzeige	Zeigt Ladestatus des Gerätes an
12	Type-C-Schnittstelle	Ladeschnittstelle, Datenübertragung
13	Summer	Akustischer Signalgeber
14	Mikrofon	Nimmt Ton auf

Einleitung

Die tragbare Wärmebildkamera ist ein Gerät zur Aufnahme von optischen und thermischen Bildern. Sie eignet sich zur Temperaturmessung, Videoaufnahme, Fotoaufnahme sowie Alarmierung und kann eine Verbindung zu WLANs, Hotspots und Bluetooth herstellen. Der integrierte hochempfindliche IR-Detektor und Hochleistungssensor erfasst Temperaturänderungen und misst die Temperatur in Echtzeit. Der Temperaturmessbereich beträgt -20 °C bis 400 °C mit einer Genauigkeit von ± 2 °C oder 2 % bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 35 °C und einer Objekttemperatur von über 0 °C. Das Gerät ist bedienungsfreundlich und ergonomisch gestaltet. Sie wird häufig für die Gebäudeinspektion, HLK sowie zur Wartung elektrischer und mechanischer Anlagen verwendet. Das Gerät unterstützt die Steuerung über den Touchscreen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um Parameter und Konfigurationen einzustellen.


Beschreibung des Menüs

Tippen Sie auf der Anzeigeoberfläche auf den Bildschirm, um die Menüleiste einzublenden und wischen Sie nach unten, um das Swipe-down-Menü aufzurufen.

- 1 – Startseite
- 2 – Dateien / Galerie
- 3 – Einstellungen
- 4 – Menü



- 5 – WLAN
- 6 – Bluetooth
- 7 – Hotspot
- 8 – Bildschirmübertragung
- 9 – Blitz
- 10 – Automatisch drehen
- 11 – Dunkel/Hell Modus
- 12 – Bildschirmhelligkeit

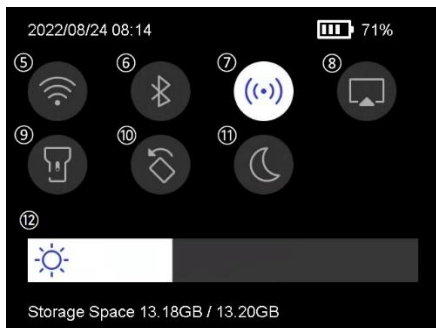

Grundlegende Funktionen

Thermographie

Das Gerät misst Temperatur in Echtzeit und zeigt sie auf dem Bildschirm an.

Fusion

Das Gerät kann die thermische und die optische Ansicht kombinieren.

Palette und Alarm

Das Gerät unterstützt mehrere Paletten. Sie können den Palettenmodus entsprechend der Alarmfunktion einstellen.

Client-Software-Verbindung

Sie können über die App an Ihrem Telefon die Live-Ansicht sehen, Fotos erfassen und Videos aufnehmen. Sie können Bilder offline analysieren und einen Bericht über die App generieren und freigeben.

Sie können außerdem den Software-Client herunterladen, um Bilder offline professionell zu analysieren und einen Bericht in einem benutzerdefinierten Format auf Ihrem PC zu erstellen.

Bluetooth

Das Gerät kann über Bluetooth mit einem Headset verbunden werden. So können Sie Sprache in den Videoaufnahmen hören.

Laden des Akkus

Verbinden Sie das Gerät per Ladekabel mit dem Netzteil, um den Akku aufzuladen.

Wenn das Gerät vollständig geladen wurde, sollte das Ladekabel abgezogen werden.

Die Statusanzeige informiert über den Ladezustand:

Leuchtet rot: normaler Ladevorgang

Blinkt rot: Ausnahme beim Laden

Leuchtet grün: vollständig geladen

Um die bestmögliche Leistung des Akkus erwirken zu können, sollte das Gerät nicht länger als 24 Stunden an ein Ladegerät angeschlossen sein. Die längste Akku-Lebensdauer kann gewährleistet werden, wenn das Gerät mindestens alle 3 Monate für 2 Stunden geladen wird. Der Akku sollte nicht in extrem kalten Umgebungen geladen werden.

Bild erfassen

Bevor Sie beginnen

Aktivieren Sie die Taschenlampe über das Swipe-down-Menü in dunkler Umgebung.



- Das Gerät unterstützt keine Foto- oder Videoaufnahme, wenn das Menü angezeigt wird.
- Das Gerät unterstützt keine Foto- oder Videoaufnahme, wenn es an Ihren PC angeschlossen ist.
- Unter Einstellungen → Erfassungseinstellungen → Dateiname können Sie den Dateinamen für die Foto- oder Videoaufnahme festlegen, um die in einer bestimmten Szene aufgenommenen Dateien zu unterscheiden.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Geräteeinstellungen → Geräteinitialisierung, um ggf. die Speicherkarte zu initialisieren.

Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Erfassungseinstellungen**.

Stellen Sie den **Erfassungsmodus** ein. Sie können zwischen drei Modi wählen.

Ein Bild aufnehmen

Drücken Sie einmal auf , um ein Bild aufzunehmen.



Wenn Sie aufgenommene Bilder sofort bearbeiten möchten, aktivieren Sie **vor dem Speichern bearbeiten**.



Ihr Gerät führt in regelmäßigen Abständen eine Selbstkalibrierung durch, um Bildqualität und Messgenauigkeit zu optimieren. Bei diesem Vorgang wird das Bild kurz angehalten und Sie hören einen „Klickton“, wenn sich ein Verschluss vor dem Detektor bewegt. Die Selbstkalibrierung findet während des Startvorgangs oder in sehr kalten oder heißen Umgebungen häufiger statt. Dies ist ein normaler Vorgang, um die optimale Leistung Ihres Geräts zu gewährleisten.

Kontinuierliche Aufnahme

Stellen Sie die Anzahl der Bilder ein, die kontinuierlich aufgenommen werden sollen, nachdem Sie diesen Modus ausgewählt haben. Drücken Sie in der Live-Ansicht auf  und das Gerät nimmt die eingestellte Anzahl von Bildern kontinuierlich auf.

Geplante Aufnahme

Legen Sie das Intervall für die geplante Aufnahme fest, nachdem Sie diesen Modus ausgewählt haben. Drücken Sie in der Live-Ansicht auf , und das Gerät nimmt die Bilder gemäß dem eingestellten Intervall auf. Drücken Sie erneut auf , um die Erfassung zu beenden. Legen Sie die Benennungsregel für die gespeicherten Dateien fest. Die Standard-Bildbenennung lautet Dateiname + Speicherzeit. Den **Dateinamen** können Sie festlegen. Die Speicherzeit ist die Systemzeit des Geräts, zu der die Speicherung erfolgt. Optional: Wenn ein visuelles Bild separat gespeichert werden soll, aktivieren Sie **Visuelles Bild speichern** und legen Sie die **Auflösung des visuellen Bildes** fest.



Wenn die Ziele schlecht beleuchtet sind, aktivieren Sie **Blitzlicht**. Dann schaltet das Gerät das Blitzlicht bei der Aufnahme von Bildern ein.

Tippen Sie zum Beenden auf . Richten Sie in der Live-Ansicht das Objektiv auf das Ziel und drücken Sie  um Bilder aufzunehmen.



- Bei **Ein Bild aufnehmen** und wenn **vor dem Speichern bearbeiten** NICHT aktiviert ist, wird das Live-Bild eingefroren und im Standard-Speicheralbum gespeichert. Wenn **vor dem Speichern bearbeiten** aktiviert ist, ruft das Gerät das Bildbearbeitungsmenü auf.

- Bei **Kontinuierliche Aufnahme/Geplante Aufnahme** wird oben auf dem Bildschirm ein Zähler angezeigt, der die Anzahl der aufgenommenen Bilder angibt.

Das Bild bearbeiten:



Wählen Sie Textnotiz aus und öffnen Sie die Bearbeitungsseite. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Inhalt einzugeben, und tippen Sie zum Speichern auf .



Die Bildinformationen anzeigen.



Das Bild in das gewünschte Album verschieben.



Das Bild löschen.

Video aufnehmen

Bevor Sie beginnen

Aktivieren Sie die Taschenlampe über das Aufklappmenü in dunkler Umgebung. Halten Sie in der Live-Ansicht die Aufnahmetaste gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten. Auf der Benutzeroberfläche werden das Aufnahmesymbol und ein Counter angezeigt.



Zum Abschluss drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden. Das aufgenommene Video wird automatisch gespeichert.

Aufgenommene Dateien anzeigen

1. Zum Aufrufen von **Alben**  drücken.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem die Dateien gespeichert sind.
3. Tippen Sie auf das Video oder das Foto, das angezeigt werden soll.
4. Das Gerät zeigt die ausgewählte Datei und die relevanten Informationen an.



Anzeigeeinstellungen

Anzeigemodus einstellen

Hier wählen Sie zwischen thermischen und optischen Anzeigemodi aus. Sie können zwischen **Thermisch**, **Fusion**, **BiB** und **Visuell** wählen.

1. Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie .
2. Tippen Sie auf die Symbole, um einen Anzeigemodus auszuwählen.



Im thermischen Modus zeigt das Gerät die Wärmebildansicht an.



Im Fusionsmodus zeigt das Gerät die kombinierte Ansicht von thermischem und optischem Kanal an.



Bei der Auswahl des Fusionsmodus müssen Sie die Parallaxen-Korrektur in der Live-Ansicht entsprechend der Entfernung zum Ziel auswählen, damit sich die thermischen und optischen Bilder besser überlappen.



Im BiB-Modus (Bild im Bild) zeigt das Gerät die thermische Ansicht innerhalb der optischen an.



Im visuellen Modus zeigt das Gerät die optische Ansicht an.

Paletten einstellen

Sie können mit den Paletten die gewünschten Farben auswählen.

1. Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie .
2. Tippen Sie auf die Symbole, um einen Palettentyp auszuwählen.

Weißglühend

Der heiße Bereich ist in der Ansicht hell gefärbt.

Schwarzglühend

Der heiße Bereich ist in der Ansicht dunkel gefärbt.

Regenbogen

Das Ziel zeigt mehrere Farben an. Er ist für Szenen ohne deutliche Temperaturunterschiede geeignet.

Eisenglühbogen

Das Ziel ist wie heißes Eisen gefärbt.

Rotglühend

Der heiße Bereich ist in der Ansicht rot gefärbt.

Vermischt

Heiße Bereiche sind gelb und kalte Bereiche sind lila gefärbt.

Regen

Heiße Bereich im Bild sind farbig, der Rest ist blau.

Rot

Heiße Bereich im Bild sind rot.

Anzeigetemperaturbereich einstellen

Legen Sie einen Temperaturbereich fest und die Palette funktioniert nur für Ziele innerhalb dieses Temperaturbereichs. Sie können den Temperaturbereich einstellen.

1. Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie .
2. Wählen Sie automatische Einstellung  oder manuelle Einstellung .

Automatisch


Wählen Sie . Das Gerät stellt die Einstellung für den Temperaturbereich automatisch ein.

Manuell

Tippen Sie auf einen Bereich auf dem Bildschirm, der Sie interessiert. Daraufhin wird ein Kreis um den Bereich angezeigt, und der Temperaturbereich wird so angepasst, dass möglichst viele Details des Bereichs zu sehen sind. Tippen Sie auf den Wert auf dem Bildschirm, um einen Wert zu sperren oder zu entsperren. Drehen Sie das Einstellrad auf dem Bildschirm, um eine Feineinstellung der maximalen und der minimalen Temperatur vorzunehmen. Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

Digitalzoom einstellen

1. Tippen Sie auf die Live-Ansicht, um den Digitalzoom-Rahmen aufzurufen.
2. Tippen Sie auf den Digitalzoom-Rahmen.

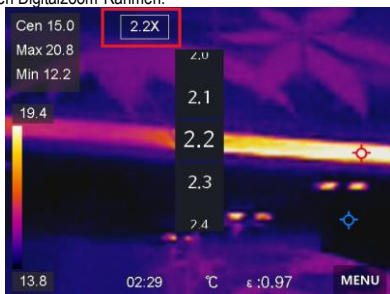

3. Wählen Sie den gewünschten Wert für den Digitalzoom.
4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu speichern und die Funktion zu verlassen.

OSD-Informationen anzeigen

Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Anzeigeeinstellungen**, um die Anzeige von Informationen auf dem Bildschirm zu aktivieren.

Zeit und Datum

Zeit und Datum des Geräts.

Einstellungen

Thermografie-Einstellungen, wie z. B. Emissionsgrad des Ziels, Temperatureinheit usw.

Temperaturmessung

Die Thermografie-Funktion (Temperaturmessung) liefert die Echtzeit-Temperatur der Szene und zeigt sie links auf dem Bildschirm an. Die Thermografie-Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.

Messeinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, die Messeinstellungen einzustellen, um die Genauigkeit der Temperaturmessung zu erhöhen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Messeinstellungen**.
2. Stellen Sie den **Temperaturbereich**, den **Emissionsgrad** usw. ein.

Temperaturbereich

Wählen Sie den Temperaturmessbereich. Im Modus **Automatische Umschaltung** kann das Gerät die Temperatur erkennen und den Thermografiebereich automatisch wechseln.

Emissionsgrad

Beachten Sie die Emissionsgradtabelle zur Festlegung des Emissionsgrads Ihres Ziels.

Reflexionstemperatur

Wenn sich ein anderes Objekt als das Ziel mit hoher Temperatur in der Szene befindet und der Emissionsgrad des Ziels niedrig ist, stellen Sie die Reflexionstemperatur als hohe Temperatur ein, um den Thermografieeffekt zu korrigieren.

Entfernung

Die Entfernung zwischen dem Ziel und dem Gerät. Sie können die Entfernung des Ziels anpassen oder als **Nah**, **Mittel** oder **Weit** auswählen.

Luftfeuchtigkeit

Hier wird die relative Luftfeuchtigkeit der aktuellen Umgebung eingestellt.



Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Geräteeinstellungen** → **Geräteinitialisierung** → **Alle Messgeräte entfernen**, um die Temperaturmesseinstellungen zu initialisieren.

Einheit einstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Geräteeinstellungen** → **Einheit**, um die Maßeinheiten für Temperatur und Entfernung einzustellen.

Bildmessung einstellen

Sie können Messgeräte festlegen, um die Minimal-, Maximal- und Mitteltemperatur der aktuellen Szene zu messen.

1. Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie .
2. Antippen, um die gewünschte Thermografieregel auszuwählen. **Heiß**, **Kalt** und **Mitte** können gewählt werden.
3. Tippen Sie auf **Zurück**, um zu speichern und die Funktion zu verlassen.



Die Minimal-, Maximal- und Mitteltemperaturen werden links oben auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie erneut auf die Regel, um sie zu löschen.

Temperaturalarm einstellen

Wenn die Temperatur des Ziels die eingestellte Alarmregel auslöst, führt das Gerät die konfigurierten Aktionen aus, wie z. B. ein akustisches Warnsignal und einen Blinkalarm ausgeben.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Messeinstellungen** → **Alarmeinstellungen**.
2. Aktivieren Sie **Temperaturalarm** und stellen Sie die Alarmparameter ein.

Alarmschwellenwert

Wenn die gemessene Temperatur den Schwellwert überschreitet, sendet das Gerät eine Alarmmeldung an die Client-Software. Wenn akustische Warnung aktiviert ist, gibt das Gerät einen Ton aus, und der Blitz blinkt, wenn der Lichtblitzalarm aktiviert wurde.

Akustische Warnung: Das Gerät gibt einen Signalton aus, wenn die Temperatur des Ziels den Alarmschwellenwert überschreitet.

Lichtblitzalarm: Das Blitzlicht blinkt, wenn die Zieltemperatur die Alarmschwelle überschreitet.

Alben verwalten

Die aufgenommenen Bild-/Videodateien werden in Alben gespeichert. Sie können neue Alben erstellen, ein Album umbenennen, den Standardordner ändern, Dateien zwischen den Alben verschieben und Alben löschen.

Aktion	Vorgang
Neues Album erstellen	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Tippen Sie auf , um ein neues Album hinzuzufügen. 3. Es wird eine Softwaretastatur angezeigt, über die Sie den Namen des Albums durch Berühren des Bildschirms eingeben können. 4. Tippen Sie zum Beenden auf . Das neu erstellte Album wird zum Standard-Speicheralbum und wird oben in der Liste der Alben angezeigt.
Album umbenennen	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Wählen Sie das Album, das Sie umbenennen möchten. 3. Tippen Sie auf  und wählen Sie Umbenennen. Es wird eine Softwaretastatur angezeigt. 4. Tippen Sie auf , um den alten Namen zu löschen und geben Sie den neuen Namen für das Album ein, indem Sie den Bildschirm berühren. 5. Tippen Sie zum Beenden auf .
Standard-Speicheralbum ändern	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Wählen Sie das Album, das Sie als Standard-Speicheralbum verwenden möchten. 3. Tippen Sie auf  und wählen Sie Als Standard-Speicheralbum festlegen.
Album löschen	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Wählen Sie das Album aus, das Sie löschen wollen. 3. Tippen Sie auf  und wählen Sie Löschen. Auf der Benutzeroberfläche wird ein Eingabefeld angezeigt. 4. Tippen Sie auf OK, um das Album zu löschen.

Dateien verwalten

Sie können die aufgezeichneten Dateien verschieben, löschen und bearbeiten sowie Textnotizen zu ihnen hinzufügen.

Aktion	Vorgang
Videodatei löschen	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Antippen, um das Album auszuwählen, in dem die zu löschende Datei gespeichert ist. 3. Tippen Sie im Album auf die zu löschende Datei, um sie anzuzeigen. 4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Menüleiste darunter anzuzeigen, und tippen Sie auf . Auf der Benutzeroberfläche wird ein Eingabefeld angezeigt. 5. Tippen Sie auf OK, um die Datei zu löschen.
Mehrere Dateien löschen	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Antippen, um das Album auszuwählen, in dem die zu löschenden Dateien gespeichert ist. 3. Im Album  und dann die zu löschende Dateien antippen. 4. Tippen Sie auf . Auf der Benutzeroberfläche wird ein Eingabefeld angezeigt. 5. Tippen Sie auf OK, um die Dateien zu löschen.
Datei verschieben	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Antippen, um das Album auszuwählen, in dem die zu verschiebende Datei gespeichert ist. 3. Tippen Sie im Album auf die zu verschiebende Datei, um sie anzuzeigen. 4. Tippen Sie auf die Datei, um die Menüleiste darunter anzuzeigen, und wählen Sie . Die Liste der Alben wird angezeigt. 5. Antippen, um das Album auszuwählen, in das Sie verschieben möchten.
Mehrere Dateien verschieben	1. Zum Aufrufen von Alben  drücken. 2. Antippen, um das Album auszuwählen, in dem die zu verschiebenden Dateien gespeichert sind. 3. Im Album  antippen, um die zu verschiebenden Dateien auszuwählen. 4. Tippen Sie auf . Die Liste der Alben wird angezeigt. 5. Antippen, um das Album auszuwählen, in das Sie verschieben möchten.

Dateien exportieren

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel an Ihren PC an und exportieren Sie die aufgenommenen Videos und Fotos.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses.
2. Schließen Sie das Gerät mit dem Kabel an Ihren PC an und öffnen Sie das erkannte Laufwerk.
3. Wählen Sie Videos oder Fotos aus und kopieren Sie sie auf den PC, um sie anzuzeigen.
4. Trennen Sie das Gerät von Ihrem PC.

Bluetooth verbinden

Sie können Ton in den Videos über Bluetooth-Headsets aufnehmen und hören, nachdem Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Headset gekoppelt haben.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf , um **Bluetooth** zu aktivieren.

Nach dem Koppeln können Sie den Ton über das Headset hören, während Sie ein Video wiedergeben.

LED-Licht einstellen

Tippen Sie im Aufklappenmenü auf Taschenlampe, um das LED-Licht zu aktivieren.

Gerätebildschirm an den PC übertragen

Das Gerät unterstützt das Übertragen des Bildschirms auf den PC über eine(n) auf dem UVC-Protokoll basierende(n) Client-Software oder Player. Sie können das Gerät über ein Type-C-Kabel an Ihren PC anschließen und die Echtzeit-Live-Ansicht des Geräts auf Ihren PC übertragen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bildschirm übertragen**.
2. Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
3. Öffnen Sie den UVC-Alarm-Client auf Ihrem PC.
4. Verbinden Sie das Gerät über ein Type-C-Kabel mit Ihrem PC.



Während der Bildschirmübertragung ist das Exportieren von Dateien über eine USB-Verbindung nicht möglich.

Gerät mit WLAN verbinden

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN**.
2. Tippen Sie auf , um WLAN zu aktivieren. Die gefundenen WLANs werden dann wie folgt aufgeführt.
3. Wählen ein WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es wird eine Softwaretastatur angezeigt.
4. Geben Sie Passwort durch Berühren des Bildschirms ein.



Tippen Sie NICHT auf die **Leertaste**, denn sonst ist das Passwort möglicherweise nicht korrekt.

Tippen Sie auf , um das Passwort in das Passwortfeld einzugeben.

5. Tippen Sie auf , um das Passwort zu speichern und eine WLAN-Verbindung herzustellen. Auf dem Hauptbildschirm wird ein WLAN-Symbol angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Geräte-Hotspot einstellen

Dank des Geräte-Hotspots können andere Geräte, die WLAN unterstützen, zur Datenübertragung mit dem Gerät verbunden werden.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Hotspot**.
3. Tippen Sie auf , um die Hotspot-Funktion zu aktivieren. Der Hotspot-Name besteht aus den letzten 9 Ziffern der Seriennummer des Geräts.
4. Tippen Sie auf **Hotspot festlegen**. Es wird eine Softwaretastatur angezeigt.
5. Legen Sie das Passwort für den Hotspot fest.



Tippen Sie NICHT auf die **Leertaste**, denn sonst ist das Passwort möglicherweise nicht korrekt. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten und aus Ziffern und Buchstaben bestehen. Tippen Sie auf , um das Passwort in das Passwortfeld einzugeben.

6. Tippen Sie zum Speichern auf .

Auto Power-Off

Das Gerät verfügt über eine Auto Power-Off Funktion um Energie zu sparen. Die Einstellung kann in 10 min. Schritten von 0-60 min. angepasst werden.

Datum und Zeit einstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** → **Geräteeeinstellungen** → **Zeit und Datum**.
2. Stellen Sie Datum und Zeit ein.
3. Drücken Sie zum Speichern und Beenden .

Gerät wiederherstellen

Gehen Sie zu **Lokale Einstellungen** → **Geräteeeinstellungen** → **Gerätewiederherstellung**, um das Gerät zurückzusetzen und die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Speicherkarte formatieren

Wenn eine Speicherkarte erstmalig in der tragbaren Wärmebildkamera verwendet wird, muss sie zunächst initialisiert werden.

Wählen Sie  und gehen Sie zu **Geräteeeinstellungen** → **Geräteinitialisierung** → **Speicherkarte formatieren**, um die Speicherkarte zu initialisieren.

Emissionsgradtabelle

Material	Wärmeemissionsgrad	Material	Wärmeemissionsgrad
Aluminium	0,30	Glas	0,90 bis 0,95
Asphalt	0,90 bis 0,98	Eisenoxide	0,78 bis 0,82
Beton	0,95	Lack	0,80 bis 0,95
Leder	0,95	Kunststoff	0,85 bis 0,95
Keramik	0,90 bis 0,95	Papier	0,70 bis 0,94
Kupfer	0,50	Sand	0,90
Ziegel	0,90	Gummi	0,95
Kohlenstoff	0,85	Holz	0,94
Fetthaltiges Dichtungsmittel	0,94	Textilien	0,94
Tiefkühlkost	0,90	Blei	0,50
Warme Speisen	0,93	Marmor	0,94
Eis	0,96 bis 0,98	Stoff (schwarz)	0,98
Schnee	0,83	Mörtel	0,8 bis 0,90
Menschliche Haut	0,98	Wasser	0,92 bis 0,96

Technische Daten

Display	3,5"-LCD-Touch-Display (640 x 480 Pixel)
IR-Auflösung	256 x 192 Pixel
Bildaufflösung für sichtbares Licht	3264 x 2448 Pixel
Sichtfeld	50° x 37,2°
Emissionsgrad	0,01 – 1,00
Temperaturbereich	-20 bis 400 °C
Genauigkeit	±2 % oder Messwert ±2 °C
Bildfrequenz	25 Hz
Digital Zoom	1x – 4x
Spektralband	7.5 - 14 µm
Fokus	fest eingestellt
Farbpalette	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Anzeigeoptionen	Thermal/Visuell/Fusion/BIB
Bildspeicherung	Interner Speicher (16 GB)
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 % RH
Stromversorgung	Integrierter Akku
Auto Power-Off	0-60 min. in 10 min. Stufen einstellbar
Gewicht	218 g
Größe	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Schutzart	IP54

Technische Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 61326-1	In einem Hochfrequenzfeld von 1V/m entspricht die Genauigkeit der spezifizierten Werte
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 – 2483,5 MHz, ca. 10 m (offene Fläche)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • 2,4 GHz-Band: 2,400 GHz bis 2,4835 GHz • 5 GHz-Band: 5,150 GHz bis 5,350 GHz, 5,470 GHz bis 5,725 GHz, 5,725 GHz bis 5,850 GHz

Safety instructions

**WARNING**

Sources of danger are e.g. mechanical parts that can cause serious injuries to persons.

There is also a risk of damage to objects (e.g. damage to the unit).

**WARNING**

Electric shock can cause death or serious injury to persons as well as a hazard to the function of objects (e.g. damage to the appliance).

**WARNING**

Never point the laser beam directly or indirectly at the eye through reflective surfaces. Laser radiation can cause irreparable damage to the eye. When measuring near people, the laser beam must be deactivated.

General safety instructions

**WARNING**

For safety and approval reasons (CE), unauthorised conversion and/or modification of the unit is not permitted. To ensure safe operation with the unit, it is essential to observe the safety instructions, warnings and the chapter "Intended use".

**WARNING**

Before using the appliance, please observe the following instructions:

- | Avoid operating the unit near electric welders, induction heaters and other electromagnetic fields.
- | After abrupt temperature changes, the unit must be adjusted to the new ambient temperature for approx. 30 minutes before use to stabilise the IR sensor.
- | Do not expose the unit to high temperatures for a long time.
- | Avoid dusty and humid environmental conditions.
- | Measuring instruments and accessories are not toys and do not belong in children's hands!
- | In commercial facilities, the accident prevention regulations of the Federation of Institutions for Statutory Accident Insurance and Prevention for electrical installations and equipment must be observed.



Please observe the five safety rules:

Unlock

Secure against restarting

Determine the absence of voltage (2-pole absence of voltage must be determined)

Ground and short circuit

Cover adjacent live parts

Intended use

The unit is only intended for the applications described in the operating instructions. Any other use is not permitted and may lead to accidents or destruction of the unit. These applications lead to an immediate expiry of any guarantee and warranty claims of the operator against the manufacturer.



To protect the unit from damage, please remove the batteries if the unit will not be used for a long time.



We accept no liability for damage to property or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions. In such cases, any warranty claim becomes void. An exclamation point within a triangle is intended to alert the user to the presence of safety precautions in the user manual. Read the instructions completely before using the appliance. This unit is CE-approved and therefore complies with the required directives.

Rights reserved to change specifications without prior notice.

Disclaimer



In case of damage caused by non-observance of the instructions, the warranty claim is void! We accept no liability for consequential damage resulting from this!

We are not liable for damage resulting from
failure to follow the instructions,
changes to the product that have not been approved by us, or
Spare parts not manufactured or approved by us
Are caused by the influence of alcohol, drugs or medication
result.

Correctness of the operating instructions

These operating instructions have been prepared with great care. No responsibility is taken for the correctness and completeness of the data, illustrations and drawings. Changes, misprints and errors excepted.

Disposal

Dear customer, with the purchase of our product you have the option to return the device to suitable collection points for electronic waste at the end of its life cycle.



WEEE regulates the take-back and recycling of waste electrical equipment. Manufacturers of electrical appliances are obliged to take back and recycle electrical appliances that are sold free of charge. Electrical appliances may then no longer be placed in the "normal" waste streams. Electrical equipment must be recycled and disposed of separately. All appliances covered by this directive are marked with this logo.

Disposal of used batteries



As the end user, you are legally obliged (**Battery Act**) to return all used batteries and rechargeable batteries; **disposal with household waste is prohibited!**

Batteries/rechargeable batteries containing harmful substances are marked with the adjacent symbols indicating that they must not be disposed of with household waste.

The designations for the decisive heavy metal are:

Cd = cadmium, **Hg** = mercury, **Pb** = lead.

You can hand in your used batteries/rechargeable batteries free of charge at the collection points of your municipality or wherever batteries/rechargeable batteries are sold!

Quality certificate


All quality-relevant activities and processes carried out are permanently monitored by a quality management system. We further confirm that the test equipment and instruments used during calibration are subject to permanent test equipment monitoring.

Declaration of conformity

The product complies with the latest directives

Operation

Structure of the camera

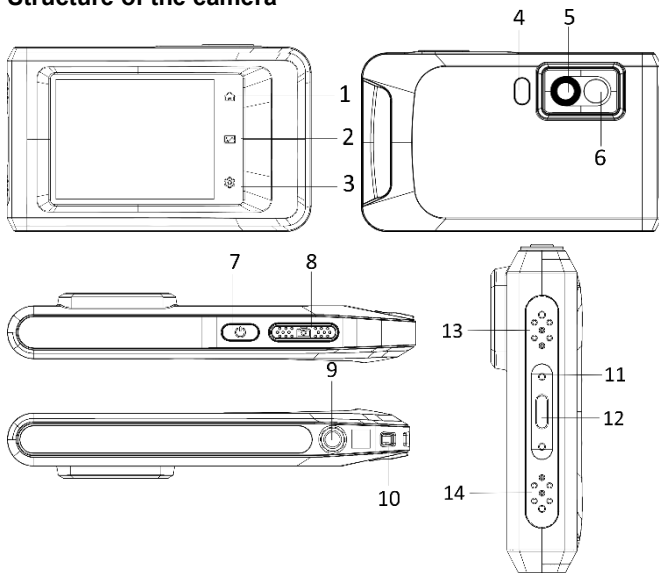

No.	Description	Function
1	Homepage	Tap to return to the live view
2	File	Tap to access albums
3	Settings	Tap to access settings
4	Torch	Lighting / flashing alarm
5	Thermal imaging lens	Captures heat signatures
6	Optical lens	Optical recording
7	On/Off	Press and hold to switch on/off

8	Recording	Recording, from menu back to live view, press and hold for video recording
9	Tripod mounting	Thread for tripod
10	Belt attachment point	Mounting for belts
11	Status display	Indicates the charging status of the unit
12	Type-C interface	Charging interface, data transmission
13	Summer	Acoustic signal generator
14	Microphone	Records sound

Introduction

The portable thermal imaging camera is a device for capturing optical and thermal images. It is suitable for temperature measurement, video recording, photo recording as well as alarming and can connect to WLANs, hotspots and Bluetooth. The integrated high-sensitivity IR detector and high-performance sensor detects temperature changes and measures the temperature in real time. The temperature measurement range is -20 °C to 400 °C with an accuracy of ± 2 °C or 2 % at an ambient temperature of 15 °C to 35 °C and an object temperature above 0 °C.

The unit is user-friendly and ergonomically designed. It is widely used for building inspection, HVAC, electrical and mechanical maintenance. The unit supports control via the touch screen. Tap the screen to set parameters and configurations.


Menu description

On the display interface, tap the screen to show the menu bar and swipe down to access the swipe-down menu.

- 1 - Home page
- 2 - Files / Gallery
- 3 - Settings
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Screen transmission
- 9 - Lightning
- 10 - Rotate automatically
- 11 - Dark/Light Mode
- 12 - Screen brightness

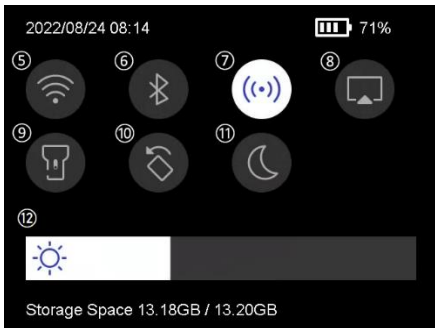

Basic functions

Thermography

The device measures temperature in real time and displays it on the screen.

Fusion

The unit can combine the thermal and optical views.

Pallet and alarm

The unit supports multiple pallets. You can set the pallet mode according to the alarm function.

Client software connection

You can see the live view, capture photos and record videos via the app on your phone. You can analyse images offline and generate and share a report via the app.

You can also download the software client to professionally analyse images offline and create a report in a custom format on your PC.

Bluetooth

The unit can be connected to a headset via Bluetooth. This allows you to hear speech in the video recordings.

Charging the battery

Connect the unit to the mains adapter via the charging cable to charge the battery.

When the unit is fully charged, the charging cable should be disconnected.

The status display informs about the charging status:

Lights up red: normal charging process

Flashing red: Exception during charging

Lights up green: fully charged

To obtain the best possible performance from the battery, the unit should not be connected to a charger for more than 24 hours. The longest battery life can be ensured if the unit is charged for 2 hours at least every 3 months. The battery should not be charged in extremely cold environments.

Capture image

Before you start

Activate the torch via the swipe-down menu in dark surroundings.



- The unit does not support photo or video recording when the menu is displayed.
- The unit does not support photo or video recording when connected to your PC.
- In Settings → Capture Settings → File Name, you can set the file name for photo or video capture to distinguish the files captured in a particular scene.
- Go to Settings → Device Settings → Device Initialisation to initialise the memory card if necessary.

Go to **Settings** → **Capture Settings**.

Set the **capture mode**. You can choose between three modes.

Take a picture

Press  once to take a picture.



If you want to edit captured images immediately, activate **Edit before saving**.



Your device performs a self-calibration at regular intervals to optimise image quality and measurement accuracy. During this process, the image is briefly paused and you will hear a "click sound" when a shutter moves in front of the detector. Self-calibration occurs more frequently during start-up or in very cold or hot environments. This is a normal process to ensure optimal performance of your device.

Continuous recording

Set the number of images to be taken continuously after selecting this mode. In live view, press , and the unit will continuously record the set number of images.

Planned recording

Set the interval for scheduled recording after selecting this mode. In live view, press , and the unit will capture images according to the set interval. Press  again to stop

Operation

capturing. Set the naming rule for the saved files. The default image naming is file name + storage time. You can set the **file name**. The storage time is the machine's system time at which the storage is made. Optional: If a visual image is to be saved separately, activate **Save visual image** and set the **resolution of the visual image**.



If the targets are poorly lit, activate **flash**. Then the unit turns on the flash when taking pictures.

Tap < to exit. In live view, point the lens at the target and press  to take pictures.



- When **Capture One Image** and **Edit Before Save** is NOT activated, the live image is frozen and saved in the default memory album. If **Edit before save** is enabled, the unit will enter the image editing menu.

- In **Continuous Recording/Planned Recording**, a counter is displayed at the top of the screen indicating the number of images taken.

Edit the image:



Select Text Note and open the editing page. Tap the screen to enter the content and tap  to save.



Display the image information.



Move the picture to the desired album.



Delete the image.

Record video

Before you start

Activate the torch via the drop-down menu in a dark environment.

In the live view, press and hold the record button to start video recording. The recording symbol and a counter are displayed on the user interface.



Finally, press the record button to stop recording. The recorded video is automatically saved.

Show recorded files

To access **albums**, press .

Tap on the album in which the files are stored.

Tap on the video or photo that you want to display.

The unit displays the selected file and the relevant information.



Display settings

Set display mode

Here you select between thermal and visual display modes. You can choose between **Thermal**, **Fusion**, **BiB** and **Visual**.

1. Tap **Menu** and select .

Tap the icons to select a display mode.



In thermal mode, the unit displays the thermal image view.



In fusion mode, the unit displays the combined view of thermal and optical channel.



When selecting the fusion mode, you must select the parallax correction in the live view according to the distance to the target so that the thermal and optical images overlap better.



In BiB mode (picture in picture), the unit displays the thermal view within the optical.



In visual mode, the unit displays the optical view.

Set palettes

You can select the desired colours with the palettes.

1. Tap **Menu** and select .

Tap the icons to select a palette type.

White-hot

The hot area is brightly coloured in the view.

Black-hot

The hot area is coloured dark in the view.

Rainbow

The target displays several colours. It is suitable for scenes without significant temperature differences.

Iron annealing arc

The target is coloured like hot iron.

Red-hot

The hot area is coloured red in the view.

Mixed

Hot areas are coloured yellow and cold areas are coloured purple.

Rain

Hot areas in the image are coloured, the rest is blue.

Red

Hot areas in the image are red.

Set display temperature range

Set a temperature range and the palette will only work for targets within that temperature range. You can set the temperature range.

1. Tap **Menu** and select .

Select automatic setting  or manual setting .

Automatic

Select . The unit automatically sets the temperature range setting.


Manual

Tap on an area on the screen that interests you. A circle will appear around the area and the temperature range will be adjusted to show as much detail of the area as possible. Tap the value on the screen to lock or unlock a value. Turn the dial on the screen to fine-tune the maximum and minimum temperature. Tap **OK** to exit.

Set digital zoom

Tap the live view to access the digital zoom frame.

Tap the digital zoom frame.

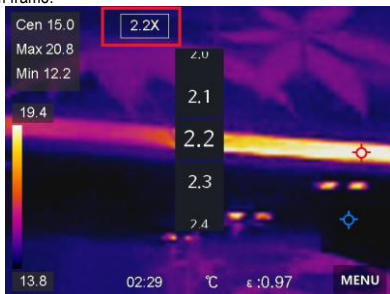

Select the desired value for the digital zoom.

Tap on the screen to save and exit the function.

Display OSD information

Go to **Settings** → **Display Settings** to activate the display of information on the screen.

Time and date

Time and date of the unit.

Settings

Thermography settings, such as target emissivity, temperature unit, etc.

Temperature measurement

The thermography function (temperature measurement) provides the real-time temperature of the scene and displays it on the left of the screen. The thermography function is switched on by default.

Measurement settings

You have the option of adjusting the measurement settings to increase the accuracy of the temperature measurement.

1. go to **Settings** → **Measurement Settings**.
2. set the **temperature range**, **emissivity**, etc.

Temperature range

Select the temperature measurement range. In **Auto Switch** mode, the unit can detect the temperature and switch the thermographic range automatically.

Emissivity

Refer to the emissivity table to determine the emissivity of your target.

Reflection temperature

If there is an object other than the high temperature target in the scene and the emissivity of the target is low, set the reflection temperature as high temperature to correct the thermographic effect.

Distance

The distance between the target and the unit. You can adjust the distance of the target or select as **Near**, **Medium** or **Far**.

Humidity

The relative humidity of the current environment is set here.



Go to **Settings** → **Device Settings** → **Device Initialisation** → **Remove All Meters** to initialise the temperature measurement settings.

Set unit

Go to **Settings** → **Unit Settings** → **Unit** to set the units of measurement for temperature and distance.

Adjusting the image measurement

You can set gauges to measure the minimum, maximum and average temperature of the current scene.

Tap **Menu** and select .

Tap to select the desired thermography rule. **Hot**, **Cold** and **Centre** can be selected.

Tap **Back** to save and exit the function.



The minimum, maximum and average temperatures are displayed at the top left of the screen. Tap the rule again to delete it.

Set temperature alarm

When the temperature of the target triggers the set alarm rule, the unit performs the configured actions, such as emitting an acoustic warning signal and a flashing alarm.

Go to **Settings** → **Measurement Settings** → **Alarm Settings**.

Activate the **temperature alarm** and set the alarm parameters.

Alarm threshold

When the measured temperature exceeds the threshold, the unit sends an alarm message to the client software. If audible warning is activated, the unit emits a sound and the flash flashes if the light flash alarm has been activated.

Audible warning: The unit beeps when the temperature of the target exceeds the alarm threshold.

Flashing light alarm: The flashing light flashes when the target temperature exceeds the alarm threshold.

Manage albums

The recorded picture/video files are saved in albums. You can create new albums, rename an album, change the default folder, move files between albums and delete albums.

Action	Process
Create new album	To access albums, press . Tap  to add a new album. A software keyboard is displayed that allows you to enter the name of the album by touching the screen. Tap  to exit. The newly created album becomes the default storage album and is displayed at the top of the list of albums.
Rename album	To access albums, press . Select the album you want to rename. Tap  and select Rename. A software keyboard is displayed. Touch  to delete the old name and enter the new name for the album by touching the screen. Tap  to exit.
Change default storage album	To access albums, press . Select the album you want to use as the default storage album. Tap  and select Set as Default Storage Album.
Delete album	To access albums, press . Select the album that you want to delete. Tap  and select Delete. An input field is displayed on the user interface. Tap OK to delete the album.

Manage files

You can move, delete and edit the recorded files and add text notes to them.

Action	Process
Delete video file	To access albums, press . Tap to select the album where the file you want to delete is stored. In the album, tap the file to be deleted to display it. Tap the screen to display the menu bar below and tap . An input field is displayed on the user interface. Tap OK to delete the file.
Delete multiple files	To access albums, press . Tap to select the album where the files you want to delete are stored. in the album  and then tap the files to be deleted. Tap on . An input field is displayed on the user interface. Tap OK to delete the files.
Move file	To access albums, press . Tap to select the album where the file you want to move is stored. In the album, tap the file to be moved to display it. Tap the file to display the menu bar below and select . The list of albums is displayed. Touch to select the album you want to move to.
Move multiple files	To access albums, press . Tap to select the album where the files you want to move are stored. Tap in the album  to select the files to be moved. Tap . The list of albums is displayed. Touch to select the album you want to move to.

Export files

Connect the unit to your PC using the cable supplied and export the videos and photos you have taken.

Open the cover of the USB port.

Connect the unit to your PC with the cable and open the recognised drive.

Select videos or photos and copy them to the PC to view them.

Disconnect the machine from your PC.

Connect Bluetooth

You can record and listen to sound in the videos via Bluetooth headsets after pairing the unit with a Bluetooth headset.

1. go to **Settings** → **Connections** → **Bluetooth**.

2. tap  to activate **Bluetooth**.

After pairing, you can hear the sound through the headset while playing a video.

Set LED light

Tap Flashlight in the pop-up menu to activate the LED light.

Transferring the unit screen to the PC

The unit supports transferring the screen to the PC via a client software or player based on the UVC protocol. You can connect the unit to your PC via a Type-C cable and transfer the real-time live view of the unit to your PC.

Go to **Settings** → **Connections** → **Transfer screen**.

Tap  to activate the function.

Open the UVC Alarm Client on your PC.

Connect the device to your PC using a Type-C cable.



During screen transfer, exporting files via a USB connection is not possible.

Connecting the machine with WLAN

Go to **Settings** → **Connections** → **Wi-Fi**.

Tap  to activate the Wi-Fi. The WLANs found are then listed as follows.

Select a Wi-Fi network to which you want to connect. A software keyboard is displayed.

Enter password by touching the screen.



DO NOT tap the **space bar** or the password may not be correct.

Tap  to enter the password in the password field.

Tap  to save the password and establish a Wi-Fi connection. A Wi-Fi icon is displayed on the main screen when the connection is established.

Set device hotspot

Thanks to the device hotspot, other devices that support WLAN can be connected to the device for data transfer.

Go to **Settings** → **Connections** → **Hotspot**.

Tap  to activate the hotspot function. The hotspot name consists of the last 9 digits of the serial number of the unit.

Tap **Set Hotspot**. 4. A software keyboard is displayed.

Set the password for the hotspot.



DO NOT tap the **space bar**, otherwise the password may not be correct. The password must contain at least 8 characters and consist of numbers and letters. Tap  to enter the password in the password field.

Tap  to save.

Auto Power-Off

The unit has an auto power-off function to save energy. The setting can be adjusted in 10 min. steps from 0-60 min.

Set date and time

Go to **Settings** → **Device Settings** → **Time and Date**.

Set the date and time.

Press  to save and exit.

Restore Device

Go to **Local Settings** → **Device Settings** → **Device Restore** to reset the device and restore the default settings.

Format memory card

When a memory card is used for the first time in the portable thermal imaging camera, it must first be initialised.

Select  and go to **Device Settings** → **Device Initialisation** → **Format Memory Card** to initialise the memory card.

Emissivity table

Material	Thermal emissivity	Material	Thermal emissivity
Aluminium	0,30	Glass	0.90 to 0.95
Asphalt	0.90 to 0.98	Iron oxides	0.78 to 0.82
Concrete	0,95	Lacquer	0.80 to 0.95
Leather	0,95	Plastic	0.85 to 0.95
Ceramics	0.90 to 0.95	Paper	0.70 to 0.94
Copper	0,50	Sand	0,90
Brick	0,90	Rubber	0,95
Carbon	0,85	Wood	0,94
Greasy sealant	0,94	Textiles	0,94
Frozen food	0,90	Lead	0,50
Hot dishes	0,93	Marble	0,94
Ice cream	0.96 to 0.98	Fabric (black)	0,98
Snow	0,83	Mortar	0.8 to 0.90
Human skin	0,98	Water	0.92 to 0.96

Technical data

Display	3.5" LCD touch display (640 x 480 pixels)
IR resolution	256 x 192 Pixel
Image resolution for visible light	3264 x 2448 Pixel
Field of view	50° x 37,2°
Emissivity	0,01 - 1,00
Temperature range	-20 to 400 °C
Accuracy	±2 % or measured value ±2 °C
Frame rate	25 Hz
Digital zoom	1x - 4x
Spectral band	7.5 - 14 µm
Focus	fixed
Colour palette	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Display options	Thermal/Visual/Fusion/BIB
Image storage	Internal memory (16 GB)
Operating temperature	-10 to 50 °C
Storage temperature	-20 to 60 °C
Relative humidity	<95 % RH
Power supply	Integrated battery
Auto Power-Off	0-60 min. adjustable in 10 min. steps
Weight	218 g
Size	138.5 x 85.2 x 23.8 mm
Protection class	IP54

Technical data

Electromagnetic compatibility EN 61326-1	In a high-frequency field of 1V/m, the accuracy corresponds to the specified values
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 - 2483.5 MHz, approx. 10 m (open area)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • 2.4 GHz band: 2.400 GHz to 2.4835 GHz • 5 GHz band: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Les sources de danger sont par exemple les pièces mécaniques qui peuvent entraîner des blessures graves pour les personnes.
Il existe également un risque pour les objets (par ex.



AVERTISSEMENT

L'électrocution peut entraîner la mort ou des blessures graves pour les personnes ainsi qu'un risque pour le fonctionnement des objets (par ex.



AVERTISSEMENT

Ne dirigez jamais le faisceau laser directement ou indirectement vers l'œil à travers des surfaces réfléchissantes. Le rayonnement laser peut causer des dommages irréparables à l'œil. Lors de mesures à proximité de personnes, le faisceau laser doit être désactivé.

Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier l'appareil de son propre chef. Pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil, il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les avertissements et le chapitre "Utilisation conforme".



AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :

- | Évitez d'utiliser l'appareil à proximité d'appareils de soudage électrique, de chauffages à induction et d'autres champs électromagnétiques.
- | Après des changements brusques de température, l'appareil doit être adapté à la nouvelle température ambiante pendant environ 30 minutes avant d'être utilisé pour la stabilisation afin de stabiliser le capteur IR.
- | N'exposez pas l'appareil à des températures élevées pendant une période prolongée.
- | Évitez les environnements poussiéreux et humides.
- | Les appareils de mesure et les accessoires ne sont pas des jouets et ne doivent pas être laissés entre les mains des enfants !
- | Dans les établissements commerciaux, les prescriptions de prévention des accidents de l'Association des caisses professionnelles d'assurances sociales (Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) concernant les installations et le matériel électriques doivent être respectées.



Veillez respecter les cinq règles de sécurité :

- Débloquer
- Sécuriser contre la remise en marche
- Déterminer l'absence de tension (l'absence de tension doit être déterminée sur 2 pôles)
- Mettre à la terre et court-circuiter
- Recouvrir les parties voisines sous tension

Utilisation conforme à la destination

L'appareil n'est destiné qu'aux applications décrites dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des accidents ou la destruction de l'appareil. Ces utilisations entraînent l'extinction immédiate de tout droit de garantie de l'utilisateur envers le fabricant.



Afin de protéger l'appareil de tout dommage, veuillez retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.



Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé. Un point d'exclamation placé dans un triangle indique la présence de consignes de sécurité dans le mode d'emploi. Lisez entièrement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. Cet appareil est homologué CE et répond donc aux directives requises.

Droits réservés, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Clause de non-responsabilité



En cas de dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs qui en résulteraient !

Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant du non-respect des instructions de modifications du produit qui n'ont pas été approuvées par nous, ou de pièces de rechange qui n'ont pas été fabriquées ou approuvées par nous sont causés par l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments le résultat.

Exactitude du mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l'exhaustivité des données, des illustrations et des dessins. Sous réserve de modifications, de fautes d'impression et d'erreurs.

Élimination

Cher client, en achetant notre produit, vous avez la possibilité de le retourner à la fin de son cycle de vie à des points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.



La DEEE réglemente la reprise et le recyclage des appareils électriques usagés. Les fabricants d'appareils électriques sont tenus de reprendre et de recycler gratuitement les appareils électriques qui sont vendus. Les appareils électriques ne peuvent alors plus être introduits dans les flux de déchets "normaux". Les appareils électriques doivent être recyclés et éliminés séparément. Tous les appareils concernés par cette directive sont marqués de ce logo.

Élimination des piles usagées



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (**loi sur les piles**) de rapporter toutes les piles et tous les accumulateurs usagés ; **il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !**

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués des symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères.

Les désignations du métal lourd déterminant sont :

Cd = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb.

Vous pouvez déposer gratuitement vos piles/accumulateurs usagés dans les points de collecte de votre commune ou partout où des piles/accumulateurs sont vendus !

Certificat de qualité


Toutes les activités et tous les processus relatifs à la qualité sont contrôlés en permanence par un système de gestion de la qualité. Nous confirmons en outre que les équipements d'essai et les instruments utilisés lors de l'étalonnage font l'objet d'un contrôle permanent des équipements d'essai.

Déclaration de conformité

Le produit est conforme aux directives les plus récentes.

Utilisation

Structure de la caméra

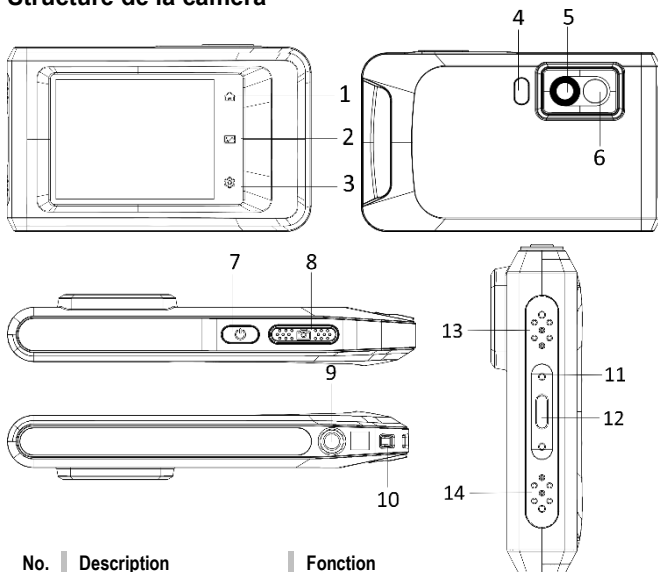

No.	Description	Fonction
1	Page d'accueil	Appuyer pour revenir à l'affichage en direct
2	Fichier	Appuyer pour afficher les albums
3	Réglages	Appuyer pour accéder aux paramètres
4	Lampe de poche	Éclairage / alarme clignotante
5	Objectif d'imagerie thermique	Détecte les signatures thermiques
6	Objectif optique	Enregistrement optique
7	marche/arrêt	Maintenir enfoncé pour allumer/éteindre

8	Enregistrement	Enregistrement, retour à l'affichage en direct à partir du menu, maintenir enfoncé pour l'enregistrement vidéo
9	Fixation du trépied	filetage pour trépied
10	Point de fixation de la courroie	Logement pour la courroie
11	Affichage de l'état	Indique l'état de charge de l'appareil
12	Interface de type C	Interface de charge, transmission de données
13	Summer	Avertisseur sonore
14	Micro	Enregistre le son

Introduction

La caméra thermique portable est un appareil permettant de prendre des images optiques et thermiques. Elle convient à la mesure de la température, à l'enregistrement vidéo, à la prise de photos ainsi qu'à l'alarme et peut se connecter à des réseaux WLAN, des hotspots et Bluetooth. Le détecteur IR ultrasensible intégré et le capteur haute performance détectent les changements de température et mesurent la température en temps réel. La plage de mesure de la température s'étend de -20 °C à 400 °C avec une précision de ± 2 °C ou 2 % pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C et une température de l'objet supérieure à 0 °C.

L'appareil est facile à utiliser et conçu de manière ergonomique. Il est souvent utilisé pour l'inspection des bâtiments, le CVC et l'entretien des installations électriques et mécaniques. L'appareil prend en charge le contrôle via l'écran tactile. Touchez l'écran pour régler les paramètres et les configurations.

Description du menu

Sur l'interface d'affichage, appuyez sur l'écran pour afficher la barre de menu et balayez vers le bas pour afficher le menu déroulant.

- 1 - Page d'accueil
- 2 - Fichiers / Galerie
- 3 - Réglages
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Point chaud
- 8 - Transfert d'écran
- 9 - Éclair
- 10 - Rotation automatique
- 11 - Mode sombre/clair
- 12 - Luminosité de l'écran



Fonctions de base

Thermographie

L'appareil mesure la température en temps réel et l'affiche à l'écran.

Fusion

L'appareil peut combiner la vue thermique et la vue optique.

Palette et alarme

L'appareil prend en charge plusieurs palettes. Vous pouvez régler le mode de palettes en fonction de la fonction d'alarme.

Connexion au logiciel client

Vous pouvez utiliser l'application sur votre téléphone pour voir l'image en direct, prendre des photos et enregistrer des vidéos. Vous pouvez analyser les images hors ligne et générer et partager un rapport via l'application.

Vous pouvez également télécharger le logiciel client pour analyser les images de manière professionnelle hors ligne et créer un rapport dans un format personnalisé sur votre PC.

Bluetooth

L'appareil peut être connecté à un casque via Bluetooth. Cela permet d'entendre la voix dans les enregistrements vidéo.

Charge de la batterie

Raccorder l'appareil au bloc d'alimentation à l'aide du câble de chargement pour recharger la batterie.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, le câble de recharge doit être débranché.

L'indicateur d'état informe sur l'état de charge :

Allumé en rouge : charge normale

Clignote en rouge : exception au chargement

Allumé en vert : complètement chargé

Pour obtenir les meilleures performances possibles de la batterie, l'appareil ne doit pas être connecté à un chargeur pendant plus de 24 heures. La durée de vie la plus longue de la batterie peut être garantie si l'appareil est chargé pendant 2 heures au moins tous les 3 mois. La batterie ne doit pas être chargée dans des environnements extrêmement froids.

Saisir l'image

Avant de commencer

Activez la lampe de poche à l'aide du menu déroulant dans un environnement sombre.



- L'appareil ne prend pas en charge l'enregistrement de photos ou de vidéos lorsque le menu est affiché.
- L'appareil ne prend pas en charge l'enregistrement de photos ou de vidéos lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Sous Paramètres → Paramètres de capture → Nom de fichier, vous pouvez définir le nom de fichier pour l'enregistrement photo ou vidéo afin de distinguer les fichiers enregistrés dans une scène particulière.
- Aller dans Paramètres → Paramètres de l'appareil → Initialisation de l'appareil pour initialiser la carte mémoire, le cas échéant.

Allez dans **Paramètres** → **Paramètres de capture**.

Régler le **mode de détection**. Vous avez le choix entre trois modes.

Prendre une photo

Appuyez une fois sur  pour prendre une photo.



Si vous souhaitez modifier immédiatement les images capturées, activez **Modifier avant d'enregistrer**.



Votre appareil effectue un auto-étalonnage à intervalles réguliers afin d'optimiser la qualité de l'image et la précision de la mesure. Au cours de ce processus, l'image est brièvement arrêtée et vous entendez un "clic" lorsqu'un obturateur se déplace devant le détecteur. L'autocalibrage a lieu plus fréquemment pendant le processus de démarrage ou dans des environnements très froids ou très chauds. Il s'agit d'un processus normal pour garantir des performances optimales de votre appareil.

Enregistrement en continu

Réglez le nombre d'images à prendre en continu après avoir sélectionné ce mode. En mode d'affichage en direct, appuyez sur  et l'appareil prendra le nombre d'images défini en continu.

Enregistrement prévu

Définissez l'intervalle de la prise de vue programmée après avoir sélectionné ce mode. En mode d'affichage en direct, appuyez sur  et l'appareil capture les images selon l'intervalle défini. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter la capture. Définissez la règle de nommage des fichiers enregistrés. La règle de nommage des images par défaut est Nom de fichier + durée d'enregistrement. Vous pouvez définir le **nom du fichier**. L'heure d'enregistrement est l'heure système de l'appareil à laquelle l'enregistrement a lieu. Facultatif : si une image visuelle doit être enregistrée séparément, activez **Enregistrer l'image visuelle** et définissez la **résolution de l'image visuelle**.



Si les cibles sont mal éclairées, activez le **flash**. L'appareil active alors le flash lors de la prise de photos.

Pour quitter, tapez sur . Dans l'affichage en direct, dirigez l'objectif vers la cible et appuyez sur  pour prendre des photos.



- Si l'option **Capturer une image** n'est PAS activée, l'image en direct est gelée et enregistrée dans l'album de stockage par défaut. Si l'option **Modifier avant d'enregistrer** est activée, l'appareil affiche le menu d'édition d'image. En cas de prise de vue **continue/planifiée**, un compteur s'affiche en haut de l'écran et indique le nombre de photos prises.

Modifier l'image :



Sélectionnez Note de texte et ouvrez la page d'édition. Tapez sur l'écran pour saisir le contenu, puis tapez sur  pour enregistrer.



Afficher les informations sur l'image.



Déplacer l'image dans l'album souhaité.



Supprimer l'image.

Enregistrer une vidéo

Avant de commencer

Activez la lampe de poche via le menu déroulant dans un environnement sombre.

Dans l'affichage en direct, maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé pour démarrer l'enregistrement vidéo. L'icône d'enregistrement et un compteur s'affichent sur l'interface utilisateur.



Pour terminer, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement. La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée.

Afficher les fichiers enregistrés

1. pour accéder aux **albums**, appuyer sur 
2. tapez sur l'album dans lequel les fichiers sont enregistrés.
3. tapez sur la vidéo ou la photo à afficher.
4. l'appareil affiche le fichier sélectionné et les informations pertinentes.



Paramètres d'affichage

Régler le mode d'affichage

Vous choisissez ici entre les modes d'affichage thermique et optique. Vous pouvez choisir entre **Thermique**, **Fusion**, **BiB** et **Visuel**.

1. tapez sur **Menu** et sélectionnez .
2. tapez sur les icônes pour sélectionner un mode d'affichage.



En mode thermique, l'appareil affiche l'image thermique.



En mode fusion, l'appareil affiche la vue combinée du canal thermique et du canal optique.



Lorsque vous choisissez le mode de fusion, vous devez sélectionner la correction de parallaxe dans la vue en direct en fonction de la distance de la cible, afin que les images thermiques et optiques se chevauchent mieux.



En mode BiB (image dans l'image), l'appareil affiche la vue thermique à l'intérieur des optiques.



En mode visuel, l'appareil affiche la vue optique.

Régler les palettes

Vous pouvez sélectionner les couleurs souhaitées à l'aide des palettes.

1. tapez sur **Menu** et sélectionnez .
2. taper sur les icônes pour sélectionner un type de palette

Blanc incandescent

La zone chaude est colorée en clair dans la vue.

Noir incandescent

La zone chaude est de couleur sombre dans la vue.

Arc-en-ciel

La cible affiche plusieurs couleurs. Il est adapté aux scènes ne présentant pas de différences de température significatives.

Arc de recuit en fer

La cible est teintée comme du fer chaud.

Rougeoyant

La zone chaude est colorée en rouge dans la vue.

Mélange

Les zones chaudes sont jaunes et les zones froides sont colorées en violet.

Pluie

Les zones chaudes de l'image sont colorées, le reste est bleu.

Rouge

Les zones chaudes de l'image sont en rouge.

Régler la plage de température d'affichage

Définissez une plage de températures et la palette ne fonctionnera que pour les destinations situées dans cette plage de températures. Vous pouvez régler la plage de température.

1. tapez sur **Menu** et sélectionnez .
2. sélectionnez Réglage automatique  ou Réglage manuel .

Automatique

Sélectionnez . L'appareil règle automatiquement le paramètre de la plage de température.

Manuel

Appuyez sur une zone de l'écran qui vous intéresse. Un cercle s'affiche autour de la zone et la plage de température est ajustée de manière à ce que le plus de détails possible de la zone soient visibles. Appuyez sur la valeur à l'écran pour verrouiller ou déverrouiller une valeur. Tournez la molette de réglage à l'écran pour effectuer un réglage fin de la température maximale et minimale. Tapez sur **OK** pour quitter.

Régler le zoom numérique

1. tapez sur l'affichage en direct pour accéder au cadre de zoom numérique.
2. tapez sur le cadre du zoom numérique



3. choisissez la valeur souhaitée pour le zoom numérique

4. tapez sur l'écran pour enregistrer et quitter la fonction.

Afficher les informations OSD

Allez dans **Paramètres** → **Paramètres d'affichage** pour activer l'affichage des informations à l'écran.

Heure et date

Heure et date de l'appareil.

Réglages

Paramètres de thermographie, tels que l'émissivité de la cible, l'unité de température, etc.

Mesure de la température

La fonction thermographie (mesure de la température) fournit la température en temps réel de la scène et l'affiche à gauche de l'écran. La fonction thermographie est activée par défaut.

Réglages de mesure

Vous avez la possibilité de régler les paramètres de mesure afin d'augmenter la précision de la mesure de la température.

1. allez dans **Réglages** → **Réglages de mesure**.

2. régler la **plage de température**, l'émissivité, etc.

Plage de température

Sélectionnez la plage de mesure de la température. En mode de **commutation automatique**, l'appareil peut détecter la température et changer automatiquement de plage de thermographie.

Emissivité

Consultez le tableau d'émissivité pour déterminer l'émissivité de votre cible.

Température de réflexion

Si un objet autre que la cible à température élevée se trouve dans la scène et que l'émissivité de la cible est faible, réglez la température de réflexion sur une température élevée afin de corriger l'effet thermographique.

Distance

La distance entre la cible et l'appareil. Vous pouvez ajuster la distance de la cible ou la sélectionner comme **proche**, **moyenne** ou **lointaine**.

Humidité de l'air

On règle ici l'humidité relative de l'environnement actuel.



Aller dans **Paramètres** → **Paramètres de l'appareil** → **Initialisation de l'appareil** → **Supprimer tous les appareils de mesure** pour initialiser les paramètres de mesure de la température.

Régler l'unité

Allez dans **Paramètres** → **Paramètres de l'appareil** → **Unité** pour définir les unités de mesure de la température et de la distance.

Régler la mesure d'image

Vous pouvez définir des appareils de mesure afin de mesurer la température minimale, maximale et moyenne de la scène actuelle.

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez .
2. appuyer pour sélectionner la règle de thermographie souhaitée. Le **chaud**, le **froid** et le **centre** peuvent être sélectionnés.
3. tapez sur **Retour** pour enregistrer et quitter la fonction.



Les températures minimale, maximale et moyenne s'affichent en haut à gauche de l'écran. Tapez à nouveau sur la règle pour la supprimer.

Régler l'alarme de température

Si la température de la cible déclenche la règle d'alarme définie, l'appareil exécute les actions configurées, comme émettre un signal d'avertissement sonore et une alarme clignotante.

1. allez dans **Paramètres** → **Paramètres de mesure** → **Paramètres d'alarme**.
2. activez **l'alarme de température** et réglez les paramètres de l'alarme.

Valeur seuil de l'alarme

Si la température mesurée dépasse la valeur seuil, l'appareil envoie un message d'alarme au logiciel client. Si l'alerte sonore est activée, l'appareil émet un son et le flash clignote si l'alerte lumineuse est activée.

Avertissement sonore : l'appareil émet un signal sonore lorsque la température de la cible dépasse le seuil d'alarme.

Alarme par flash lumineux : le flash lumineux clignote lorsque la température cible dépasse le seuil d'alarme.

Gérer les albums

Les fichiers image/vidéo enregistrés sont stockés dans des albums. Vous pouvez créer de nouveaux albums, renommer un album, modifier le dossier par défaut, déplacer des fichiers entre les albums et supprimer des albums.

Action	Opération
Créer un nouvel album	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. tapez sur  pour ajouter un nouvel album. 3. un clavier logiciel s'affiche et vous permet de saisir le nom de l'album en touchant l'écran. 4. Pour quitter, tapez sur . L'album nouvellement créé devient l'album de sauvegarde par défaut et s'affiche en haut de la liste des albums.
Renommer l'album	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. sélectionnez l'album que vous souhaitez renommer 3. Tapez sur *** et sélectionnez Renommer. Un clavier logiciel s'affiche. 4. tapez sur  pour supprimer l'ancien nom et saisissez le nouveau nom de l'album en touchant l'écran. 5. Pour quitter, tapez sur .
Modifier l'album de sauvegarde par défaut	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. sélectionnez l'album que vous souhaitez utiliser comme album de sauvegarde par défaut. 3. tapez sur *** et sélectionnez Définir comme album de sauvegarde par défaut.
Supprimer l'album	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. choisissez l'album que vous souhaitez supprimer 3. tapez sur *** et sélectionnez Supprimer. Un champ de saisie s'affiche dans l'interface utilisateur. 4. tapez sur OK pour supprimer l'album.

Gérer les fichiers

Vous pouvez déplacer, supprimer et modifier les fichiers enregistrés et y ajouter des notes de texte.

Action	Opération
Supprimer un fichier vidéo	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. appuyer pour sélectionner l'album dans lequel est enregistré le fichier à supprimer 3. dans l'album, taper sur le fichier à supprimer pour l'afficher. 4. taper sur l'écran pour afficher la barre de menu en dessous, puis taper sur . Un champ de saisie s'affiche sur l'interface utilisateur. 5. taper sur OK pour supprimer le fichier.
Supprimer plusieurs fichiers	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. appuyer pour sélectionner l'album dans lequel sont stockés les fichiers à supprimer 3. dans l'album  puis taper sur les fichiers à supprimer. 4. taper sur . Un champ de saisie s'affiche sur l'interface utilisateur. 5. taper sur OK pour supprimer les fichiers.
Déplacer un fichier	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. taper pour sélectionner l'album dans lequel est enregistré le fichier à déplacer 3. dans l'album, taper sur le fichier à déplacer pour l'afficher. 4. taper sur le fichier pour afficher la barre de menu en dessous et sélectionnez . La liste des albums s'affiche. 5. taper pour sélectionner l'album vers lequel vous voulez le déplacer
Déplacer plusieurs fichiers	1. pour accéder aux albums, appuyer sur  2. taper pour sélectionner l'album dans lequel sont enregistrés les fichiers à déplacer 3. dans l'album, appuyer sur  pour sélectionner les fichiers à déplacer. 4. taper sur . La liste des albums s'affiche. 5. taper pour sélectionner l'album vers lequel vous voulez le déplacer

Exporter des fichiers

Connectez l'appareil à votre PC à l'aide du câble fourni et exportez les vidéos et photos enregistrées.

1. ouvrez le couvercle du port USB.
2. connectez l'appareil à votre PC à l'aide du câble et ouvrez le lecteur détecté.
3. sélectionner des vidéos ou des photos et les copier sur le PC pour les afficher
4. déconnectez l'appareil de votre PC

Connecter Bluetooth

Vous pouvez enregistrer et écouter du son dans les vidéos via des oreillettes Bluetooth après avoir couplé l'appareil avec une oreillette Bluetooth.

1. allez dans **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**
2. tapez sur  pour activer le **Bluetooth**.

Une fois couplé, vous pouvez entendre le son dans l'oreillette pendant que vous regardez une vidéo.

Régler la lumière LED

Appuyez sur Lampe de poche dans le menu déroulant pour activer la lumière LED.

Transférer l'écran de l'appareil vers le PC

L'appareil prend en charge le transfert de l'écran vers le PC via un logiciel client ou un lecteur basé sur le protocole UVC. Vous pouvez connecter l'appareil à votre PC via un câble de type C et transférer l'affichage en direct et en temps réel de l'appareil sur votre PC.

1. allez dans **Paramètres** → **Connexions** → **Transférer l'écran**
2. Tapez sur  pour activer la fonction.
3. ouvrez le client Alarme UVC sur votre PC.
4. connectez l'appareil à votre PC à l'aide d'un câble de type C



Pendant le partage d'écran, il n'est pas possible d'exporter des fichiers via une connexion USB.

Connecter l'appareil au réseau WLAN

1. allez dans **Paramètres** → **Connexions** → **WLAN**
2. tapez sur  pour activer le WLAN. Les WLAN trouvés sont alors listés comme suit.
3. sélectionnez un WLAN auquel vous souhaitez vous connecter. Un clavier logiciel s'affiche.
4. saisissez le mot de passe en touchant l'écran



NE PAS taper sur la **barre d'espace**, sinon le mot de passe risque de ne pas être correct.

Tapez sur  pour saisir le mot de passe dans le champ Mot de passe.

5. Tapez sur  pour enregistrer le mot de passe et établir une connexion WLAN. Une icône WLAN s'affiche sur l'écran d'accueil lorsque la connexion est établie.

Régler le hotspot de l'appareil

Grâce au hotspot de l'appareil, d'autres appareils qui prennent en charge le WLAN peuvent être connectés à l'appareil pour le transfert de données.

1. allez dans **Paramètres** → **Connexions** → **Point d'accès**.

3. tapez sur  pour activer la fonction hotspot. Le nom du hotspot est composé des 9 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil.

4. tapez sur **Définir un hotspot**. Un clavier logiciel s'affiche.

5. définissez le mot de passe pour le hotspot



NE PAS taper sur la **barre d'espace**, sinon le mot de passe risque de ne pas être correct. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères et être

composé de chiffres et de lettres. Tapez sur  pour saisir le mot de passe dans le champ de mot de passe.

6. Tapez sur  pour enregistrer.

Arrêt automatique

L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique pour économiser de l'énergie. Le réglage peut être ajusté de 0 à 60 min, par paliers de 10 min.

Régler la date et l'heure

1. allez dans **Paramètres** → **Paramètres de l'appareil** → **Heure et date**.

2. réglez la date et l'heure

3. pour enregistrer et quitter, appuyez sur .

Restaurer l'appareil

Allez dans **Paramètres locaux** → **Paramètres de l'appareil** → **Restauration de l'appareil** pour réinitialiser l'appareil et restaurer les paramètres par défaut.

Formater la carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est utilisée pour la première fois dans la caméra thermique portable, elle doit d'abord être initialisée.

Sélectionner  et aller dans **Paramètres du périphérique** → **Initialisation du périphérique** → **Formater la carte mémoire** pour initialiser la carte mémoire.

Tableau d'émissivité

Matériau	Degré d'émission de chaleur	Matériau	Degré d'émission de chaleur
Aluminium	0,30	Verre	0,90 à 0,95
Asphalte	0,90 à 0,98	Oxydes de fer	0,78 à 0,82
Béton	0,95	Laque	0,80 à 0,95
Cuir	0,95	Plastique	0,85 à 0,95
Céramique	0,90 à 0,95	Papier	de 0,70 à 0,94
Cuivre	0,50	Sable	0,90
La brique	0,90	Caoutchouc	0,95
Carbone	0,85	Bois	0,94
Produit d'étanchéité gras	0,94	Textiles	0,94
Aliments surgelés	0,90	Plomb	0,50
Repas chauds	0,93	Marbre	0,94
Glace	0,96 à 0,98	Tissu (noir)	0,98
Neige	0,83	Mortier	0,8 à 0,90
Peau humaine	0,98	Eau	de 0,92 à 0,96

Données techniques

Écran	Écran tactile LCD 3,5" (640 x 480 pixels)
Résolution IR	256 x 192 pixels
Résolution d'image pour la lumière visible	3264 x 2448 pixels
Champ de vision	50° x 37,2°
Emissivité	0,01 - 1,00
Plage de température	de -20 à 400 °C
Précision	±2 % ou valeur mesurée ±2 °C
Fréquence d'image	25 Hz
Zoom numérique	1x - 4x
Bande spectrale	7.5 - 14 µm
Focus sur	fixe
Palette de couleurs	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Options d'affichage	Thermique/Visuel/Fusion/BIB
Stockage des images	Mémoire interne (16 Go)
Température de fonctionnement	de -10 à 50 °C
Température de stockage	de -20 à 60 °C
Humidité relative de l'air	<95 % RH
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Arrêt automatique	0-60 min. réglable par paliers de 10 min.
Poids	218 g
Taille	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Indice de protection	IP54

Données techniques

Compatibilité électromagnétique EN 61326-1	Dans un champ haute fréquence de 1V/m, la précision des valeurs spécifiées correspond à
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, env. 10 m (surface ouverte)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • Bande de 2,4 GHz : 2,400 GHz à 2,4835 GHz • Bande des 5 GHz : 5,150 GHz à 5,350 GHz, 5,470 GHz à 5,725 GHz, 5,725 GHz à 5,850 GHz

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

Las fuentes de peligro son, por ejemplo, las piezas mecánicas que pueden causar lesiones graves a las personas.

También existe el riesgo de dañar objetos (por ejemplo, la unidad).



ADVERTENCIA

Las descargas eléctricas pueden causar la muerte o lesiones graves a las personas, así como un peligro para el funcionamiento de los objetos (por ejemplo, daños en el aparato).



ADVERTENCIA

No apunte nunca el rayo láser directa o indirectamente al ojo a través de superficies reflectantes. La radiación láser puede causar daños irreparables en el ojo. Cuando realice mediciones cerca de personas, debe desactivar el haz láser.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad y homologación (CE), no está permitida la transformación y/o modificación no autorizada del aparato. Para garantizar un funcionamiento seguro con la unidad, es esencial observar las instrucciones de seguridad, las advertencias y el capítulo "Uso previsto".



ADVERTENCIA

Antes de utilizar el aparato, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Evite utilizar la unidad cerca de soldadores eléctricos, calentadores de inducción y otros campos electromagnéticos.
- Tras cambios bruscos de temperatura, la unidad debe ajustarse a la nueva temperatura ambiente durante unos 30 minutos antes de su uso para estabilizar el sensor de infrarrojos.
- No exponga el aparato a altas temperaturas durante mucho tiempo.
- Evite las condiciones ambientales de polvo y humedad.
- Los instrumentos de medida y sus accesorios no son juguetes y no deben estar en manos de niños.
- En las instalaciones comerciales, deben observarse las normas de prevención de accidentes de la Federación de Instituciones de Seguro y Prevención de Accidentes Estatales para instalaciones y equipos eléctricos.



Respete las cinco normas de seguridad:

Desbloquear

Seguro contra el reinicio

Determinar la ausencia de tensión (debe determinarse la ausencia de tensión en 2 polos)

Tierra y cortocircuito

Cubrir las partes activas adyacentes

Uso previsto

El aparato está destinado exclusivamente a las aplicaciones descritas en el manual de instrucciones. Cualquier otro uso no está permitido y puede provocar accidentes o la destrucción de la unidad. Estas aplicaciones conllevan la caducidad inmediata de cualquier garantía y de los derechos de garantía del operador frente al fabricante.



Para proteger la unidad de posibles daños, extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo.



No aceptamos ninguna responsabilidad por daños materiales o personales causados por un manejo inadecuado o por la inobservancia de las instrucciones de seguridad. En tales casos, cualquier reclamación de garantía quedará anulada. Un signo de exclamación dentro de un triángulo tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de precauciones de seguridad en el manual de instrucciones. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el aparato. Este aparato cuenta con la homologación CE y, por tanto, cumple las directivas exigidas.

Reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

Descargo de responsabilidad



En caso de daños causados por la inobservancia de las instrucciones, quedará anulado el derecho de garantía. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños resultantes.

No nos hacemos responsables de los daños derivados de el incumplimiento de las instrucciones cambios en el producto que no hayan sido aprobados por nosotros, o Piezas de repuesto no fabricadas ni aprobadas por nosotros Sean causados por la influencia de alcohol, drogas o medicamentos resulten.

Corrección de las instrucciones de uso

Estas instrucciones de funcionamiento se han elaborado con sumo cuidado. No se asume ninguna responsabilidad por la exactitud e integridad de los datos, ilustraciones y dibujos. Salvo modificaciones, erratas y errores.

Eliminación

Estimado cliente, con la compra de nuestro producto tiene la opción de devolver el aparato a los puntos adecuados de recogida de residuos electrónicos al final de su ciclo de vida.



La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclado de residuos de aparatos eléctricos. Los fabricantes de aparatos eléctricos están obligados a recoger y reciclar los aparatos eléctricos que se venden gratuitamente. Los aparatos eléctricos ya no pueden depositarse en los flujos de residuos "normales". Los aparatos eléctricos deben reciclarse y eliminarse por separado. Todos los aparatos cubiertos por esta directiva están marcados con este logotipo.

Eliminación de pilas usadas



Como usuario final, tiene la obligación legal (**Ley de pilas**) de devolver todas las pilas y baterías recargables usadas; ¡la **eliminación con la basura doméstica está prohibida!**

Las pilas/baterías recargables que contienen sustancias nocivas están marcadas con los símbolos adyacentes que indican que no deben desecharse con la basura doméstica.

Las denominaciones de los metales pesados decisivos son:

Cd = cadmio, **Hg** = mercurio, **Pb** = plomo.

Puede entregar gratuitamente sus pilas o baterías usadas en los puntos de recogida de su municipio o en cualquier lugar donde se vendan pilas o baterías.

Certificado de calidad


Todas las actividades y procesos relevantes para la calidad que se llevan a cabo están permanentemente supervisados por un sistema de gestión de la calidad. Además, confirmamos que los equipos e instrumentos de prueba utilizados durante la calibración están sujetos a una supervisión permanente de los equipos de prueba.

Declaración de conformidad

El producto cumple las directivas más recientes.

Operación

Estructura de la cámara

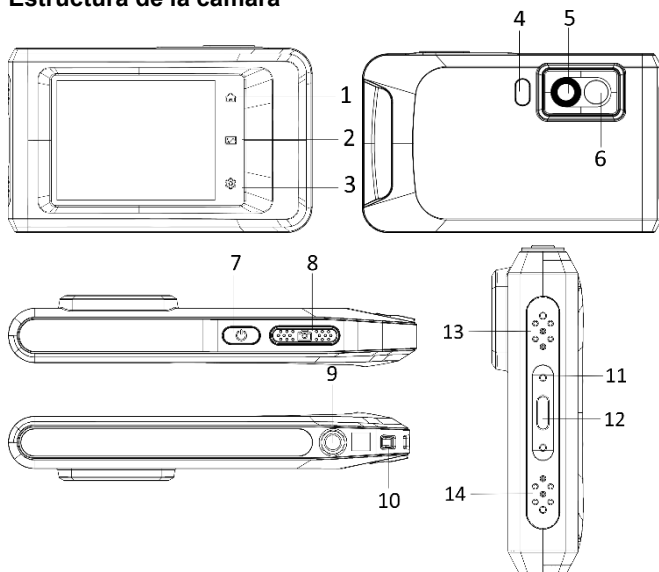

No.	Descripción	Función
1	Página de inicio	Pulse para volver a la vista en directo
2	Archivo	Pulse para acceder a los álbumes
3	Ajustes	Pulse para acceder a la configuración
4	Antorcha	Alarma luminosa / intermitente
5	Lente termográfica	Captura firmas de calor
6	Lente óptica	Grabación óptica
7	Encendido/Apagado	Mantén pulsado para encender/apagar

8	Grabación	Grabación, desde el menú volver a live view, mantener pulsado para la grabación de vídeo
9	Montaje en trípode	Rosca para trípode
10	Punto de enganche del cinturón	Fijación para correas
11	Indicación de estado	Indica el estado de carga de la unidad
12	Interfaz Tipo-C	Interfaz de carga, transmisión de datos
13	Verano	Generador de señales acústicas
14	Micrófono	Graba sonido

Introducción

La cámara termográfica portátil es un dispositivo de captura de imágenes ópticas y térmicas. Sirve para medir la temperatura, grabar vídeo y fotos, así como para emitir alarmas, y puede conectarse a redes WLAN, hotspots y Bluetooth. El detector de infrarrojos de alta sensibilidad integrado y el sensor de alto rendimiento detectan los cambios de temperatura y miden la temperatura en tiempo real. El rango de medición de la temperatura es de -20 °C a 400 °C con una precisión de ± 2 °C o 2 % a una temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C y una temperatura del objeto superior a 0 °C.

La unidad es fácil de usar y tiene un diseño ergonómico. Se utiliza ampliamente para la inspección de edificios, la climatización y el mantenimiento eléctrico y mecánico. La unidad permite el control a través de la pantalla táctil. Toque la pantalla para establecer parámetros y configuraciones.

Descripción del menú

En la interfaz de pantalla, toca la pantalla para mostrar la barra de menús y desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú desplegable.

- 1 - Página de inicio
- 2 - Archivos / Galería
- 3 - Ajustes
- 4 - Menú



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Transmisión por pantalla
- 9 - Rayos
- 10 - Girar automáticamente
- 11 - Modo oscuro/claro
- 12 - Brillo de la pantalla



Funciones básicas

Termografía

El aparato mide la temperatura en tiempo real y la muestra en la pantalla.

Fusión

La unidad puede combinar las vistas térmica y óptica.

Paleta y alarma

La unidad admite varios palés. Puede ajustar el modo de paleta según la función de alarma.

Conexión del software cliente

Puede ver la imagen en directo, capturar fotos y grabar vídeos a través de la aplicación en su teléfono. Puedes analizar las imágenes sin conexión y generar y compartir un informe a través de la aplicación.

También puede descargar el cliente de software para analizar profesionalmente las imágenes sin conexión y crear un informe en un formato personalizado en su PC.

Bluetooth

La unidad puede conectarse a unos auriculares mediante Bluetooth. Esto permite oír el habla en las grabaciones de vídeo.

Cargar la batería

Conecta el aparato a la red eléctrica mediante el cable de carga para cargar la batería.

Cuando la unidad esté completamente cargada, desconecte el cable de carga.

La pantalla de estado informa sobre el estado de carga:

Se ilumina en rojo: proceso de carga normal

Rojo intermitente: Excepción durante la carga

Se ilumina en verde: carga completa

Para obtener el mejor rendimiento posible de la batería, la unidad no debe estar conectada a un cargador durante más de 24 horas. La mayor duración de la batería puede garantizarse si la unidad se carga durante 2 horas al menos cada 3 meses. La batería no debe cargarse en ambientes extremadamente fríos.

Capturar imagen

Antes de empezar

Active la linterna mediante el menú desplegable en entornos oscuros.



- La unidad no admite la grabación de fotos o vídeos cuando se muestra el menú.
- La unidad no admite la grabación de fotos o vídeos cuando está conectada al PC.
- En Ajustes → Ajustes de captura → Nombre de archivo, puede establecer el nombre de archivo para la captura de fotos o vídeos para distinguir los archivos capturados en una escena concreta.
Vaya a Ajustes → Ajustes del dispositivo → Inicialización del dispositivo para inicializar la tarjeta de memoria si es necesario.

Ve a **Ajustes** → **Ajustes de captura**.

Configura el **modo de captura**. Puede elegir entre tres modos.

Haz una foto

 Pulsa una vez para hacer una foto.



Si desea editar inmediatamente las imágenes capturadas, active **Editar antes de guardar**.



Su aparato realiza una autocalibración a intervalos regulares para optimizar la calidad de la imagen y la precisión de la medición. Durante este proceso, la imagen se detiene brevemente y oírás un "clic" cuando un obturador se mueva delante del detector. La autocalibración se produce con mayor frecuencia durante la puesta en marcha o en entornos muy fríos o calurosos. Se trata de un proceso normal para garantizar un rendimiento óptimo de su aparato.

Grabación continua

Ajuste el número de imágenes que se tomarán continuamente después de seleccionar este modo. En live view, pulse , y la unidad grabará continuamente el número de imágenes establecido.

Grabación prevista

Ajuste el intervalo para la grabación programada después de seleccionar este modo. En live view, pulse , y la unidad capturará imágenes según el intervalo establecido. Pulse  de nuevo para detener la captura. Establezca la regla de nomenclatura para los archivos guardados. El nombre predeterminado de las imágenes es nombre de archivo + tiempo de almacenamiento. Puede definir el **nombre del archivo**. La hora de almacenamiento es la hora del sistema de la máquina en la que se realiza el almacenamiento. Opcional: Si desea guardar una imagen visual por separado, active **Guardar imagen visual** y defina la **resolución de la imagen visual**.



Si los objetivos están poco iluminados, active el **flash**. A continuación, la unidad enciende el flash al tomar fotografías.

<  Pulse para salir. En live view, apunte al objetivo y pulse para tomar fotos.



- Cuando **Capturar una imagen** y **Editar antes de guardar** NO están activados, la imagen en directo se congela y se guarda en el álbum de memoria predeterminado. Si **Editar antes de guardar está activado**, la unidad entrará en el menú de edición de imágenes.
- En **Grabación continua/Grabación planificada**, aparece un contador en la parte superior de la pantalla que indica el número de imágenes tomadas.

Edita la imagen:



Seleccione Nota de texto y abra la página de edición.  Toca la pantalla para introducir el contenido y toca para guardar.



Muestra la información de la imagen.



Mueve la foto al álbum deseado.



Borra la imagen.

Grabar vídeo

Antes de empezar

Activa la linterna mediante el menú desplegable en un entorno oscuro.

En la visualización en directo, mantenga pulsado el botón de grabación para iniciar la grabación de vídeo. El símbolo de grabación y un contador aparecen en la interfaz de usuario.



Por último, pulsa el botón de grabación para detener la grabación. El vídeo grabado se guarda automáticamente.

Mostrar archivos grabados

Para acceder a **los álbumes**, pulsa .

Pulse sobre el álbum en el que están almacenados los archivos.

Pulse sobre el vídeo o la foto que desea visualizar.

La unidad muestra el archivo seleccionado y la información pertinente.



Configuración de la pantalla

Configurar el modo de visualización

Aquí se selecciona entre los modos de visualización térmica y visual. Puede elegir entre **Térmico**, **Fusión**, **BiB** y **Visual**.

Pulse **Menú** y seleccione .

Pulse sobre los iconos para seleccionar un modo de visualización.



En el modo térmico, la unidad muestra la vista de imagen térmica.



En el modo de fusión, la unidad muestra la vista combinada del canal térmico y óptico.



Al seleccionar el modo de fusión, debe seleccionar la corrección de paralaje en la visualización en directo en función de la distancia al objetivo para que las imágenes térmica y óptica se superpongan mejor.



En el modo BiB (imagen en imagen), la unidad muestra la vista térmica dentro de la óptica.



En el modo visual, la unidad muestra la vista óptica.

Establecer paletas

Puedes seleccionar los colores deseados con las paletas.

Pulse **Menú** y seleccione .

Pulse los iconos para seleccionar un tipo de paleta.

Al rojo vivo

La zona caliente aparece coloreada en la vista.

Al rojo vivo

La zona caliente aparece coloreada de oscuro en la vista.

Arco iris

El objetivo muestra varios colores. Es adecuado para escenas sin diferencias de temperatura significativas.

Arco de recocido del hierro

El blanco tiene el color del hierro candente.

Al rojo vivo

La zona caliente aparece coloreada en rojo en la vista.

Mixto

Las zonas calientes se colorean de amarillo y las frías de morado.

Lluvia

Las zonas calientes de la imagen están coloreadas, el resto es azul.

Rojo

Las zonas calientes de la imagen aparecen en rojo.

Ajustar el rango de temperatura de visualización

Establezca un intervalo de temperatura y la paleta sólo funcionará para los objetivos que se encuentren dentro de ese intervalo de temperatura. Puedes establecer el rango de temperatura.

Pulse **Menú** y seleccione .

Seleccione el ajuste automático  o el ajuste manual .

Automático

Seleccione . La unidad establece automáticamente el ajuste del rango de temperatura.

Manual

Pulse sobre una zona de la pantalla que le interese. Aparecerá un círculo alrededor del área y el rango de temperatura se ajustará para mostrar el mayor detalle posible del área. Toque el valor en la pantalla para bloquear o desbloquear un valor. Gire el dial de la pantalla para ajustar con precisión la temperatura máxima y mínima. Pulse **OK** para salir.

Ajustar zoom digital

Toca la vista en directo para acceder al marco de zoom digital.

Toque el marco del zoom digital.



Seleccione el valor deseado para el zoom digital.
Pulse en la pantalla para guardar y salir de la función.

Mostrar información OSD

Vaya a **Ajustes** → **Ajustes de pantalla** para activar la visualización de información en la pantalla.

Fecha y hora

Hora y fecha de la unidad.

Ajustes

Ajustes de termografía, como emisividad del objetivo, unidad de temperatura, etc.

Medición de la temperatura

La función de termografía (medición de la temperatura) proporciona la temperatura en tiempo real de la escena y la muestra en la parte izquierda de la pantalla. La función de termografía está activada por defecto.

Ajustes de medición

Tiene la posibilidad de ajustar la configuración de medición para aumentar la precisión de la medición de la temperatura.

1. Vaya a **Ajustes** → **Ajustes de medición**.
2. ajuste el **rango de temperatura**, la **emisividad**, etc.

Temperatura

Seleccione el rango de medición de la temperatura. En el modo de **cambio automático**, la unidad puede detectar la temperatura y cambiar el rango termográfico automáticamente.

Emisividad

Consulte la tabla de emisividad para determinar la emisividad de su objetivo.

Temperatura de reflexión

Si hay un objeto distinto del objetivo de alta temperatura en la escena y la emisividad del objetivo es baja, ajuste la temperatura de reflexión como temperatura alta para corregir el efecto termográfico.

Distancia

La distancia entre el objetivo y la unidad. Puedes ajustar la distancia del objetivo o seleccionarla como **Cerca**, **Medio** o **Lejos**.

Humedad

Aquí se ajusta la humedad relativa del ambiente actual.



Vaya a **Ajustes** → **Ajustes del dispositivo** → **Inicialización del dispositivo** → **Eliminar todos los medidores** para inicializar los ajustes de medición de temperatura.

Establecer unidad

Vaya a **Ajustes** → **Ajustes de unidad** → **Unidad** para ajustar las unidades de medida de temperatura y distancia.

Ajuste de la medición de la imagen

Puedes configurar indicadores para medir la temperatura mínima, máxima y media de la escena actual.

Pulse **Menú** y seleccione

Pulse para seleccionar la regla de termografía deseada. Se puede seleccionar **Caliente**, **Frío** y **Centro**.

Pulse **Atrás** para guardar y salir de la función.



Las temperaturas mínima, máxima y media se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla. Vuelva a tocar la regla para eliminarla.

Ajustar alarma de temperatura

Cuando la temperatura del objetivo activa la regla de alarma configurada, la unidad realiza las acciones configuradas, como emitir una señal acústica de advertencia y una alarma intermitente.

Vaya a **Ajustes** → **Ajustes de medición** → **Ajustes de alarma**.

Active la **alarma de temperatura** y configure los parámetros de la alarma.

Umbral de alarma

Cuando la temperatura medida supera el umbral, la unidad envía un mensaje de alarma al software cliente. Si se activa la alarma acústica, la unidad emite un sonido y el flash parpadea si se ha activado la alarma de flash luminoso.

Aviso acústico: El aparato emite un pitido cuando la temperatura del objetivo supera el umbral de alarma.

Alarma de luz intermitente: La luz intermitente parpadea cuando la temperatura objetivo supera el umbral de alarma.

Gestionar álbumes

Los archivos de imagen/vídeo grabados se guardan en álbumes. Puedes crear nuevos álbumes, cambiar el nombre de un álbum, cambiar la carpeta predeterminada, mover archivos entre álbumes y eliminar álbumes.

Acción	Proceso
Crear un nuevo álbum	Para acceder a los álbumes, pulsa .  Pulse para añadir un nuevo álbum. Aparece un teclado de software que permite introducir el nombre del álbum tocando la pantalla.  pulse para salir. El álbum recién creado se convierte en el álbum de almacenamiento predeterminado y se muestra en la parte superior de la lista de álbumes.
Cambiar el nombre del álbum	Para acceder a los álbumes, pulsa . Seleccione el álbum cuyo nombre desea cambiar. *** Pulse y seleccione Renombrar. Se muestra un teclado de software.  Toque para borrar el nombre antiguo e introduzca el nuevo nombre para el álbum tocando la pantalla.  Pulse para salir.
Cambiar el álbum de almacenamiento por defecto	 Para acceder a los álbumes, pulsa . Seleccione el álbum que desea utilizar como álbum de almacenamiento predeterminado. *** Pulse y seleccione Establecer como álbum de almacenamiento predeterminado.
Borrar álbum	Para acceder a los álbumes, pulsa . Seleccione el álbum que desea eliminar. *** Pulse y seleccione Eliminar. Aparece un campo de entrada en la interfaz de usuario. Pulse Aceptar para eliminar el álbum.

Gestionar archivos

Puedes mover, borrar y editar los archivos grabados y añadirles notas de texto.

Acción	Proceso
Eliminar archivo de vídeo	Para acceder a los álbumes, pulsa . Pulse para seleccionar el álbum en el que está almacenado el archivo que desea eliminar. En el álbum, pulse el archivo que desea eliminar para visualizarlo. Toque la pantalla para mostrar la barra de menú inferior y toque . Aparecerá un campo de entrada en la interfaz de usuario. Pulse Aceptar para eliminar el archivo.
Eliminar varios archivos	Para acceder a los álbumes, pulsa . Pulse para seleccionar el álbum en el que están almacenados los archivos que desea eliminar.  en el álbum y, a continuación, pulse los archivos que desea eliminar. Pulse sobre . En la interfaz de usuario aparece un campo de entrada. Pulse Aceptar para eliminar los archivos.
Mover archivo	Para acceder a los álbumes, pulsa . Pulse para seleccionar el álbum en el que está almacenado el archivo que desea mover. En el álbum, pulse el archivo que desea mover para visualizarlo.  Toque el archivo para mostrar la barra de menú inferior y seleccione . Aparecerá la lista de álbumes. Pulse para seleccionar el álbum al que desea mover.
Mover varios archivos	Para acceder a los álbumes, pulsa . Pulse para seleccionar el álbum en el que están almacenados los archivos que desea mover.  Pulse en el álbum para seleccionar los archivos que desea mover. Pulse . Se muestra la lista de álbumes. Pulse para seleccionar el álbum al que desea mover.

Exportar archivos

Conecta la unidad a tu PC mediante el cable suministrado y exporta los vídeos y las fotos que hayas tomado.

Abra la tapa del puerto USB.

Conecte la unidad a su PC con el cable y abra la unidad reconocida.

Selecciona vídeos o fotos y cópialos en el PC para verlos.

Desconecte la máquina de su PC.

Conectar Bluetooth

Puedes grabar y escuchar el sonido de los vídeos a través de auriculares Bluetooth tras emparejar la unidad con unos auriculares Bluetooth.

Vaya a **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**.

 2. pulse para activar **Bluetooth**.

Tras el emparejamiento, puedes escuchar el sonido a través de los auriculares mientras reproduces un vídeo.

Configurar luz LED

Pulse Linterna en el menú emergente para activar la luz LED.

Transferencia de la pantalla de la unidad al PC

La unidad admite la transferencia de la pantalla al PC mediante un software cliente o reproductor basado en el protocolo UVC. Puede conectar la unidad al PC mediante un cable Type-C y transferir la vista en directo en tiempo real de la unidad al PC.

Vaya a **Ajustes** → **Conexiones** → **Pantalla de transferencia**.

 Pulse para activar la función.

Abra el cliente de alarma UVC en su PC.

Conecta el dispositivo a tu PC mediante un cable Type-C.



Durante la transferencia de pantalla, no es posible exportar archivos a través de una conexión USB.

Conectar la máquina con WLAN

Vaya a **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**.

 Pulse para activar la WLAN. Las redes WLAN encontradas se enumeran a continuación.

Seleccione una red Wi-Fi a la que desee conectarse. Se muestra un teclado de software. introduce la contraseña tocando la pantalla.



NO pulse la **barra espaciadora** o la contraseña podría no ser correcta.



Pulse para introducir la contraseña en el campo de contraseña.



Pulse para guardar la contraseña y establecer una conexión Wi-Fi. Aparecerá un icono Wi-Fi en la pantalla principal cuando se establezca la conexión.

Establecer zona activa del dispositivo

Gracias al hotspot del dispositivo, otros dispositivos compatibles con WLAN pueden conectarse a él para transferir datos.

Vaya a **Ajustes** → **Conexiones** → **Zona activa**.



Pulse para activar la función de zona activa. El nombre de la zona activa está formado por los últimos 9 dígitos del número de serie de la unidad.

Pulse **Establecer zona activa**. Aparecerá un teclado de software.

Establece la contraseña para el hotspot.



NO pulse la **barra espaciadora**, de lo contrario la contraseña podría no ser correcta. La contraseña debe contener al menos 8 caracteres y estar

formada por números y letras.  Pulse para introducir la contraseña en el campo de contraseña.



Pulse para guardar.

Apagado automático

La unidad dispone de una función de apagado automático para ahorrar energía. La configuración puede ajustarse en pasos de 10 minutos, de 0 a 60 minutos.

Fijar fecha y hora

Vaya a **Ajustes** → **Ajustes del dispositivo** → **Fecha y hora**.

Ajuste la fecha y la hora.



Pulse para guardar y salir.

Restaurar dispositivo

Vaya a **Ajustes locales** → **Ajustes del dispositivo** → **Restablecer dispositivo** para restablecer el dispositivo y restaurar la configuración predeterminada.

Formatear la tarjeta de memoria

Cuando se utiliza una tarjeta de memoria por primera vez en la cámara termográfica portátil, primero debe inicializarse.



Selecione y vaya a **Ajustes del dispositivo** → **Inicialización del dispositivo** →

Formatear tarjeta de memoria para inicializar la tarjeta de memoria.

Tabla de emisividad

Material	Emisividad térmica	Material	Emisividad térmica
Aluminio	0,30	Vidrio	0,90 a 0,95
Asfalto	0,90 a 0,98	Óxidos de hierro	0,78 a 0,82
Hormigón	0,95	Laca	0,80 a 0,95
Piel	0,95	Plástico	0,85 a 0,95
Cerámica	0,90 a 0,95	Papel	0,70 a 0,94
Cobre	0,50	Arena	0,90
Ladrillo	0,90	Goma	0,95
Carbono	0,85	Madera	0,94
Sellador grasiento	0,94	Textiles	0,94
Alimentos congelados	0,90	Plomo	0,50
Platos calientes	0,93	Mármol	0,94
Helados	0,96 a 0,98	Tejido (negro)	0,98
Nieve	0,83	Mortero	0,8 a 0,90
Piel humana	0,98	Agua	0,92 a 0,96

Datos técnicos

Mostrar	Pantalla táctil LCD de 3,5" (640 x 480 píxeles)
Resolución IR	256 x 192 píxeles
Resolución de imagen para luz visible	3264 x 2448 píxeles
Campo de visión	50° x 37,2°
Emisividad	0,01 - 1,00
Temperatura	-20 a 400 °C
Precisión	±2 % o valor medido ±2 °C
Frecuencia de imagen	25 Hz
Zoom digital	1x - 4x
Banda espectral	7,5 - 14 μm
Enfoque	fijo
Paleta de colores	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Opciones de visualización	Térmico/Visual/Fusión/BIB
Almacenamiento de imágenes	Memoria interna (16 GB)
Temperatura de funcionamiento	-10 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad relativa	<95 % HR
Alimentación	Batería integrada
Apagado automático	0-60 min. ajustable en pasos de 10 min.
Peso	218 g
Talla	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Clase de protección	IP54

Datos técnicos

Compatibilidad electromagnética EN 61326-1	En un campo de alta frecuencia de 1V/m, la precisión corresponde a los valores especificados
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, aprox. 10 m (zona abierta)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • Banda de 2,4 GHz: de 2,400 GHz a 2,4835 GHz • Banda de 5 GHz: 5,150 GHz a 5,350 GHz, 5,470 GHz a 5,725 GHz, 5,725 GHz a 5,850 GHz

Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Le fonti di pericolo sono, ad esempio, le parti meccaniche che possono causare gravi lesioni alle persone.

Esiste inoltre il rischio di danneggiare gli oggetti (ad es. danni all'apparecchio).



ATTENZIONE

Le scosse elettriche possono provocare la morte o gravi lesioni alle persone, oltre che un pericolo per il funzionamento degli oggetti (ad es. danni all'apparecchio).



ATTENZIONE

Non puntare mai il raggio laser direttamente o indirettamente verso l'occhio attraverso superfici riflettenti. Le radiazioni laser possono causare danni irreparabili agli occhi. Quando si effettuano misure in prossimità di persone, il raggio laser deve essere disattivato.

Istruzioni generali di sicurezza



ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE), non sono consentite trasformazioni e/o modifiche non autorizzate dell'apparecchio. Per garantire un funzionamento sicuro dell'apparecchio, è indispensabile osservare le istruzioni di sicurezza, le avvertenze e il capitolo "Uso previsto".



ATTENZIONE

Prima di utilizzare l'apparecchio, osservare le seguenti istruzioni:

- | Evitare di utilizzare l'unità in prossimità di saldatori elettrici, riscaldatori a induzione e altri campi elettromagnetici.
- | Dopo bruschi cambiamenti di temperatura, l'apparecchio deve essere regolato alla nuova temperatura ambiente per circa 30 minuti prima dell'uso per stabilizzare il sensore IR.
- | Non esporre l'unità a temperature elevate per lungo tempo.
- | Evitare condizioni ambientali polverose e umide.
- | Gli strumenti di misura e gli accessori non sono giocattoli e non devono essere lasciati nelle mani dei bambini!
- | Nelle strutture commerciali devono essere osservate le norme antinfortunistiche della Federazione degli Istituti per l'Assicurazione e la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro per gli impianti e le apparecchiature elettriche.



Osservate le cinque regole di sicurezza:

Sbloccare

Protezione contro la riaccensione

Determinare l'assenza di tensione (deve essere determinata l'assenza di tensione a 2 poli)

Messa a terra e cortocircuito

Coprire le parti in tensione adiacenti

Uso previsto

L'apparecchio è destinato esclusivamente alle applicazioni descritte nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso non è consentito e può causare incidenti o la distruzione dell'apparecchio. Tali applicazioni comportano l'immediata decadenza di qualsiasi garanzia e diritto dell'operatore nei confronti del produttore.



Per proteggere l'unità da eventuali danni, rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per lungo tempo.



Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. In questi casi, qualsiasi richiesta di garanzia decade. Un punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di precauzioni di sicurezza nel manuale d'uso. Leggere completamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Questo apparecchio è omologato CE ed è quindi conforme alle direttive richieste.

I diritti di modifica delle specifiche sono riservati senza preavviso.

Dichiarazione di non responsabilità



In caso di danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni, il diritto alla garanzia decade! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti!

Non siamo responsabili per i danni derivanti da mancata osservanza delle istruzioni, modifiche al prodotto non approvate da noi, o parti di ricambio non prodotte o approvate da noi siano causati dall'influenza di alcool, droghe o farmaci risultato.

Correttezza delle istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono state redatte con grande cura. Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e la completezza dei dati, delle illustrazioni e dei disegni. Salvo modifiche, refusi ed errori.

Smaltimento

Gentile cliente, con l'acquisto del nostro prodotto avete la possibilità di restituire il dispositivo ai punti di raccolta adatti per i rifiuti elettronici alla fine del suo ciclo di vita.



La direttiva WEEE regola il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche. I produttori di apparecchiature elettriche sono obbligati a ritirare e riciclare le apparecchiature elettriche vendute gratuitamente. Gli apparecchi elettrici non possono più essere inseriti nei "normali" flussi di rifiuti. Le apparecchiature elettriche devono essere riciclate e smaltite separatamente. Tutti gli apparecchi coperti da questa direttiva sono contrassegnati da questo logo.

Smaltimento delle batterie usate



In qualità di utenti finali, siete obbligati per legge (**Battery Act**) a restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili; **lo smaltimento con i rifiuti domestici è vietato!**

Le pile/ batterie ricaricabili contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli a fianco, che indicano che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Le denominazioni dei metalli pesanti determinanti sono:

Cd = cadmio, **Hg** = mercurio, **Pb** = piombo.

Potete consegnare gratuitamente le vostre pile/ batterie ricaricabili usate presso i punti di raccolta del vostro comune o ovunque si vendano pile/ batterie ricaricabili!

Certificato di qualità


Tutte le attività e i processi rilevanti per la qualità sono costantemente monitorati da un sistema di gestione della qualità. Confermiamo inoltre che le apparecchiature e gli strumenti di prova utilizzati durante la taratura sono soggetti a un monitoraggio permanente delle apparecchiature di prova.

Dichiarazione di conformità

Il prodotto è conforme alle direttive più recenti.

Operazione

Struttura della telecamera

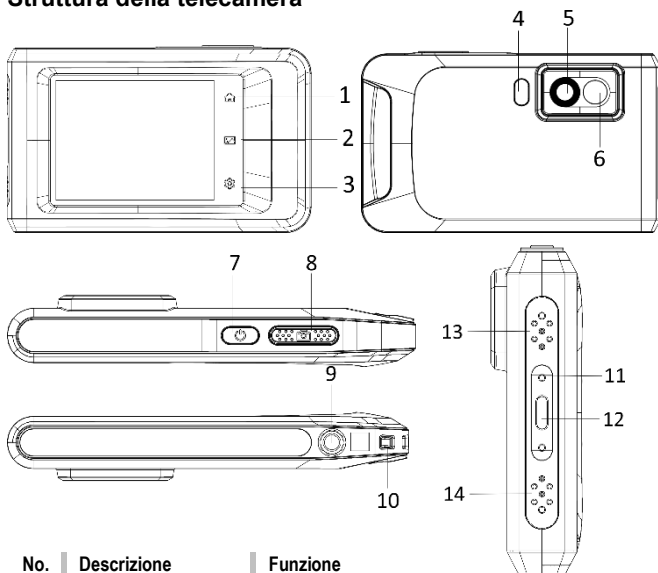

No.	Descrizione	Funzione
1	Homepage	Toccare per tornare alla vista dal vivo
2	File	Toccare per accedere agli album
3	Impostazioni	Toccare per accedere alle impostazioni
4	Torcia	Illuminazione / allarme lampeggiante
5	Lente per imaging termico	Cattura le firme del calore
6	Lente ottica	Registrazione ottica
7	On/Off	Tenere premuto per accendere/spegnere

8	Registrazione	Registrazione, dal menu tornare alla visualizzazione live, tenere premuto per la registrazione video.
9	Montaggio su treppiede	Filetto per treppiede
10	Punto di attacco alla cintura	Montaggio per cinghie
11	Display di stato	Indica lo stato di carica dell'unità
12	Interfaccia di tipo C	Interfaccia di ricarica, trasmissione dati
13	Estate	Generatore di segnali acustici
14	Microfono	Registra il suono

Introduzione

La termocamera portatile è un dispositivo per l'acquisizione di immagini ottiche e termiche. È adatta per la misurazione della temperatura, la registrazione video, la registrazione di foto e la segnalazione di allarmi e può collegarsi a WLAN, hotspot e Bluetooth. Il rilevatore IR integrato ad alta sensibilità e il sensore ad alte prestazioni rilevano i cambiamenti di temperatura e misurano la temperatura in tempo reale. L'intervallo di misurazione della temperatura va da -20 °C a 400 °C con un'accuratezza di ± 2 °C o 2 % a una temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C e una temperatura dell'oggetto superiore a 0 °C. L'unità è di facile utilizzo e dal design ergonomico. È ampiamente utilizzata per l'ispezione degli edifici, la manutenzione HVAC, elettrica e meccanica. L'unità supporta il controllo tramite touch screen. Toccare lo schermo per impostare parametri e configurazioni.

Descrizione del menu

Sull'interfaccia del display, toccare lo schermo per visualizzare la barra dei menu e scorrere verso il basso per accedere al menu a scorrimento.

- 1 - Pagina iniziale
- 2 - File / Galleria
- 3 - Impostazioni
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Trasmissione dello schermo
- 9 - Fulmini
- 10 - Rotazione automatica
- 11 - Modalità buio/luce
- 12 - Luminosità dello schermo



Funzioni di base

Termografia

Il dispositivo misura la temperatura in tempo reale e la visualizza sullo schermo.

Fusione

L'unità può combinare le viste termiche e ottiche.

Pallet e allarme

L'unità supporta più pallet. È possibile impostare la modalità pallet in base alla funzione di allarme.

Connessione del software client

È possibile visualizzare la vista dal vivo, scattare foto e registrare video tramite l'app sul telefono. È possibile analizzare le immagini offline e generare e condividere un report tramite l'app.

È inoltre possibile scaricare il client del software per analizzare in modo professionale le immagini offline e creare un rapporto in un formato personalizzato sul proprio PC.

Bluetooth

L'unità può essere collegata a un auricolare tramite Bluetooth. Ciò consente di ascoltare il parlato nelle registrazioni video.

Carica della batteria

Per caricare la batteria, collegare l'unità all'adattatore di rete tramite il cavo di ricarica.

Quando l'unità è completamente carica, il cavo di ricarica deve essere scollegato.

Il display di stato informa sullo stato di carica:

Si accende in rosso: normale processo di carica

Rosso lampeggiante: eccezione durante la carica

Si illumina di verde: carica completa

Per ottenere le migliori prestazioni possibili dalla batteria, l'unità non deve essere collegata a un caricatore per più di 24 ore. La durata massima della batteria è garantita se l'unità viene caricata per 2 ore almeno ogni 3 mesi. La batteria non deve essere caricata in ambienti estremamente freddi.

Cattura immagine

Prima di iniziare

Attivare la torcia tramite il menu a scorrimento verso il basso in ambienti bui.



L'unità non supporta la registrazione di foto o video quando è visualizzato il menu.

L'unità non supporta la registrazione di foto o video quando è collegata al PC. In Impostazioni → Impostazioni di acquisizione → Nome file, è possibile impostare il nome del file per l'acquisizione di foto o video per distinguere i file acquisiti in una determinata scena.

Andare a Impostazioni → Impostazioni dispositivo → Inizializzazione dispositivo per inizializzare la scheda di memoria, se necessario.

Andare su **Impostazioni** → **Impostazioni di acquisizione**.

Impostare la **modalità di acquisizione**. È possibile scegliere tra tre modalità.

Scattare una foto



Premere una volta per scattare una foto.



Se si desidera modificare immediatamente le immagini acquisite, attivare **Modifica prima di salvare**.



Il dispositivo esegue un'autocalibrazione a intervalli regolari per ottimizzare la qualità dell'immagine e la precisione della misurazione. Durante questo processo, l'immagine viene messa brevemente in pausa e si sente un "clic" quando un otturatore si muove davanti al rilevatore. L'autocalibrazione si verifica più frequentemente all'avvio o in ambienti molto freddi o caldi. Si tratta di un processo normale per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.

Registrazione continua

Impostare il numero di immagini da riprendere in modo continuo dopo aver selezionato questa modalità. In live view, premere , e l'unità registrerà continuamente il numero di immagini impostato.

Registrazione prevista

Operazione

Impostare l'intervallo per la registrazione programmata dopo aver selezionato questa modalità. In modalità live view, premere  e l'unità catturerà le immagini secondo l'intervallo impostato. Premere  nuovamente per interrompere l'acquisizione. Impostare la regola di denominazione dei file salvati. La denominazione predefinita delle immagini è nome del file + tempo di memorizzazione. È possibile impostare il **nome del file**. Il tempo di memorizzazione è l'ora del sistema della macchina in cui viene effettuata la memorizzazione. Opzionale: se si desidera salvare separatamente un'immagine visiva, attivare **Salva immagine visiva** e impostare la **risoluzione dell'immagine visiva**.



Se gli obiettivi sono scarsamente illuminati, attivare il **flash**. In questo caso, l'unità attiva il flash durante la ripresa delle immagini.

◀ Toccare per uscire.  In live view, puntare l'obiettivo sul bersaglio e premere per scattare le foto.



- Quando **Capture One Image** e **Edit Before Save** NON sono attivati, l'immagine live viene congelata e salvata nell'album di memoria predefinito. Se è attivata la funzione **Modifica prima di salvare**, l'unità accede al menu di modifica delle immagini.

- In **Registrazione continua/Registrazione pianificata**, nella parte superiore dello schermo viene visualizzato un contatore che indica il numero di immagini riprese.

Modificare l'immagine:



Selezionare Nota di testo e aprire la pagina di modifica.  Toccare lo schermo per inserire il contenuto e toccare per salvare.



Visualizza le informazioni sull'immagine.



Spostare l'immagine nell'album desiderato.



Eliminare l'immagine.

Registrazione video

Prima di iniziare

Attivare la torcia tramite il menu a discesa in un ambiente buio.

Nella visualizzazione live, tenere premuto il pulsante di registrazione per avviare la registrazione video. Sull'interfaccia utente vengono visualizzati il simbolo di registrazione e un contatore.



Infine, premere il pulsante di registrazione per interrompere la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente.

Mostra i file registrati

Per accedere agli **album**, premere .

Toccare l'album in cui sono memorizzati i file.

Toccare il video o la foto che si desidera visualizzare.

L'unità visualizza il file selezionato e le relative informazioni.



Impostazioni del display

Impostare la modalità di visualizzazione

Qui si seleziona la modalità di visualizzazione termica e visiva. È possibile scegliere tra **Termico**, **Fusion**, **BiB** e **Visivo**.

 Toccare **Menu** e selezionare .

Toccare le icone per selezionare una modalità di visualizzazione.



In modalità termica, l'unità visualizza la vista dell'immagine termica.



In modalità fusione, l'unità visualizza la vista combinata del canale termico e ottico.



Quando si seleziona la modalità di fusione, è necessario selezionare la correzione della parallasse nella visualizzazione live in base alla distanza dal bersaglio, in modo che le immagini termiche e ottiche si sovrappongano meglio.



In modalità BiB (picture in picture), l'unità visualizza la vista termica all'interno dell'ottica.



In modalità visiva, l'unità visualizza la vista ottica.

Imposta pallet

È possibile selezionare i colori desiderati con le tavolozze.

Toccare **Menu** e selezionare

Toccare le icone per selezionare un tipo di tavolozza.

Bianco-fuoco

L'area calda è colorata in modo vivace nella vista.

Nero-caldo

L'area calda è colorata di scuro nella vista.

Arcobaleno

L'obiettivo visualizza diversi colori. È adatto a scene senza significative differenze di temperatura.

Arco di ricottura del ferro

Il bersaglio è colorato come il ferro caldo.

Rosso fuoco

L'area calda è colorata in rosso nella vista.

Misto

Le aree calde sono colorate di giallo e quelle fredde di viola.

Pioggia

Le aree calde dell'immagine sono colorate, il resto è blu.

Rosso

Le aree calde dell'immagine sono rosse.

Impostazione dell'intervallo di temperatura del display

Se si imposta un intervallo di temperatura, la tavolozza funzionerà solo per gli obiettivi che rientrano in tale intervallo. È possibile impostare l'intervallo di temperatura.

Toccare **Menu** e selezionare .

Selezionare l'impostazione automatica  o quella manuale .

Automatico



Selezionare . L'unità imposta automaticamente l'intervallo di temperatura.


Manuale

Toccare un'area dello schermo che interessa. Apparirà un cerchio intorno all'area e l'intervallo di temperatura verrà regolato per mostrare il maggior numero di dettagli dell'area. Toccare il valore sullo schermo per bloccarlo o sbloccarlo. Ruotare la manopola sullo schermo per regolare con precisione la temperatura massima e minima. Toccare **OK** per uscire.

Impostare lo zoom digitale

Toccare la vista dal vivo per accedere alla cornice dello zoom digitale.

Toccare la cornice dello zoom digitale.

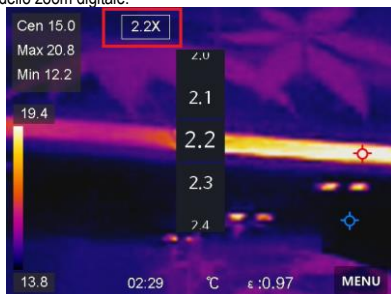

Selezionare il valore desiderato per lo zoom digitale.

Toccare lo schermo per salvare e uscire dalla funzione.

Visualizzazione delle informazioni OSD

Andare su **Impostazioni** → **Impostazioni display** per attivare la visualizzazione delle informazioni sullo schermo.

Ora e data

Ora e data dell'unità.

Impostazioni

Impostazioni della termografia, come emissività del target, unità di misura della temperatura, ecc.

Misura della temperatura

La funzione di termografia (misurazione della temperatura) fornisce la temperatura in tempo reale della scena e la visualizza sulla sinistra dello schermo. La funzione di termografia è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di misura

È possibile regolare le impostazioni di misura per aumentare la precisione della misurazione della temperatura.

1. accedere a **Impostazioni** → **Impostazioni di misura**.
2. impostare l'**intervallo di temperatura**, l'**emissività**, ecc.

Intervallo di temperatura

Selezionare il campo di misurazione della temperatura. In modalità **Auto Switch**, l'unità è in grado di rilevare la temperatura e di commutare automaticamente il campo termografico.

Emissività

Consultare la tabella di emissività per determinare l'emissività dell'obiettivo.

Temperatura di riflessione

Se nella scena è presente un oggetto diverso dal target ad alta temperatura e l'emissività del target è bassa, impostare la temperatura di riflessione come temperatura elevata per correggere l'effetto termografico.

Distanza

La distanza tra il bersaglio e l'unità. È possibile regolare la distanza del bersaglio o selezionarla come **vicina**, **media** o **lontana**.

Umidità

Qui si imposta l'umidità relativa dell'ambiente corrente.



Andare a **Impostazioni** → **Impostazioni dispositivo** → **Inizializzazione dispositivo** → **Rimuovi tutti i misuratori per** inizializzare le impostazioni di misurazione della temperatura.

Unità impostata

Andare a **Impostazioni** → **Impostazioni unità** → **Unità per** impostare le unità di misura della temperatura e della distanza.

Regolazione della misurazione dell'immagine

È possibile impostare degli indicatori per misurare la temperatura minima, massima e media della scena corrente.

Toccare **Menu** e selezionare

Toccare per selezionare la regola di termografia desiderata. È possibile selezionare **Caldo**, **Freddo** e **Centro**.

Toccare **Indietro** per salvare e uscire dalla funzione.



Le temperature minime, massime e medie sono visualizzate nella parte superiore sinistra dello schermo. Toccare nuovamente la regola per eliminarla.

Impostazione dell'allarme temperatura

Quando la temperatura del target attiva la regola di allarme impostata, l'unità esegue le azioni configurate, come l'emissione di un segnale acustico e di un allarme lampeggiante.

accedere a **Impostazioni** → **Impostazioni di misura** → **Impostazioni allarme**.

Attivare l'**allarme di temperatura** e impostare i parametri dell'allarme.

Soglia di allarme

Quando la temperatura misurata supera la soglia, l'unità invia un messaggio di allarme al software client. Se è attivato l'allarme acustico, l'unità emette un suono e il flash lampeggia se è stato attivato l'allarme luminoso.

Avviso acustico: l'unità emette un segnale acustico quando la temperatura del target supera la soglia di allarme.

Allarme a luce lampeggiante: la luce lampeggiante lampeggia quando la temperatura target supera la soglia di allarme.

Gestione degli album

I file di immagini/video registrati vengono salvati in album. È possibile creare nuovi album, rinominare un album, cambiare la cartella predefinita, spostare i file tra gli album ed eliminare gli album.

Azione	Processo
Creare un nuovo album	Per accedere agli album, premere .  Toccare per aggiungere un nuovo album. Viene visualizzata una tastiera software che consente di inserire il nome dell'album toccando lo schermo.  toccare per uscire. L'album appena creato diventa l'album di archiviazione predefinito e viene visualizzato in cima all'elenco degli album.
Rinominare l'album	Per accedere agli album, premere . Selezionare l'album che si desidera rinominare. *** Toccare e selezionare Rinomina. Viene visualizzata una tastiera software.  toccare per eliminare il vecchio nome e inserire il nuovo nome per l'album toccando lo schermo.  toccare per uscire.
Cambiare l'album di archiviazione predefinito	Per accedere agli album, premere . Selezionare l'album che si desidera utilizzare come album di archiviazione predefinito. *** Toccare e selezionare Imposta come album di archiviazione predefinito.
Cancellare l'album	Per accedere agli album, premere . Selezionare l'album che si desidera eliminare. *** Toccare e selezionare Elimina. Nell'interfaccia utente viene visualizzato un campo di immissione. Toccare OK per eliminare l'album.

Gestione dei file

È possibile spostare, cancellare e modificare i file registrati e aggiungere note di testo ad essi.

Azione	Processo
Eliminare il file video	Per accedere agli album, premere . Toccare per selezionare l'album in cui è memorizzato il file che si desidera eliminare. Nell'album, toccare il file da eliminare per visualizzarlo.  Toccare lo schermo per visualizzare la barra dei menu sottostante e toccare . Sull'interfaccia utente viene visualizzato un campo di immissione. Toccare OK per eliminare il file.
Eliminazione di più file	Per accedere agli album, premere . Toccare per selezionare l'album in cui sono memorizzati i file da eliminare.  nell'album e toccare i file da eliminare. Toccare  . Sull'interfaccia utente viene visualizzato un campo di immissione. Toccare OK per eliminare i file.
Spostare il file	Per accedere agli album, premere . Toccare per selezionare l'album in cui è memorizzato il file che si desidera spostare. Nell'album, toccare il file da spostare per visualizzarlo.  Toccare il file per visualizzare la barra dei menu sottostante e selezionare . Viene visualizzato l'elenco degli album. Toccare per selezionare l'album in cui si desidera spostarsi.
Spostare più file	Per accedere agli album, premere . Toccare per selezionare l'album in cui sono memorizzati i file che si desidera spostare.  Toccare l'album per selezionare i file da spostare.  Toccare . Viene visualizzato l'elenco degli album. Toccare per selezionare l'album in cui si desidera spostarsi.

Esportazione di file

Collegare l'unità al PC tramite il cavo in dotazione ed esportare i video e le foto scattate. Aprire il coperchio della porta USB. Collegare l'unità al PC con il cavo e aprire l'unità riconosciuta. Selezionare i video o le foto e copiarli sul PC per visualizzarli. Scollegare la macchina dal PC.

Collegare il Bluetooth

È possibile registrare e ascoltare l'audio dei video tramite cuffie Bluetooth dopo aver accoppiato l'unità con una cuffia Bluetooth. accedere a **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth**.

 toccare per attivare il **Bluetooth**.

Dopo l'accoppiamento, è possibile ascoltare l'audio attraverso le cuffie durante la riproduzione di un video.

Impostare la luce LED

Toccare Torcia nel menu a comparsa per attivare la luce LED.

Trasferimento della schermata dell'unità al PC

L'unità supporta il trasferimento dello schermo al PC tramite un software client o un lettore basato sul protocollo UVC. È possibile collegare l'unità al PC tramite un cavo Type-C e trasferire la visione live in tempo reale dell'unità al PC.

accedere a **Impostazioni** → **Connessioni** → **Schermata Trasferimento**.

 Toccare per attivare la funzione.

Aprire il client di allarme UVC sul PC.

Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo Type-C.



Durante il trasferimento dello schermo, non è possibile esportare i file tramite una connessione USB.

Collegamento della macchina con WLAN

accedere a **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**.

 Toccare per attivare la WLAN. Le WLAN trovate sono elencate come segue. Selezionare una rete Wi-Fi a cui collegarsi. Viene visualizzata una tastiera software. inserire la password toccando lo schermo.



NON toccare la **barra spaziatrice** o la password potrebbe non essere corretta.

 Toccare per inserire la password nel campo della password.

 Toccare per salvare la password e stabilire una connessione Wi-Fi. Una volta stabilita la connessione, nella schermata principale viene visualizzata un'icona Wi-Fi.

Impostare l'hotspot del dispositivo

Grazie all'hotspot del dispositivo, altri dispositivi che supportano la WLAN possono essere collegati al dispositivo per il trasferimento dei dati.

accedere a **Impostazioni** → **Connessioni** → **Hotspot**.

 Toccare per attivare la funzione hotspot. Il nome dell'hotspot è costituito dalle ultime 9 cifre del numero di serie dell'unità.

Toccare **Imposta hotspot**. 4. Viene visualizzata una tastiera software.

Impostare la password per l'hotspot.



NON toccare la **barra spaziatrice**, altrimenti la password potrebbe non essere corretta. La password deve contenere almeno 8 caratteri ed essere composta da numeri e lettere.  Toccare per inserire la password nel campo della password.

 toccare per salvare.

Spegnimento automatico

L'unità dispone di una funzione di autospegnimento per risparmiare energia.

L'impostazione può essere regolata in passi di 10 minuti da 0 a 60 minuti.

Impostare data e ora

Accedere a **Impostazioni** → **Impostazioni del dispositivo** → **Ora e data**.

Impostare la data e l'ora.

Premere  per salvare e uscire.

Ripristino del dispositivo

Andare su **Impostazioni locali** → **Impostazioni dispositivo** → **Ripristino dispositivo** per resettare il dispositivo e ripristinare le impostazioni predefinite.

Formattare la scheda di memoria

Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria nella termocamera portatile, è necessario inicializzarla.

Selezionare  e passare a **Impostazioni dispositivo** → **Inizializzazione dispositivo** → **Formattazione scheda di memoria** per inicializzare la **scheda di memoria**.

Tabella di emissività

Materiale	Emissività termica	Materiale	Emissività termica
Alluminio	0,30	Vetro	Da 0,90 a 0,95
Asfalto	Da 0,90 a 0,98	Ossidi di ferro	Da 0,78 a 0,82
Calcestruzzo	0,95	Lacca	Da 0,80 a 0,95
Pelle	0,95	Plastica	Da 0,85 a 0,95
Ceramica	Da 0,90 a 0,95	Carta	Da 0,70 a 0,94
Rame	0,50	Sabbia	0,90
Mattone	0,90	Gomma	0,95
Carbonio	0,85	Legno	0,94
Sigillante grasso	0,94	Tessile	0,94
Cibo congelato	0,90	Piombo	0,50
Piatti caldi	0,93	Marmo	0,94
Gelato	Da 0,96 a 0,98	Tessuto (nero)	0,98
La neve	0,83	Mortaio	Da 0,8 a 0,90
Pelle umana	0,98	Acqua	Da 0,92 a 0,96

Dati tecnici

Display	Display LCD touch da 3,5" (640 x 480 pixel)
Risoluzione IR	256 x 192 pixel
Risoluzione dell'immagine per la luce visibile	3264 x 2448 pixel
Campo visivo	50° x 37,2°
Emissività	0,01 - 1,00
Intervallo di temperatura	Da -20 a 400 °C
Precisione	±2 % o valore misurato ±2 °C
Frequenza dei fotogrammi	25 Hz
Zoom digitale	1x - 4x
Banda spettrale	7,5 - 14 µm
Focus	fisso
Tavolozza dei colori	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Opzioni di visualizzazione	Termico/Visuale/Fusione/BIB
Memorizzazione delle immagini	Memoria interna (16 GB)
Temperatura di esercizio	Da -10 a 50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 60 °C
Umidità relativa	<95 % RH
Alimentazione	Batteria integrata
Spegnimento automatico	0-60 min. regolabile in passi di 10 min.
Peso	218 g
Dimensione	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Classe di protezione	IP54

Dati tecnici

Compatibilità elettromagnetica EN 61326-1	In un campo ad alta frequenza di 1V/m, la precisione corrisponde ai valori specificati
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, circa 10 m (area aperta)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • Banda 2,4 GHz: da 2,400 GHz a 2,4835 GHz • Banda 5 GHz: da 5,150 GHz a 5,350 GHz, da 5,470 GHz a 5,725 GHz, da 5,725 GHz a 5,850 GHz

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Bronnen van gevaar zijn bijvoorbeeld mechanische onderdelen die ernstige verwondingen bij personen kunnen veroorzaken.
Er bestaat ook een risico van schade aan voorwerpen (bijvoorbeeld schade aan het apparaat).



WAARSCHUWING

Elektrische schokken kunnen de dood of ernstig letsel van personen en gevaar voor de werking van voorwerpen (bijv. beschadiging van het apparaat) tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

Richt de laserstraal nooit direct of indirect op het oog via reflecterende oppervlakken. Laserstraling kan onherstelbare schade aan het oog veroorzaken. Bij metingen in de buurt van mensen moet de laserstraal worden uitgeschakeld.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is een ongeoorloofde ombouw en/of wijziging van het apparaat niet toegestaan. Voor een veilig gebruik van het apparaat moeten de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen en het hoofdstuk "Bedoeld gebruik" beslist in acht worden genomen.



WAARSCHUWING

Neem de volgende instructies in acht voordat u het apparaat in gebruik neemt:

- | Vermijd gebruik van het apparaat in de buurt van elektrische lasapparaten, inductiekachels en andere elektromagnetische velden.
- | Na abrupte temperatuursveranderingen moet het apparaat vóór gebruik ongeveer 30 minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur worden aangepast om de IR-sensor te stabiliseren.
- | Stel het toestel niet langdurig bloot aan hoge temperaturen.
- | Vermijd stoffige en vochtige omstandigheden.
- | Meetinstrumenten en toebehoren zijn geen speelgoed en horen niet thuis in kinderhanden!
- | In commerciële installaties moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de Federatie van instellingen voor wettelijke ongevallenverzekering en -preventie voor elektrische installaties en apparatuur in acht worden genomen.



Neem de vijf veiligheidsregels in acht:

Ontgrendel

Beveiligd tegen herstarten

Bepaal de afwezigheid van spanning (2-polige afwezigheid van spanning moet worden bepaald)

Aarding en kortsluiting

Dek aangrenzende onder spanning staande delen af

Beoogd gebruik

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de in de handleiding beschreven toepassingen. Elk ander gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot ongevallen of vernieling van het apparaat. Deze toepassingen leiden tot het onmiddellijk vervallen van alle garantie- en waarborgclaims van de gebruiker tegen de fabrikant.



Om het toestel te beschermen tegen schade, dient u de batterijen te verwijderen als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.



Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie. Een uitroepteken in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing. Lees de instructies volledig door voordat u het apparaat gebruikt. Dit apparaat is CE-goedgekeurd en voldoet dus aan de vereiste richtlijnen.

Rechten voorbehouden om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer



Bij schade door het niet in acht nemen van de aanwijzingen vervalt de aanspraak op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende gevolgschade!

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies, wijzigingen aan het product die niet door ons zijn goedgekeurd, of reserveonderdelen die niet door ons zijn vervaardigd of goedgekeurd worden veroorzaakt door de invloed van alcohol, drugs of medicijnen het gevolg zijn van.

Juistheid van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, afbeeldingen en tekeningen wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Verwijdering

Beste klant, met de aankoop van ons product heeft u de mogelijkheid om het apparaat aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij geschikte inzamelpunten voor elektronisch afval.



WEEE regelt de terugname en recycling van afgedankte elektrische apparatuur. Fabrikanten van elektrische apparaten zijn verplicht om gratis verkochte elektrische apparaten terug te nemen en te recyclen. Elektrische apparaten mogen dan niet meer in de "normale" afvalstromen terechtkomen. Elektrische apparatuur moet worden gerecycled en gescheiden worden verwijderd. Alle apparaten die onder deze richtlijn vallen zijn gemarkeerd met dit logo.

Verwijdering van gebruikte batterijen



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht (**Batterijwet**) om alle gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren; **weggooiden bij het huisvuil is verboden!**

Batterijen/oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn gemarkeerd met de volgende symbolen die aangeven dat zij niet met het huisvuil mogen worden weggegooid.

De benamingen voor het beslissende zware metaal zijn:

Cd = cadmium, **Hg** = kwik, **Pb** = lood.

U kunt uw gebruikte batterijen/oplaadbare accu's gratis inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen/oplaadbare accu's worden verkocht!

Kwaliteitscertificaat


Alle kwaliteitsrelevante activiteiten en processen die worden uitgevoerd, worden permanent gecontroleerd door een kwaliteitsbeheersysteem. Verder bevestigen we dat de testapparatuur en -instrumenten die tijdens de kalibratie worden gebruikt, onderworpen zijn aan een permanente controle van de testapparatuur.

Verklaring van overeenstemming

Het product voldoet aan de laatste richtlijnen.

Operatie

Structuur van de camera

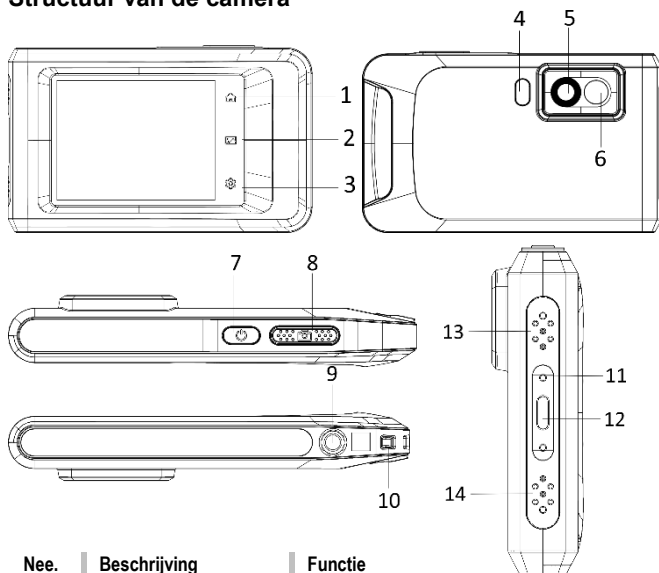

Nee.	Beschrijving	Functie
1	Homepage	Tik om terug te keren naar de live weergave
2	Bestand	Tik om albums te openen
3	Instellingen	Tik om de instellingen te openen
4	Fakkel	Verlichting / knipperend alarm
5	Thermische beeldvormende lens	Vangt warmtesignalen op
6	Optische lens	Optische opname
7	Aan/Uit	Ingedrukt houden om in/uit te schakelen

8	Opname	Opname, vanuit menu terug naar live view, ingedrukt houden voor video-opname
9	Statiefbevestiging	Draad voor statief
10	Riembevestigingspunt	Bevestiging voor riemen
11	Statusweergave	Geeft de laadstatus van het toestel aan
12	Type-C interface	Laadinterface, gegevensoverdracht
13	Zomer	Akoestisch signaal generator
14	Microfoon	Neemt geluid op

Inleiding

De draagbare warmtebeeldcamera is een apparaat voor het vastleggen van optische en warmtebeelden. Het is geschikt voor temperatuurmeting, video-opname, foto-opname en alarmering en kan verbinding maken met WLAN's, hotspots en Bluetooth. De geïntegreerde zeer gevoelige IR-detector en krachtige sensor detecteert temperatuurveranderingen en meet de temperatuur in real time. Het temperatuurmeetbereik is -20 °C tot 400 °C met een nauwkeurigheid van ± 2 °C of 2 % bij een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 35 °C en een objecttemperatuur boven 0 °C. Het apparaat is gebruiksvriendelijk en ergonomisch ontworpen. Het wordt veel gebruikt voor gebouweninspectie, HVAC, elektrisch en mechanisch onderhoud. Het toestel ondersteunt touch screen bediening. Tik op het scherm om parameters en configuraties in te stellen.

Beschrijving van het menu

Tik in de display-interface op het scherm om de menubalk weer te geven en veeg naar beneden om het veeg-omlaag-menu te openen.

- 1 - Startpagina
- 2 - Bestanden / Galerij
- 3 - Instellingen
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Schermtransmissie
- 9 - Bliksem
- 10 - Automatisch draaien
- 11 - Donker/Licht Modus
- 12 - Schermhelderheid



Basisfuncties

Thermografie

Het apparaat meet de temperatuur in real time en toont deze op het scherm.

Fusie

Het toestel kan de thermische en optische beelden combineren.

Pallet en alarm

Het apparaat ondersteunt meerdere pallets. U kunt de palletmodus instellen volgens de alarmfunctie.

Aansluiting op clientsoftware

Via de app op uw telefoon kunt u het livebeeld zien, foto's maken en video's opnemen. U kunt beelden offline analyseren en een rapport genereren en delen via de app. U kunt ook de softwareclient downloaden om beelden offline professioneel te analyseren en een rapport in een aangepast formaat op uw pc te maken.

Bluetooth

Het toestel kan via Bluetooth worden aangesloten op een headset. Hierdoor kunt u spraak horen in de video-opnamen.

De batterij opladen

Sluit het toestel via de laadkabel aan op de netadapter om de batterij op te laden. Wanneer het toestel volledig is opgeladen, moet de laadkabel worden losgekoppeld. Het statusdisplay informeert over de laadstatus:

Brandt rood: normaal laadproces

Rood knipperend: uitzondering tijdens opladen

Brandt groen: volledig opgeladen

Om de best mogelijke prestaties van de batterij te verkrijgen, mag het apparaat niet langer dan 24 uur op een lader worden aangesloten. De langste levensduur van de batterij kan worden gegarandeerd als het apparaat ten minste elke 3 maanden gedurende 2 uur wordt opgeladen. De batterij mag niet worden opgeladen in een extreem koude omgeving.

Beeld vastleggen

Voordat u begint

Activeer de zaklamp via het swipe-down menu in een donkere omgeving.



Het toestel ondersteunt geen foto- of video-opname wanneer het menu wordt weergegeven.

Het toestel ondersteunt geen foto- of video-opname wanneer het is aangesloten op uw PC.

In Instellingen → Opname-instellingen → Bestandsnaam kunt u de bestandsnaam voor het vastleggen van foto's of video's instellen om onderscheid te maken tussen de bestanden die in een bepaalde scène zijn vastgelegd.

Ga naar Instellingen → Apparaatinstellingen → Apparaatinitialisatie om de geheugenkaart indien nodig te initialiseren.

Ga naar **Instellingen** → **Opname-instellingen**.

Stel de **opnamemodus** in. U kunt kiezen uit drie modi.

Maak een foto.

Druk eenmaal  om een foto te nemen.



Als u vastgelegde beelden onmiddellijk wilt bewerken, activeert u **Bewerken voordat u ze opslaat**.



Uw apparaat voert regelmatig een zelfkalibratie uit om de beeldkwaliteit en de meetnauwkeurigheid te optimaliseren. Tijdens dit proces wordt het beeld kort gepauzeerd en hoort u een "klikgeluid" wanneer een sluiters voor de detector beweegt. Zelfkalibratie komt vaker voor tijdens het opstarten of in zeer koude of warme omgevingen. Dit is een normaal proces om optimale prestaties van uw apparaat te garanderen.

Continue opname

Stel het aantal beelden in dat continu moet worden gemaakt na het selecteren van deze modus. Druk in live view op , en het toestel zal continu het ingestelde aantal beelden opnemen.

Geplande opname

Stel het interval voor geplande opname in nadat u deze modus hebt geselecteerd. Druk in live weergave op  en het toestel zal beelden vastleggen volgens het ingestelde interval. Druk nogmaals op  om de opname te stoppen. Stel de naamgevingsregel voor de opgeslagen bestanden in. De standaard beeldnaamgeving is bestandsnaam + opslagtijd. U kunt de **bestandsnaam** instellen. De opslagtijd is de systeemtijd van de machine waarop de opslag plaatsvindt. Optioneel: Als een visueel beeld afzonderlijk moet worden opgeslagen, activeert u **Visueel beeld opslaan** en stelt u de **resolutie van het visueel beeld** in.



Als de doelen slecht verlicht zijn, activeer dan **de flitser**. Dan schakelt het toestel de flitser in wanneer u opnamen maakt.

◀ Tik op om af te sluiten. Richt de lens in live weergave op het doel en druk op  om foto's te maken.



- Wanneer **Capture One Image** en **Edit Before Save** NIET zijn geactiveerd, wordt het live-beeld bevroren en opgeslagen in het standaard geheugenalbum. Als **Edit before save is** ingeschakeld, gaat het toestel naar het beeldbewerkingsmenu.

- Bij **continue opname/geplande opname** wordt bovenaan het scherm een teller weergegeven die het aantal gemaakte beelden aangeeft.

Bewerk de afbeelding:



Selecteer Tekstnotitie en open de bewerkingspagina.  Tik op het scherm om de inhoud in te voeren en tik op om op te slaan.



Geef de beeldinformatie weer.



Verplaats de foto naar het gewenste album.



Verwijder de afbeelding.

Video opnemen

Voordat u begint

Activeer de zaklamp via het keuzemenu in een donkere omgeving.

Houd in de live weergave de opnametoets ingedrukt om de video-opname te starten. Het opnamesymbool en een teller worden weergegeven op de gebruikersinterface.



Druk tenslotte op de opnameknop om de opname te stoppen. De opgenomen video wordt automatisch opgeslagen.

Toon opgenomen bestanden

Om **albums** te openen, drukt u op .

Tik op het album waarin de bestanden zijn opgeslagen.

Tik op de video of foto die u wilt weergeven.

Het toestel toont het geselecteerde bestand en de relevante informatie.



Display-instellingen

Displaymodus instellen

Hier kiest u tussen thermische en visuele weergave. U kunt kiezen tussen **Thermisch**, **Fusie**, **BiB** en **Visueel**.

 Tik op **Menu** en selecteer .

Tik op de pictogrammen om een weergavemodus te selecteren.



In de thermische modus geeft het toestel het warmtebeeld weer.



In de fusiestand toont het toestel het gecombineerde beeld van het thermische en het optische kanaal.



Wanneer u de fusiemodus selecteert, moet u de parallaxcorrectie in de live-weergave selecteren overeenkomstig de afstand tot het doel, zodat de thermische en optische beelden elkaar beter overlappen.



In de BiB-stand (picture in picture) geeft het toestel het warmtebeeld binnen de optiek weer.



In de visuele modus geeft het toestel de optische weergave weer.

Set pallets

U kunt de gewenste kleuren selecteren met de paletten.

Tik op **Menu** en selecteer .

Tik op de pictogrammen om een type palet te selecteren.

Witheet

Het hete gebied is fel gekleurd in het uitzicht.

Hete

Het hete gebied is donker gekleurd in de weergave.

Regenboog

Het doel geeft verschillende kleuren weer. Het is geschikt voor scènes zonder grote temperatuurverschillen.

Ijzer gloeihoog

Het doelwit is gekleurd als heet ijzer.

Roodgloeiend

Het hete gebied is rood gekleurd in de weergave.

Gemengd

Warme gebieden zijn geel gekleurd en koude gebieden zijn paars gekleurd.

Regen

Hete gebieden in het beeld zijn gekleurd, de rest is blauw.

Rood

Hete gebieden in het beeld zijn rood.

Temperatuurbereik display instellen

Stel een temperatuurbereik in en het palet werkt alleen voor doelen binnen dat temperatuurbereik. U kunt het temperatuurbereik instellen.

Tik op **Menu** en selecteer .

Selecteer automatische instelling  of handmatige instelling .


Automatisch Selecteer . Het toestel stelt automatisch het temperatuurbereik in.

Handmatig Tik op een gebied op het scherm dat u interesseert. Er verschijnt een cirkel rond het gebied en het temperatuurbereik wordt aangepast om zoveel mogelijk details van het gebied weer te geven. Tik op de waarde op het scherm om een waarde te vergrendelen of te ontgrendelen. Draai de draaiknop op het scherm om de maximum- en minimumtemperatuur nauwkeurig af te stellen. Tik op **OK** om af te sluiten.

Digitale zoom instellen

Tik op de live weergave om het digitale zoomkader te openen.

Tik op het digitale zoomkader.

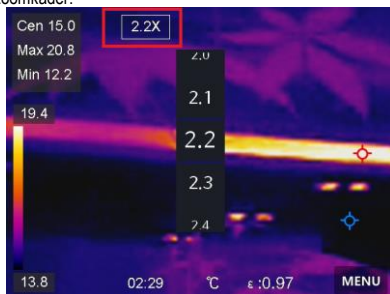

Kies de gewenste waarde voor de digitale zoom.

Tik op het scherm om de functie op te slaan en af te sluiten.

OSD-informatie weergeven

Ga naar **Instellingen** → **Weergave-instellingen** om de weergave van informatie op het scherm te activeren.

Tijd en datum

Tijd en datum van de eenheid.

Instellingen

Thermografie-instellingen, zoals doelemissiviteit, temperatuureenheid, enz.

Temperatuurmeting

De thermografiefunctie (temperatuurmeting) geeft de real-time temperatuur van de scène weer en toont deze links op het scherm. De thermografiefunctie is standaard ingeschakeld.

Meetinstellingen

U kunt de meetinstellingen aanpassen om de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting te vergroten.

1. ga naar **Instellingen** → **Meetinstellingen**.
2. stel het **temperatuurbereik**, **de emissiviteit**, enz. in.

Temperatuurbereik

Selecteer het temperatuurmeetbereik. In de **automatische schakelstand** kan het toestel de temperatuur detecteren en automatisch het thermografische bereik omschakelen.

Emissiviteit

Raadpleeg de emissietabel om de emissiviteit van uw doelwit te bepalen.

Reflectie temperatuur

Als er een ander object dan het hoge temperatuurdoel in de scène is en de emissiviteit van het doel laag is, stel dan de reflectietemperatuur in als hoge temperatuur om het thermografische effect te corrigeren.

Afstand

De afstand tussen het doel en de eenheid. U kunt de afstand van het doelwit aanpassen of selecteren als **Dichtbij**, **Gemiddeld** of **Veraf**.

Vochtigheid

Hier wordt de relatieve vochtigheid van de huidige omgeving ingesteld.



Ga naar **Instellingen** → **Apparaatinstellingen** → **Apparaatinitialisatie** → **Verwijder alle meters** om de instellingen voor de temperatuurmeting te initialiseren.

Set eenheid

Ga naar **Instellingen** → **Eenheid Instellingen** → **Eenheid** om de meeteenheden voor temperatuur en afstand in te stellen.

Instellen van de beeldmeting

U kunt meters instellen om de minimum-, maximum- en gemiddelde temperatuur van de huidige scène te meten.

Tik op **Menu** en selecteer .

Tik om de gewenste thermografische regel te selecteren. **Heet, Koud en Midden kunnen worden geselecteerd.**

Tik op **Terug om** op te slaan en de functie af te sluiten.



De minimum, maximum en gemiddelde temperaturen worden linksboven in het scherm weergegeven. Tik nogmaals op de regel om deze te verwijderen.

Temperatuur alarm instellen

Wanneer de temperatuur van het doelwit de ingestelde alarmregel activeert, voert de eenheid de geconfigureerde acties uit, zoals het afgeven van een akoestisch waarschuwingssignaal en een knipperend alarm.

Ga naar **Instellingen** → **Meetinstellingen** → **Alarminstellingen**.

Activeer het **temperatuuralarm** en stel de alarmparameters in.

Alarmdrempel

Wanneer de gemeten temperatuur de drempel overschrijdt, stuurt de eenheid een alarmbericht naar de clientsoftware. Als het geluidsalarm is geactiveerd, laat het toestel een geluid horen en knippert de flitser als het lichtflitsalarm is geactiveerd.

Geluidswaarschuwing: Het apparaat piept wanneer de temperatuur van het doel de alarmdrempel overschrijdt.

Knipperlichtalarm: Het knipperlicht knippert wanneer de doeltemperatuur de alarmdrempel overschrijdt.

Albums beheren

De opgenomen foto-/videobestanden worden opgeslagen in albums. U kunt nieuwe albums aanmaken, een album een andere naam geven, de standaardmap wijzigen, bestanden tussen albums verplaatsen en albums verwijderen.

Actie	Proces
Nieuw album maken	Om albums te openen, drukt u op . Tik  om een nieuw album toe te voegen. Er verschijnt een software-toetsenbord waarmee u de naam van het album kunt invoeren door het scherm aan te raken. Tik op  om af te sluiten. Het nieuw aangemaakte album wordt het standaard opslagalbum en wordt bovenaan de lijst met albums weergegeven.
Album hernoemen	Om albums te openen, drukt u op . Selecteer het album dat u wilt hernoemen. Tik op *** en selecteer Naam wijzigen. Er wordt een software-toetsenbord weergegeven.  raak aan om de oude naam te verwijderen en voer de nieuwe naam voor het album in door het scherm aan te raken. Tik op  om af te sluiten.
Standaard opslagalbum wijzigen	Om albums te openen, drukt u op . Selecteer het album dat u wilt gebruiken als standaard opslagalbum. Tik en *** selecteer Instellen als Standaard Opslag Album.
Album verwijderen	Om albums te openen, drukt u op . Selecteer het album dat u wilt verwijderen. Tik op *** en selecteer Verwijderen. Er verschijnt een invoerveld op de gebruikersinterface. Tik op OK om het album te verwijderen.

Bestanden beheren

U kunt de opgenomen bestanden verplaatsen, verwijderen en bewerken en er tekstnotities aan toevoegen.

Actie	Proces
Videobestand verwijderen	Om albums te openen, drukt u op . Tik om het album te selecteren waar het bestand dat u wilt verwijderen is opgeslagen. Tik in het album op het te verwijderen bestand om het weer te geven. Tik op het scherm om de onderstaande menubalk weer te geven en tik op . Op de gebruikersinterface wordt een invoerveld weergegeven. Tik op OK om het bestand te verwijderen.
Meerdere bestanden verwijderen	Om albums te openen, drukt u op . Tik om het album te selecteren waar de bestanden die u wilt verwijderen zijn opgeslagen. in het album en tik vervolgens op de te verwijderen bestanden . Druk op . Op de gebruikersinterface verschijnt een invoerveld. Tik op OK om de bestanden te verwijderen.
Bestand verplaatsen	Om albums te openen, drukt u op . Tik om het album te selecteren waarin het bestand dat u wilt verplaatsen is opgeslagen. Tik in het album op het bestand dat u wilt verplaatsen om het weer te geven.  Tik op het bestand om de onderstaande menubalk weer te geven en selecteer . De lijst met albums wordt weergegeven. Tik om het album te selecteren waarnaar u wilt verplaatsen.
Meerdere bestanden verplaatsen	Om albums te openen, drukt u op . Tik om het album te selecteren waarin de bestanden die u wilt verplaatsen zijn opgeslagen. Tik in het album om de te verplaatsen bestanden te selecteren . Tik op . De lijst met albums wordt weergegeven. Tik om het album te selecteren waarnaar u wilt verplaatsen.

Bestanden exporteren

Sluit het toestel met de meegeleverde kabel aan op uw PC en exporteer de gemaakte video's en foto's.

Open het deksel van de USB-poort.

Sluit het toestel met de kabel aan op uw PC en open het erkende station.

Selecteer video's of foto's en kopieer ze naar de PC om ze te bekijken.

Koppel de machine los van uw PC.

Bluetooth aansluiten

U kunt opnemen en luisteren naar geluid in de video's via Bluetooth headsets na het koppelen van het toestel met een Bluetooth headset.

1. Ga naar **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth**.

2. Tik op  om **Bluetooth te activeren**.

Na het koppelen kunt u luisteren naar het geluid via de headset terwijl u een video afspeelt.

LED licht instellen

Tik op Zaklamp in het pop-up menu om het LED-lampje te activeren.

Het scherm van de unit overbrengen naar de PC

Het toestel ondersteunt de overdracht van het scherm naar de pc via een clientsoftware of speler op basis van het UVC-protocol. U kunt het toestel via een Type-C kabel op uw PC aansluiten en de real-time live weergave van het toestel overbrengen naar uw PC.

1. ga naar **Instellingen** → **Verbindingen** → **Overdrachtsscherm**.

Tik  om de functie te activeren.

Open de UVC Alarm Client op uw PC.

Sluit het apparaat met een Type-C kabel aan op uw pc.



Tijdens de schermoverdracht is het exporteren van bestanden via een USB-verbinding niet mogelijk.

De machine verbinden met WLAN

1. Ga naar **Instellingen** → **Verbindingen** → **Wi-Fi**.

Tik op  om de Wi-Fi te activeren. De gevonden WLAN's worden vervolgens als volgt opgesomd.

Selecteer een Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Er wordt een softwaretoetsenbord weergegeven.

4. voer het wachtwoord in door het scherm aan te raken.



Tik **NIET** op de **spatiebalk**, anders is het wachtwoord misschien niet juist.

Tik  om het wachtwoord in het wachtwoordveld in te voeren.

Tik  om het wachtwoord op te slaan en een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen. Op het hoofdscherm verschijnt een Wi-Fi-pictogram wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Apparaat hotspot instellen

Dankzij de hotspot van het apparaat kunnen andere apparaten die WLAN ondersteunen op het apparaat worden aangesloten voor gegevensoverdracht.

1. Ga naar **Instellingen** → **Verbindingen** → **Hotspot**.

Tik op  om de hotspotfunctie te activeren. De hotspotnaam bestaat uit de laatste 9 cijfers van het serienummer van het toestel.

4. Tik op **Hotspot instellen**. Er wordt een softwaretoetsenbord weergegeven. Stel het wachtwoord voor de hotspot in.



Tik **NIET** op de **spatiebalk**, anders is het wachtwoord mogelijk niet correct.

Het wachtwoord moet minstens 8 tekens bevatten en bestaan uit cijfers en letters. Tik op  om het wachtwoord in het wachtwoordveld in te voeren.

6. Tik op  om op te slaan.

Automatische uitschakeling

Het toestel heeft een automatische uitschakelfunctie om energie te besparen. De instelling kan worden aangepast in stappen van 10 min. van 0-60 min.

Datum en tijd instellen

Ga naar **Instellingen** → **Apparaatinstellingen** → **Tijd en datum**.

Stel de datum en tijd in.

 Druk op om op te slaan en af te sluiten.

Apparaat herstellen

Ga naar **Lokale instellingen** → **Apparaatinstellingen** → **Apparaat herstellen** om het apparaat te resetten en de standaardinstellingen te herstellen.

Geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart voor het eerst in de draagbare warmtebeeldcamera wordt gebruikt, moet deze eerst worden geïnitieerd.

Selecteer  en ga naar **Apparaatinstellingen** → **Apparaatinitialisatie** → **Geheugenkaart formatteren om de geheugenkaart te initialiseren**.

Emissiviteitstabel

Materiaal	Thermische emissiviteit	Materiaal	Thermische emissiviteit
Aluminium	0,30	Glas	0,90 tot 0,95
Asfalt	0,90 tot 0,98	IJzeroxiden	0,78 tot 0,82
Beton	0,95	Lak	0,80 tot 0,95
Leer	0,95	Plastic	0,85 tot 0,95
Keramiek	0,90 tot 0,95	Papier	0,70 tot 0,94
Koper	0,50	Zand	0,90
Brick	0,90	Rubber	0,95
Koolstof	0,85	Hout	0,94
Vette kit	0,94	Textiel	0,94
Bevroren voedsel	0,90	Lead	0,50
Warme gerechten	0,93	Marmer	0,94
IJs	0,96 tot 0,98	Stof (zwart)	0,98
Sneeuw	0,83	Mortier	0,8 tot 0,90
Menselijke huid	0,98	Water	0,92 tot 0,96

Technische gegevens

Display	3,5" LCD-aanraakscherm (640 x 480 pixels)
IR-resolutie	256 x 192 Pixel
Beeldresolutie voor zichtbaar licht	3264 x 2448 Pixel
Gezichtsveld	50° x 37,2°
Emissiviteit	0,01 - 1,00
Temperatuurbereik	-20 tot 400 °C
Nauwkeurigheid	±2 % of gemeten waarde ±2 °C
Beeldsnelheid	25 Hz
Digitale zoom	1x - 4x
Spectrale band	7,5 - 14 µm
Focus	vast
Kleurenpalet	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Weergaveopties	Thermisch/Visueel/Fusie/BIB
Beeldopslag	Intern geheugen (16 GB)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid	<95 % RV
Stroomvoorziening	Geïntegreerde batterij
Automatische uitschakeling	0-60 min. instelbaar in stappen van 10 min.
Gewicht	218 g
Maat	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Beschermingsklasse	IP54

Technische gegevens

Elektromagnetische compatibiliteit EN 61326-1	In een hoogfrequent veld van 1V/m komt de nauwkeurigheid overeen met de opgegeven waarden
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Lage Energie (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, ca. 10 m (open gebied)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • 2,4 GHz-band: 2,400 GHz tot 2,4835 GHz • 5 GHz-band: 5,150 GHz tot 5,350 GHz, 5,470 GHz tot 5,725 GHz, 5,725 GHz tot 5,850 GHz

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Źródłem zagrożenia są np. części mechaniczne, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
Istnieje również ryzyko uszkodzenia przedmiotów (np. uszkodzenia urządzenia).



OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, a także zagrożenie dla działania przedmiotów (np. uszkodzenie urządzenia).



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy kierować wiązki lasera bezpośrednio lub pośrednio na oko przez powierzchnie odbłaskowe. Promieniowanie laserowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenie oka. Podczas pomiarów w pobliżu ludzi wiązka lasera musi być wyłączona.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa i homologacji (CE) nieautoryzowana przebudowa i/lub modyfikacja urządzenia jest niedozwolona. Aby zapewnić bezpieczną pracę z urządzeniem, należy koniecznie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i rozdziału "Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem".



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami:

- | Należy unikać używania urządzenia w pobliżu spawarek elektrycznych, nagrzewnic indukcyjnych i innych pól elektromagnetycznych.
- | Po nagłych zmianach temperatury, urządzenie musi być dostosowane do nowej temperatury otoczenia przez około 30 minut przed użyciem, aby ustabilizować czujnik podczerwieni.
- | Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur przez dłuższy czas.
- | Unikać zapyłonych i wilgotnych warunków otoczenia.
- | Przyrządy pomiarowe i akcesoria nie są zabawkami i nie powinny znajdować się w rękach dzieci!
- | W obiektach komercyjnych należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom Federacji Instytucji Ubezpieczeń Ustawowych i Zapobiegania Wypadkom w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.



Należy przestrzegać pięciu zasad bezpieczeństwa:

Odblokowanie

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Określić brak napięcia (należy określić 2-biegunowy brak napięcia)

Uziemienie i zwarcie

Ochrona sąsiednich części pod napięciem

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań opisanych w instrukcji obsługi. Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone i mogą prowadzić do wypadków lub zniszczenia urządzenia. Takie zastosowania prowadzą do natychmiastowego wygaśnięcia wszelkich roszczeń gwarancyjnych i rękojmi użytkownika wobec producenta.



Aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem, należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.



Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach wszelkie roszczenia gwarancyjne tracą ważność. Wykrytnik w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność środków ostrożności w instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać całą instrukcję. To urządzenie posiada certyfikat CE i w związku z tym jest zgodne z wymaganymi dyrektywami.

Zastrzega się prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenie



W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji roszczenie gwarancyjne wygasa! Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego szkody następce!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji, zmian w produkcie, które nie zostały przez nas zatwierdzone, lub części zamiennych, które nie zostały przez nas wyprodukowane lub zatwierdzone są spowodowane wpływem alkoholu, narkotyków lub leków wynik.

Prawidłowość instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z najwyższą starannością. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność i kompletność danych, ilustracji i rysunków. Zmiany, pomyłki i błędy są wykluczone.

Utylizacja

Drogi Kliencie wraz z zakupem naszego produktu masz możliwość zwrotu urządzenia do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektronicznych po zakończeniu jego cyklu życia.



WEEE reguluje odbiór i recykling zużytego sprzętu elektrycznego. Producenci urządzeń elektrycznych są zobowiązani do bezpłatnego odbioru i recyklingu sprzedawanych urządzeń elektrycznych. Urządzenia elektryczne nie mogą być następnie umieszczane w "normalnych" strumieniach odpadów. Urządzenia elektryczne muszą być poddawane recyklingowi i utylizowane oddzielnie. Wszystkie urządzenia objęte tą dyrektywą są oznaczone tym logo.

Utylizacja zużytych baterii



Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany (**ustawa o bateriach**) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; **wyrzucanie ich wraz z odpadami domowymi jest zabronione!** Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone symbolami wskazującymi, że nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Oznaczenia decydujących metali ciężkich to:

Cd = kadm, **Hg** = rtęć, **Pb** = ołów.

Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w punktach zbiórki w gminie lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie/akumulatory!

Certyfikat jakości


Wszystkie działania i procesy związane z jakością są stale monitorowane przez system zarządzania jakością. Ponadto potwierdzamy, że sprzęt testowy i przyrządy używane podczas kalibracji podlegają stałemu monitorowaniu sprzętu testowego.

Deklaracja zgodności

Produkt jest zgodny z najnowszymi dyrektywami.

Działanie

Struktura kamery

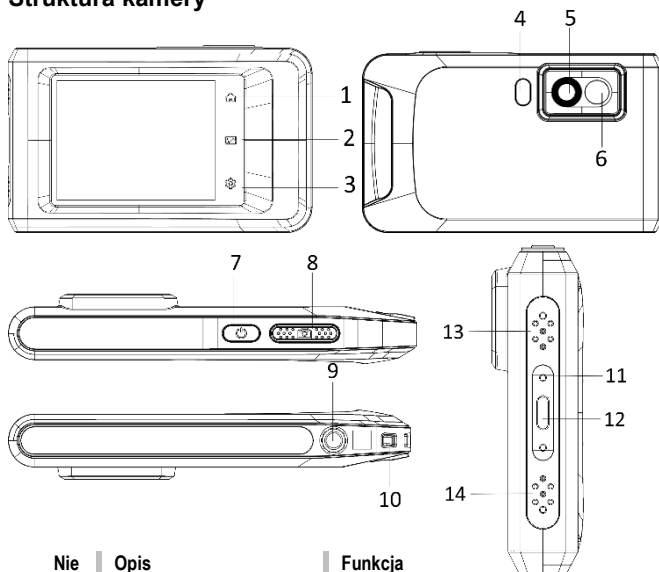

Nie	Opis	Funkcja
1	Strona główna	Stuknij, aby powrócić do podglądu na żywo
2	Plik	Stuknij, aby uzyskać dostęp do albumów
3	Ustawienia	Stuknij, aby uzyskać dostęp do ustawień
4	Latarka	Alarm świetlny / migający
5	Obiektów termowizyjny	Rejestruje sygnatury cieplne
6	Soczewka optyczna	Nagrywanie optyczne
7	Wł.	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć

8	Nagrywanie	Nagrywanie, z menu powrót do podglądu na żywo, naciśnięcie i przytrzymanie w celu nagrywania wideo
9	Montaż na statywie	Gwint do statywu
10	Punkt mocowania paska	Mocowanie pasków
11	Wyświetlacz stanu	Wskazuje stan ładowania urządzenia
12	Interfejs typu C	Interfejs ładowania, transmisja danych
13	Lato	Generator sygnału akustycznego
14	Mikrofon	Nagrywa dźwięk

Wprowadzenie

Przenośna kamera termowizyjna to urządzenie do przechwytywania obrazów optycznych i termicznych. Nadaje się do pomiaru temperatury, nagrywania wideo, robienia zdjęć, a także alarmowania i może łączyć się z sieciami WLAN, hotspotami i Bluetooth.

Zintegrowany czujnik podczerwieni o wysokiej czułości i wysokiej wydajności wykrywa zmiany temperatury i mierzy temperaturę w czasie rzeczywistym. Zakres pomiaru temperatury wynosi od -20 °C do 400 °C z dokładnością ± 2 °C lub 2% przy temperaturze otoczenia od 15 °C do 35 °C i temperaturze obiektu powyżej 0 °C.

Urządzenie jest przyjazne dla użytkownika i ergonomicznie zaprojektowane. Jest szeroko stosowane do inspekcji budynków, HVAC, konserwacji elektrycznej i mechanicznej.

Urządzenie obsługuje sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Dotknij ekranu, aby ustawić parametry i konfigurację.

Opis menu

W interfejsie wyświetlacza dotknij ekranu, aby wyświetlić pasek menu i przesunąć palcem w dół, aby uzyskać dostęp do menu przesuwanego w dół.

- 1 - Strona główna
- 2 - Pliki / Galeria
- 3 - Ustawienia
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Transmisja na ekranie
- 9 - Błyskawica
- 10 - Automatyczny obrót
- 11 - Tryb ciemny/jasny
- 12 - Jasność ekranu



Podstawowe funkcje

Termografia

Urządzenie mierzy temperaturę w czasie rzeczywistym i wyświetla ją na ekranie.

Fuzja

Urządzenie może łączyć widok termiczny i optyczny.

Paleta i alarm

Urządzenie obsługuje wiele palet. Tryb palety można ustawić zgodnie z funkcją alarmu.

Połączenie z oprogramowaniem klienckim

Za pomocą aplikacji na telefonie można wyświetlać podgląd na żywo, robić zdjęcia i nagrywać filmy. Możesz analizować obrazy w trybie offline oraz generować i udostępniać raporty za pośrednictwem aplikacji.

Można również pobrać oprogramowanie klienckie, aby profesjonalnie analizować obrazy w trybie offline i tworzyć raporty w niestandardowym formacie na komputerze.

Bluetooth

Urządzenie można podłączyć do zestawu słuchawkowego przez Bluetooth. Umożliwia to słyszenie mowy w nagraniach wideo.

Ładowanie akumulatora

Podłącz urządzenie do zasilacza sieciowego za pomocą kabla ładującego, aby naładować akumulator.

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, należy odłączyć kabel ładowania.

Wyświetlacz stanu informuje o stanie ładowania:

Świeci na czerwono: normalny proces ładowania

Miga na czerwono: Wyjątek podczas ładowania

Świeci na zielono: w pełni naładowany

Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność akumulatora, urządzenie nie powinno być podłączone do ładowarki na dłużej niż 24 godziny. Najdłuższą żywotność baterii można zapewnić, jeśli urządzenie będzie ładowane przez 2 godziny co najmniej raz na 3 miesiące. Baterii nie należy ładować w ekstremalnie niskich temperaturach.

Przechwytywanie obrazu

Przed rozpoczęciem

Aktywuj latarkę za pomocą menu przesuwanego w dół w ciemnym otoczeniu.



Urządzenie nie obsługuje nagrywania zdjęć lub filmów, gdy wyświetlane jest menu.

Urządzenie nie obsługuje nagrywania zdjęć lub filmów po podłączeniu do komputera.

W Ustawienia → Ustawienia przechwytywania → Nazwa pliku można ustawić nazwę pliku dla przechwytywanych zdjęć lub filmów, aby rozróżnić pliki przechwycone w określonej scenie.

Przejdź do Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Inicjalizacja urządzenia, aby w razie potrzeby zainicjować kartę pamięci.

Przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia przechwytywania**.

Ustaw **tryb przechwytywania**. Do wyboru są trzy tryby.

Zrób zdjęcie

Naciśnij  raz, aby zrobić zdjęcie.



Jeśli chcesz natychmiast edytować zrobione zdjęcia, aktywuj opcję **Edytuj przed zapisaniem**.



Urządzenie przeprowadza autokalibrację w regularnych odstępach czasu, aby zoptymalizować jakość obrazu i dokładność pomiaru. Podczas tego procesu obraz jest na krótko wstrzymywany i słychać "kliknięcie", gdy migawka porusza się przed czujnikiem. Samokalibracja występuje częściej podczas uruchamiania lub w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu. Jest to normalny proces zapewniający optymalną wydajność urządzenia.

Nagrywanie ciągle

Po wybraniu tego trybu należy ustawić liczbę zdjęć, które mają być wykonywane w sposób ciągły. W trybie podglądu na żywo naciśnij , a urządzenie będzie w sposób ciągły rejestrować ustawioną liczbę zdjęć.

Planowane nagranie

Po wybraniu tego trybu należy ustawić interwał zaplanowanego nagrywania. W trybie podglądu na żywo naciśnij  a urządzenie wykona zdjęcia zgodnie z ustawionym interwałem. Naciśnij ponownie , aby zatrzymać rejestrowanie. Ustaw regułę nazewnictwa zapisywanych plików. Domyślna nazwa obrazu to nazwa pliku + czas przechowywania. Można ustawić **nazwę pliku**. Czas zapisu to czas systemowy urządzenia, w którym zapisywany jest obraz. Opcjonalnie: Jeśli obraz **wizualny** ma być zapisywany osobno, należy aktywować opcję **Zapisz obraz wizualny** i ustawić **rozdzielczość obrazu wizualnego**.



Jeśli cele są słabo oświetlone, należy włączyć **lampę błyskową**. Wówczas urządzenie włączy lampę błyskową podczas robienia zdjęć.

Stuknij , aby wyjść. W podglądzie na żywo skieruj obiektyw na cel i naciśnij , aby zrobić zdjęcie.



- Gdy funkcja **Capture One Image** i **Edit Before Save** NIE jest włączona, obraz na żywo jest zamrażany i zapisywany w domyślnym albumie pamięci. Jeśli opcja **Edit before save** jest włączona, urządzenie przejdzie do menu edycji obrazu.
- W trybie **nagrywania ciągłego/nagrywania zaplanowanego** w górnej części ekranu wyświetlany jest licznik wskazujący liczbę wykonanych zdjęć.

Edytuj obraz:



Wybierz opcję Notatka tekstowa i otwórz stronę edycji. Stuknij ekran, aby wprowadzić treść i stuknij , aby zapisać.



Wyświetlanie informacji o obrazie.



Przenieś zdjęcie dożądanego albumu.



Usuń obraz.

Nagrywanie wideo

Przed rozpoczęciem

Aktywuj latarkę za pomocą rozwijanego menu w ciemnym otoczeniu.

W podglądzie na żywo naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie wideo. W interfejsie użytkownika wyświetlany jest symbol nagrywania i licznik.



Na koniec naciśnij przycisk nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie. Nagrane wideo zostanie automatycznie zapisane.

Pokaż nagrane pliki

Aby uzyskać dostęp do **albumów**, naciśnij .

Stuknij album, w którym przechowywane są pliki.

Stuknij film lub zdjęcie, które chcesz wyświetlić.

Urządzenie wyświetla wybrany plik i odpowiednie informacje.



Ustawienia wyświetlacza

Ustawianie trybu wyświetlania

Tutaj można wybrać tryb wyświetlania termicznego lub wizualnego. Do wyboru są tryby **Thermal**, **Fusion**, **BiB** i **Visual**.

1. Stuknij **Menu** i wybierz .
Stuknij ikony, aby wybrać tryb wyświetlania.

 W trybie termicznym urządzenie wyświetla widok obrazu termicznego.

 W trybie fuzji urządzenie wyświetla połączony widok kanału termicznego i optycznego.



Wybierając tryb fuzji, należy wybrać korekcję paralaksy w podglądzie na żywo zgodnie z odległością do celu, aby obrazy termowizyjne i optyczne lepiej się pokrywały.

 W trybie BiB (obraz w obrazie) urządzenie wyświetla widok termiczny w obrębie optyki.

 W trybie wizualnym urządzenie wyświetla widok optyczny.

Zestaw palet

Za pomocą palet można wybrać żądane kolory.

1. Stuknij **Menu** i wybierz .
Stuknij ikony, aby wybrać typ palety.

Rozgrzany do białości

W widoku gorący obszar jest jaskrawo zabarwiony.

Black-hot

W widoku gorący obszar ma ciemny kolor.

Tęcza

Cel wyświetla kilka kolorów. Nadaje się do scen bez znaczących różnic temperatur.

Łuk do wyżarzania żelaza

Cel jest zabarwiony jak gorące żelazo.

Red-hot

W widoku gorący obszar jest oznaczony kolorem czerwonym.

Mieszane

Obszary gorące są oznaczone kolorem żółtym, a obszary zimne kolorem fioletowym.

Deszcz

Gorące obszary na obrazie są kolorowe, reszta jest niebieska.

Czerwony

Gorące obszary na obrazie są czerwone.

Ustawienie zakresu wyświetlanej temperatury

Ustaw zakres temperatur, a paleta będzie działać tylko dla celów w tym zakresie. Można ustawić zakres temperatur.

1. Stuknij **Menu** i wybierz .

Wybierz ustawienie automatyczne  lub ręczne .

Automatycznie

Wybierz . Urządzenie automatycznie ustawi zakres temperatur.


Podręcznik

Stuknij interesujący Cię obszar na ekranie. Wokół obszaru pojawi się okrąg, a zakres temperatur zostanie dostosowany tak, aby pokazać jak najwięcej szczegółów obszaru. Dotknij wartości na ekranie, aby ją zablokować lub odblokować. Obróć pokrętkę na ekranie, aby dostosować maksymalną i minimalną temperaturę. Dotknij **OK**, aby wyjść.

Ustawianie zoomu cyfrowego

Stuknij podgląd na żywo, aby uzyskać dostęp do ramki zoomu cyfrowego.

Stuknij ramkę zoomu cyfrowego.

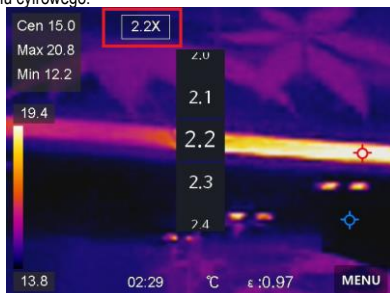

Wybierz żądaną wartość zoomu cyfrowego.

Dotknij ekranu, aby zapisać i zamknąć funkcję.

Wyświetlanie informacji OSD

Przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia wyświetlania**, aby aktywować wyświetlanie informacji na ekranie.

Godzina i data

Godzina i data urządzenia.

Ustawienia

Ustawienia termografii, takie jak emisyjność celu, jednostka temperatury itp.

Pomiar temperatury

Funkcja termografii (pomiaru temperatury) podaje temperaturę sceny w czasie rzeczywistym i wyświetla ją po lewej stronie ekranu. Funkcja termografii jest domyślnie włączona.

Ustawienia pomiaru

Istnieje możliwość dostosowania ustawień pomiaru w celu zwiększenia dokładności pomiaru temperatury.

1. przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia pomiarów**.
2. ustawić **zakres temperatur, emisyjność** itp.

Zakres temperatur

Wybierz zakres pomiaru temperatury. W trybie **automatycznego przełączania** urządzenie może wykrywać temperaturę i automatycznie przełączać zakres termograficzny.

Emisyjność

Aby określić emisyjność celu, należy zapoznać się z tabelą emisyjności.

Temperatura odbicia

Jeśli w scenie znajduje się obiekt inny niż cel o wysokiej temperaturze, a emisyjność celu jest niska, ustaw temperaturę odbicia jako wysoką, aby skorygować efekt termograficzny.

Odległość

Odległość między celem a urządzeniem. Można dostosować odległość celu lub wybrać opcję **Blisko**, **Średnio** lub **Daleko**.

Wilgotność

Tutaj ustawiana jest wilgotność względna bieżącego środowiska.



Przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia urządzenia** → **Inicjalizacja urządzenia** → **Usuń wszystkie mierniki**, aby zainicjować ustawienia pomiaru temperatury.

Jednostka zestawu

Przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia jednostek** → **Jednostka**, aby ustawić jednostki miary temperatury i odległości.

Regulacja pomiaru obrazu

Można ustawić mierniki do pomiaru minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury bieżącej sceny.

Stuknij **Menu** i wybierz .

Stuknij, aby wybrać żądaną regułę termografii. Można wybrać **gorącą**, **zimną** i **średnią**.

Stuknij przycisk **Wstecz**, aby zapisać i wyjść z funkcji.



Minimalna, maksymalna i średnia temperatura są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu. Dotknij reguły ponownie, aby ją usunąć.

Ustawianie alarmu temperatury

Gdy temperatura celu uruchomi ustawioną regułę alarmu, urządzenie wykona skonfigurowane działania, takie jak wyemitowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego i migającego alarmu.

Przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia pomiarów** → **Ustawienia alarmów**.

Aktywuj **alarm temperatury** i ustaw parametry alarmu.

Próg alarmowy

Gdy zmierzona temperatura przekroczy próg, urządzenie wysyła komunikat alarmowy do oprogramowania klienckiego. Jeśli aktywowane jest ostrzeżenie dźwiękowe, urządzenie emituje dźwięk, a lampa błyskowa miga, jeśli aktywowano alarm świetlny.

Ostrzeżenie dźwiękowe: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, gdy temperatura celu przekroczy próg alarmowy.

Alarm migającego światła: Migające światło miga, gdy temperatura docelowa przekroczy próg alarmowy.

Zarządzanie albumami

Nagrane pliki zdjęć/wideo są zapisywane w albumach. Można tworzyć nowe albumy, zmieniać nazwy albumów, zmieniać domyślne foldery, przenosić pliki między albumami i usuwać albumy.

Działanie	Proces
Utwórz nowy album	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Stuknij , aby dodać nowy album. Zostanie wyświetlona klawiatura programowa umożliwiająca wprowadzenie nazwy albumu poprzez dotknięcie ekranu. Stuknij , aby wyjść. Nowo utworzony album staje się domyślnym albumem pamięci masowej i jest wyświetlany na górze listy albumów.
Zmiana nazwy albumu	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij przycisk . Wybierz album, którego nazwę chcesz zmienić. Stuknij *** i wybierz Zmień nazwę. Zostanie wyświetlona klawiatura oprogramowania. Dotknij , aby usunąć starą nazwę i wprowadź nową nazwę albumu, dotykając ekranu. Stuknij , aby wyjść.
Zmiana domyślnego albumu pamięci	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Wybierz album, którego chcesz użyć jako domyślnego albumu pamięci. Stuknij *** i wybierz opcję Ustaw jako domyślny album.
Usuń album	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Wybierz album, który chcesz usunąć. Stuknij *** i wybierz Usuń. W interfejsie użytkownika zostanie wyświetlone pole wprowadzania. Stuknij OK, aby usunąć album.

Zarządzanie plikami

Nagrane pliki można przenosić, usuwać i edytować, a także dodawać do nich notatki tekstowe.

Działanie	Proces
Usunąć plik wideo	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Stuknij, aby wybrać album, w którym zapisany jest plik, który chcesz usunąć. W albumie stuknij plik do usunięcia, aby go wyświetlić. Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek menu poniżej i stuknij . W interfejsie użytkownika zostanie wyświetlone pole wprowadzania. Stuknij OK, aby usunąć plik.
Usuwanie wielu plików	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Stuknij, aby wybrać album, w którym znajdują się pliki do usunięcia. w albumie , a następnie stuknij pliki do usunięcia. Stuknij w . W interfejsie użytkownika zostanie wyświetlone pole wprowadzania. Stuknij OK, aby usunąć pliki.
Przenieś plik	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Stuknij, aby wybrać album, w którym zapisany jest plik, który chcesz przenieść. W albumie stuknij plik, który ma zostać przeniesiony, aby go wyświetlić. Stuknij plik, aby wyświetlić pasek menu poniżej i wybierz . Zostanie wyświetlona lista albumów. Dotknij, aby wybrać album, do którego chcesz przejść.
Przeniesienie wielu plików	Aby uzyskać dostęp do albumów, naciśnij . Stuknij, aby wybrać album, w którym znajdują się pliki do przeniesienia. Stuknij w album , aby wybrać pliki do przeniesienia. Stuknij . Zostanie wyświetlona lista albumów. Dotknij, aby wybrać album, do którego chcesz przejść.

Eksport plików

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla i wyeksportuj zrobione filmy i zdjęcia.

Otwórz pokrywę portu USB.

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla i otwórz rozpoznany napęd.

Wybierz filmy lub zdjęcia i skopiuj je na komputer, aby je wyświetlić.

Odłącz urządzenie od komputera.

Połączenie Bluetooth

Po sparowaniu urządzenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth można nagrywać i odsłuchiwać dźwięk w filmach.

1. przejdź do **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth**.

2. Stuknij , aby włączyć **Bluetooth**.

Po sparowaniu można słuchać dźwięku przez zestaw słuchawkowy podczas odtwarzania wideo.

Ustawianie światła LED

Dotknij opcji Latarka w menu podręcznym, aby włączyć światło LED.

Przesyłanie ekranu urządzenia do komputera

Urządzenie obsługuje przesyłanie ekranu do komputera za pośrednictwem oprogramowania klienckiego lub odtwarzacza opartego na protokole UVC. Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla typu C i przysyłać do niego podgląd na żywo w czasie rzeczywistym.

Przejdź do **ekranu Ustawienia** → **Połączenia** → **Transfer**.

Stuknij , aby aktywować funkcję.

Otwórz program UVC Alarm Client na komputerze.

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla typu C.



Podczas przesyłania ekranu eksportowanie plików przez połączenie USB nie jest możliwe.

Podłączanie urządzenia do sieci WLAN

Przejdź do **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi**.

Stuknij , aby aktywować Wi-Fi. Znalezione sieci WLAN zostaną wyświetlone w następujący sposób.

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Zostanie wyświetlona klawiatura programowa.

Wprowadź hasło, dotykając ekranu.



NIE naciskaj **spacji**, ponieważ hasło może być nieprawidłowe.

Stuknij , aby wprowadzić hasło w polu hasła.

Stuknij , aby zapisać hasło i nawiązać połączenie Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia na ekranie głównym zostanie wyświetlona ikona Wi-Fi.

Ustawianie hotspotu urządzenia

Dzięki hotspotowi do urządzenia można podłączyć inne urządzenia obsługujące sieć WLAN w celu przesyłania danych.

Przejdź do **Ustawienia** → **Połączenia** → **Hotspot**.

Stuknij , aby włączyć funkcję hotspotu. Nazwa hotspotu składa się z 9 ostatnich cyfr numeru seryjnego urządzenia.

Stuknij opcję **Ustaw hotspot**. 4. Zostanie wyświetlona klawiatura programowa. Ustaw hasło dla hotspotu.



NIE naciskaj **spacji**, w przeciwnym razie hasło może być nieprawidłowe. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków i składać się z cyfr i liter. Stuknij



, aby wprowadzić hasło w polu hasła.

Stuknij , aby zapisać.

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania w celu oszczędzania energii. Ustawienie można regulować w 10-minutowych krokach w zakresie 0-60 min.

Ustaw datę i godzinę

Przejdź do **Ustawienia** → **Ustawienia urządzenia** → **Godzina i data**.

Ustaw datę i godzinę.

Naciśnij , aby zapisać i wyjść.

Przywróć urządzenie

Przejdź do **Ustawienia lokalne** → **Ustawienia urządzenia** → **Przywracanie urządzenia**, aby zresetować urządzenie i przywrócić ustawienia domyślne.

Formatowanie karty pamięci

Gdy karta pamięci jest używana po raz pierwszy w przenośnej kamerze termowizyjnej, należy ją najpierw zainicjować.

Wybierz  i przejdź do **Ustawienia urządzenia** → **Inicjalizacja urządzenia** → **Formatuj kartę pamięci**, aby zainicjować kartę pamięci.

Tabela emisyjności

Materiał	Emisyjność cieplna	Materiał	Emisyjność cieplna
Aluminium	0,30	Szkło	0,90 do 0,95
Asfalt	0,90 do 0,98	Tlenki żelaza	0,78 do 0,82
Beton	0,95	Lakier	0,80 do 0,95
Skóra	0,95	Tworzywo sztuczne	0,85 do 0,95
Ceramika	0,90 do 0,95	Papier	0,70 do 0,94
Miedź	0,50	Piasek	0,90
Cegła	0,90	Guma	0,95
Węgiel	0,85	Drewno	0,94
Tłusty uszczelniacz	0,94	Tekstylia	0,94
Mrożona żywność	0,90	Ołów	0,50
Gorące dania	0,93	Marmur	0,94
Lody	0,96 do 0,98	Tkanina (czarna)	0,98
Śnieg	0,83	Zaprawa	0,8 do 0,90
Ludzka skóra	0,98	Woda	0,92 do 0,96

Dane techniczne

Wyświetlacz	3,5-calowy wyświetlacz dotykowy LCD (640 x 480 pikseli)
Rozdzielczość IR	256 x 192 pikseli
Rozdzielczość obrazu dla światła widzialnego	3264 x 2448 pikseli
Pole widzenia	50° x 37,2°
Emisyjność	0,01 - 1,00
Zakres temperatur	-20 do 400 °C
Dokładność	±2 % lub wartość zmierzona ±2 °C
Liczba klatek na sekundę	25 Hz
Zoom cyfrowy	1x - 4x
Pasmo widmowe	7,5 - 14 µm
Skupienie	stały
Paleta kolorów	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Opcje wyświetlania	Thermal/Visual/Fusion/BIB
Przechowywanie obrazów	Pamięć wewnętrzna (16 GB)
Temperatura pracy	-10 do 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 do 60 °C
Wilgotność względna	<95% RH
Zasilanie	Zintegrowany akumulator
Automatyczne wyłączanie	0-60 min. regulowane w krokach co 10 min.
Waga	218 g
Rozmiar	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Klasa ochrony	IP54

Dane techniczne

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61326-1	W polu wysokiej częstotliwości 1 V/m dokładność odpowiada określonym wartościom
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, ok. 10 m (obszar otwarty)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • Pasma 2,4 GHz: od 2,400 GHz do 2,4835 GHz • Pasma 5 GHz: od 5,150 GHz do 5,350 GHz, od 5,470 GHz do 5,725 GHz, od 5,725 GHz do 5,850 GHz

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

Zdrojem nebezpečí jsou např. mechanické části, které mohou způsobit vážná zranění osob.

Hrozí také nebezpečí poškození předmětů (např. poškození jednotky).



VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné zranění osob, jakož i ohrožení funkce předmětů (např. poškození spotřebiče).



VAROVÁNÍ

Nikdy nemiřte laserovým paprskem přímo nebo nepřímo do očí přes reflexní povrchy. Laserové záření může způsobit nenapravitelné poškození oka. Při měření v blízkosti osob musí být laserový paprsek deaktivován.

Obecné bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních a homologačních důvodů (CE) není povolena neoprávněná přestavba a/nebo úprava jednotky. Pro zajištění bezpečného provozu s přístrojem je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, varování a kapitolu "Určené použití".



VAROVÁNÍ

Před použitím spotřebiče dodržujte následující pokyny:

- | Nepoužívejte přístroj v blízkosti elektrických svářeček, indukčních ohříváčů a jiných elektromagnetických polí.
- | Po náhlé změně teploty je třeba přístroj před použitím na přibližně 30 minut přizpůsobit nové okolní teplotě, aby se infračervený snímač stabilizoval.
- | Nevystavujte přístroj dlouhodobě vysokým teplotám.
- | Vyhňte se prашnému a vlhkému prostředí.
- | Měřicí přístroje a příslušenství nejsou hračky a nepatří do rukou dětí!
- | V komerčních zařízeních je třeba dodržovat předpisy Federace institucí pro zákonné úrazové pojištění a prevenci pro elektrické instalace a zařízení.



Dodržujte pět bezpečnostních pravidel:

Odemknutí stránky

Zabezpečení proti restartování

Určete nepřítomnost napětí (musí být určena 2pólová nepřítomnost napětí)

Uzemnění a zkrat

Zakryjte přilehlé živé části

Zamýšlené použití

Přístroj je určen pouze pro aplikace popsané v návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití není povoleno a může vést k nehodám nebo zničení jednotky. Takové použití vede k okamžitému zániku případných záručních a pozáručních nároků provozovatele vůči výrobci.



Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste jej ochránili před poškozením.



Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené nesprávnou manipulací nebo nedodržením bezpečnostních pokynů. V takových případech jsou veškeré nároky na záruku neplatné. Vykládkář v trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost bezpečnostních pokynů v návodu k použití. Před použitím spotřebiče si kompletně přečtěte návod k použití. Tento přístroj je schválen CE, a proto splňuje požadované směrnice.

Právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění vyhrazeno.

Odmítnutí odpovědnosti



V případě poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze zaniká nárok na záruku! Za následné škody z toho vyplývající nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů, námi neschválených změn na výrobku nebo námi nevyrobených nebo neschválených náhradních dílů. Jsou způsobeny vlivem alkoholu, drog nebo léků.

Správnost návodu k obsluze

Tento návod k obsluze byl zpracován s velkou pečlivostí. Za správnost a úplnost údajů, obrázků a výkresů nepřebíráme žádnou odpovědnost. S výjimkou změn, tiskových chyb a omylů.

Likvidace

Vážení zákazníci nákupem našeho výrobku máte možnost odevzdat zařízení na vhodných sběrných místech pro elektronický odpad po skončení jeho životnosti.



OOEZ upravuje zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu. Výrobci elektrospotřebičů jsou povinni bezplatně odebírat a recyklovat prodaná elektrozařízení. Elektrospotřebiče pak již nesmí být zařazovány do "běžných" odpadových toků. Elektrozařízení musí být recyklována a likvidována odděleně. Všechny spotřebiče, na které se vztahuje tato směrnice, jsou označeny tímto logem.

Likvidace použitých baterií



Jako koncový uživatel jste ze zákona (**zákon o bateriích**) povinni odevzdat všechny použité baterie a akumulátory; **likvidace v rámci domovního odpadu je zakázána!**

Baterie/dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny přilehlými symboly, které upozorňují na to, že nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem.

Označení rozhodujícího těžkého kovu jsou:

Cd = kadmium, **Hg** = rtuť, **Pb** = olovo.

Použité baterie/dobíjecí baterie můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech ve vaší obci nebo kdekoli, kde se prodávají baterie/dobíjecí baterie!

Certifikát kvality


Všechny prováděné činnosti a procesy důležité pro kvalitu jsou trvale sledovány systémem řízení kvality. Dále potvrzujeme, že zkušební zařízení a přístroje používané při kalibraci podléhají trvalému monitorování zkušebního zařízení.

Prohlášení o shodě

Výrobek je v souladu s nejnovějšími směrnicemi.

Operace

Konstrukce fotoaparátu

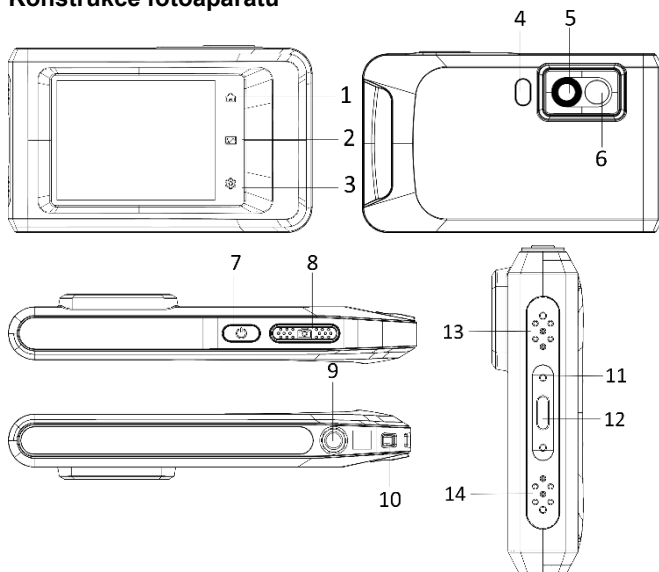

Ne.	Popis	Funkce
1	Domovská stránka	Klepnutím se vrátíte do živého zobrazení
2	Soubor	Klepnutím získáte přístup k albům
3	Nastavení	Klepnutím na získáte přístup k nastavení
4	Pochodeň	Osvětlení / blikající alarm
5	Termovizní objektiv	Zachycuje tepelné stopy
6	Optická čočka	Optický záznam
7	Zapnuto/vypnuto	Stisknutím a podržením tlačítka zapnete/vypnete

8	Nahrávání	Nahrávání, z nabídky zpět do živého náhledu, stisknete a podržte tlačítko pro nahrávání videa.
9	Upevnění na stativ	Závít pro stativ
10	Bod uchycení opasku	Upevnění pro pásy
11	Zobrazení stavu	Ukazuje stav nabíjení jednotky
12	Rozhraní Type-C	Nabíjecí rozhraní, přenos dat
13	Léto	Generátor akustického signálu
14	Mikrofon	Záznamy zvuku

Úvod

Přenosná termokamera je zařízení pro pořizování optických a termálních snímků. Je vhodná pro měření teploty, záznam videa, fotografování i alarmování a lze ji připojit k sítím WLAN, hotspotům a Bluetooth. Integrovaný vysoce citlivý infračervený detektor a vysoce výkonný snímač detekují změny teploty a měří teplotu v reálném čase. Rozsah měření teploty je -20 °C až 400 °C s přesností ± 2 °C nebo 2 % při okolní teplotě 15 °C až 35 °C a teplotě objektu nad 0 °C.

Přístroj je uživatelsky přívětivý a ergonomicky navržený. Je široce používán pro inspekci budov, HVAC, elektrickou a mechanickou údržbu. Jednotka podporuje ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky. Klepnutím na obrazovku nastavíte parametry a konfigurace.

Popis nabídky

V rozhraní displeje klepnutím na obrazovku zobrazíte panel nabídek a přejetím prstem dolů přejdete do nabídky přejetí prstem.

- 1 - Úvodní stránka
- 2 - Soubory / Galerie
- 3 - Nastavení
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Přenos obrazovky
- 9 - Blesk
- 10 - Automatické otáčení
- 11 - Tmavý/světlý režim
- 12 - Jas obrazovky



Základní funkce

Termografie

Zařízení měří teplotu v reálném čase a zobrazuje ji na displeji.

Fusion

Přístroj dokáže kombinovat tepelné a optické zobrazení.

Paleta a alarm

Jednotka podporuje více palet. Režim palety můžete nastavit podle funkce alarmu.

Připojení klientského softwaru

Prostřednictvím aplikace v telefonu můžete zobrazit živý náhled, pořizovat fotografie a nahrávat videa. Snímky můžete analyzovat offline a prostřednictvím aplikace vytvářet a sdílet zprávy.

Můžete si také stáhnout softwarového klienta pro profesionální analýzu snímků offline a vytvořit zprávu ve vlastním formátu na počítači.

Bluetooth

Přístroj lze připojit k náhlavní soupravě přes Bluetooth. To umožňuje slyšet řeč ve videozáznamech.

Nabíjení baterie

Pro nabíjení baterie připojte přístroj k síťovému adaptéru pomocí nabíjecího kabelu.

Po úplném nabití přístroje je třeba nabíjecí kabel odpojit.

Stavový displej informuje o stavu nabíjení:

Svítil červeně: normální proces nabíjení

Bliká červeně: Výjimka během nabíjení

Svítil zeleně: plně nabit

Pro dosažení co nejlepšího výkonu baterie by přístroj neměl být připojen k nabíječce déle než 24 hodin. Nejdelší životnost baterie lze zajistit, pokud se přístroj nabíjí alespoň každé 3 měsíce po dobu 2 hodin. Baterie by se neměla nabíjet v extrémně chladném prostředí.

Zachycení obrazu

Než začnete

V tmavém prostředí aktivujte svítilnu pomocí nabídky přejetím prstem dolů.



- Přístroj nepodporuje nahrávání fotografií nebo videí, když je zobrazena nabídka.
- Přístroj nepodporuje nahrávání fotografií nebo videí, když je připojen k počítači.
- V části Nastavení → Nastavení snímání → Název souboru můžete nastavit název souboru pro snímání fotografií nebo videí, abyste odlišili soubory pořízené v určité scéně.
- Přejděte do Nastavení → Nastavení zařízení → Inicializace zařízení a v případě potřeby inicializujte paměťovou kartu.

Přejděte na **Nastavení** → **Nastavení snímání**.

Nastavení **režimu snímání**. Můžete si vybrat ze tří režimů.

Vyfoťte se

Jedním stisknutím tlačítka  pořídíte snímek.



Chcete-li pořízené snímky ihned upravit, aktivujte **před uložením** funkci **Upravit**.



Zařízení provádí v pravidelných intervalech autokalibraci, aby se optimalizovala kvalita obrazu a přesnost měření. Během tohoto procesu se obraz na krátkou dobu pozastaví a při pohybu závěrky před detektorem uslyšíte "cvaknutí". K autokalibraci dochází častěji během spouštění nebo ve velmi chladném či horkém prostředí. Jedná se o normální proces, který zajišťuje optimální výkon zařízení.

Průběžné nahrávání

Nastavení počtu snímků, které se mají pořídit nepřetržitě po výběru tohoto režimu. V režimu živého náhledu stisknete tlačítko , a přístroj bude nepřetržitě zaznamenávat nastavený počet snímků.

Plánovaný záznam

Po výběru tohoto režimu nastavte interval plánovaného nahrávání. V režimu živého náhledu stiskněte tlačítko , a přístroj bude pořizovat snímky podle nastaveného intervalu. Opětovným stisknutím tlačítka  snímání ukončíte. Nastavte pravidlo pro pojmenování uložených souborů. Výchozí pojmenování snímků je název souboru + doba uložení. **Název souboru** můžete nastavit. Čas uložení je systémový čas přístroje, ve kterém se ukládání provádí. Volitelně: Pokud má být vizuální obraz uložen samostatně, aktivujte možnost **Uložit vizuální obraz** a nastavte **rozlišení vizuálního obrazu**.



Pokud jsou cíle špatně osvětlené, aktivujte **blesk**. Pak přístroj při fotografování zapne blesk.

Klepněte na  a ukončete ji. V režimu živého náhledu namířte objektiv na cíl a stisknutím tlačítka  pořídíte snímky.



- Pokud není aktivována **funkce Capture One Image a Edit Before Save**, je živý snímek zmrazen a uložen do výchozího paměťového alba. Pokud je aktivována možnost **Upravit před uložením**, přístroj vstoupí do menu úprav snímků.

- V režimu **nepřetržitého záznamu/plánovaného záznamu** se v horní části obrazovky zobrazuje počítadlo počtu pořízených snímků.

Upravte obrázek:



Vyberte možnost Textová poznámka a otevřete stránku pro úpravy. Klepnutím na obrazovku zadejte obsah a klepnutím na  jej uložte.



Zobrazení informací o obrázku.



Přesuňte obrázek do požadovaného alba.



Odstranění obrázku.

Nahrávání videa

Než začnete

V tmavém prostředí aktivujte svítilnu pomocí rozevírací nabídky.

V živém náhledu stiskněte a podržte tlačítko nahrávání, čímž spustíte nahrávání videa. V uživatelském rozhraní se zobrazí symbol nahrávání a počítadlo.



Nakonec stiskněte tlačítko nahrávání, čímž nahrávání ukončíte. Nahrané video se automaticky uloží.

Zobrazit nahrané soubory

Chcete-li získat přístup k **albům**, stiskněte tlačítko .

Klepněte na album, ve kterém jsou soubory uloženy.

Klepněte na video nebo fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přístroj zobrazí vybraný soubor a příslušné informace.



Nastavení displeje

Nastavení režimu zobrazení

Zde si můžete vybrat mezi tepelným a vizuálním režimem zobrazení. Můžete si vybrat mezi **termálním**, **fúzním**, **BiB** a **vizuálním zobrazením**.

1. Klepněte na položku **Menu** a vyberte možnost .

Klepnutím na ikony vyberte režim zobrazení.



V termálním režimu přístroj zobrazuje zobrazení termálního obrazu.



V režimu fúze jednotka zobrazuje kombinované zobrazení tepelného a optického kanálu.



Při výběru režimu fúze je třeba v živém náhledu zvolit korekci paralaxy podle vzdálenosti od cíle, aby se tepelný a optický obraz lépe překrývaly.



V režimu BiB (obraz v obraze) jednotka zobrazuje tepelný obraz v optice.



Ve vizuálním režimu jednotka zobrazuje optický pohled.

Nastavené palety

Pomocí palet můžete vybrat požadované barvy.

1. Klepněte na položku **Menu** a vyberte možnost .

Klepnutím na ikony vyberte typ palety.

White-hot

Horká oblast je v pohledu jasně zbarvená.

Black-hot

Horká oblast je v zobrazení tmavě zbarvená.

Rainbow

Cíl zobrazuje několik barev. Je vhodný pro scény bez výrazných teplotních rozdílů.

Žihací oblouk železa

Terč je zbarvený jako žhavé železo.

Red-hot

Horká oblast je v zobrazení podbarvena červeně.

Smíšené

Horké oblasti jsou zbarveny žlutě a studené oblasti jsou zbarveny fialově.

Děšť

Horké oblasti na obrázku jsou barevné, zbytek je modrý.

Červená

Horké oblasti na snímku jsou červené.

Nastavení teplotního rozsahu displeje

Nastavte teplotní rozsah a paleta bude fungovat pouze pro cíle v tomto teplotním rozsahu. Teplotní rozsah můžete nastavit.

1. Klepněte na položku **Menu** a vyberte možnost .

Zvolte automatické nastavení  nebo ruční nastavení .

Automatické Vyberte . Přístroj automaticky nastaví teplotní rozsah.

Manuální Klepněte na oblast na obrazovce, která vás zajímá. Kolem oblasti se objeví kruh a rozsah teplot se upraví tak, aby se zobrazilo co nejvíce detailů dané oblasti. Klepnutím na hodnotu na obrazovce hodnotu uzamknete nebo odemknete. Otáčením kolečka na obrazovce můžete doladit maximální a minimální teplotu. Klepnutím na tlačítko **OK** ukončete obrazovku.

Nastavení digitálního zoomu

Klepnutím na živý náhled získáte přístup k rámečku digitálního zoomu.

Klepněte na rámeček digitálního zoomu.



Vyberte požadovanou hodnotu digitálního zoomu. Klepnutím na obrazovku uložíte a ukončíte funkci.

Zobrazení informací OSD

Přejděte do **Nastavení** → **Nastavení zobrazení** a aktivujte zobrazení informací na obrazovce.

Čas a datum

Čas a datum jednotky.

Nastavení

Nastavení termografie, například emisivita cíle, jednotka teploty atd.

Měření teploty

Funkce termografie (měření teploty) poskytuje informace o teplotě scény v reálném čase a zobrazuje je v levé části obrazovky. Funkce termografie je ve výchozím nastavení zapnutá.

Nastavení měření

Máte možnost upravit nastavení měření a zvýšit tak přesnost měření teploty.

1. přejděte na **Nastavení** → **Nastavení měření**.
2. nastavte **teplotní rozsah**, **emisivitu** atd.

Teplotní rozsah

Zvolte rozsah měření teploty. V režimu **automatického přepínání** může přístroj detekovat teplotu a automaticky přepínat termografický rozsah.

Emisivita

Emisivitu cíle určíte podle tabulky emisivity.

Teplota odrazu

Pokud se na scéně nachází jiný objekt než cíl s vysokou teplotou a emisivita cíle je nízká, nastavte teplotu odrazu jako vysokou teplotu, abyste korigovali termografický efekt.

Vzdálenost

Vzdálenost mezi cílem a jednotkou. Vzdálenost cíle můžete nastavit nebo vybrat jako **Blízká**, **Střední** nebo **Vzdálená**.

Vlhkost

Zde se nastavuje relativní vlhkost aktuálního prostředí.



Přejděte na **Nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Inicializace zařízení** → **Odebrat všechny měřiče** a inicializujte nastavení měření teploty.

Nastavená jednotka

Přejděte na **Nastavení** → **Nastavení jednotek** → **Jednotka** a nastavte jednotky měření teploty a vzdálenosti.

Nastavení měření obrazu

Můžete nastavit měřidla pro měření minimální, maximální a průměrné teploty aktuální scény.

Klepněte na možnost **Menu** a vyberte možnost .

Klepnutím vyberte požadované pravidlo termografie. Lze zvolit **teplé**, **studené** a **středové**.

Klepnutím na tlačítko **Zpět** uložíte a ukončíte funkci.



Minimální, maximální a průměrné teploty se zobrazují v levém horním rohu obrazovky. Klepnutím na pravidlo jej opět odstraníte.

Nastavení teplotního alarmu

Pokud teplota cíle vyvolá nastavené pravidlo alarmu, jednotka provede nakonfigurované akce, například vydá zvukový výstražný signál a blikající alarm.

Přejděte do **Nastavení** → **Nastavení měření** → **Nastavení budíků**.

Aktivujte **teplotní alarm** a nastavte parametry alarmu.

Prahová hodnota alarmu

Pokud naměřená teplota překročí prahovou hodnotu, jednotka odešle do klientského softwaru alarmovou zprávu. Pokud je aktivována zvuková výstraha, jednotka vydá zvukový signál a bliká, pokud byl aktivován světelný alarm.

Zvukové varování: Přístroj vydá zvukový signál, když teplota cíle překročí prahovou hodnotu alarmu.

Blikající světelný alarm: Když cílová teplota překročí prahovou hodnotu alarmu, bliká blikající kontrolka.

Správa alb

Zaznamenané soubory obrázků/videí se ukládají do alb. Můžete vytvářet nová alba, přejmenovat album, změnit výchozí složku, přesouvat soubory mezi alby a alba mazat.

Akce	Proces
Vytvořit nové album	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Klepnutím na  přidáte nové album. Zobrazí se softwarová klávesnice, která umožňuje zadat název alba dotykem na obrazovku. Klepněte na  a ukončete ji. Nově vytvořené album se stane výchozím úložným albem a zobrazí se na začátku seznamu alb.
Přejmenování alba	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Vyberte album, které chcete přejmenovat. Klepněte na  a vyberte možnost Přejmenovat. Zobrazí se softwarová klávesnice. Dotykem na  smažete starý název a dotykem na obrazovku zadáte nový název alba. Klepněte na  a ukončete ji.
Změna výchozího úložného alba	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Vyberte album, které chcete použít jako výchozí úložné album. Klepněte na  a vyberte možnost Nastavit jako výchozí úložné album.
Smazat album	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Vyberte album, které chcete odstranit. Klepněte na  a vyberte možnost Odstranit. V uživatelském rozhraní se zobrazí vstupní pole. Klepnutím na OK album odstraníte.

Správa souborů

Nahrané soubory můžete přesouvat, mazat, upravovat a přidávat k nim textové poznámky.

Akce	Proces
Odstranění souboru videa	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Klepnutím vyberte album, ve kterém je uložen soubor, který chcete odstranit. V albu klepněte na soubor, který chcete odstranit, a zobrazte jej. Klepnutím na obrazovku zobrazte níže uvedený panel nabídek a klepněte na . Na uživatelském rozhraní se zobrazí vstupní pole. Klepnutím na OK soubor odstraníte.
Odstranění více souborů	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Klepnutím vyberte album, ve kterém jsou uloženy soubory, které chcete odstranit. v albu  a poté klepněte na soubory, které chcete odstranit. Klepněte na . V uživatelském rozhraní se zobrazí vstupní pole. Klepnutím na OK soubory odstraníte.
Přesun souboru	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Klepnutím vyberte album, ve kterém je uložen soubor, který chcete přesunout. V albu klepněte na soubor, který chcete přesunout, a zobrazte jej. Klepnutím na soubor zobrazte níže uvedený panel nabídek a vyberte možnost . Zobrazí se seznam alb. Dotykem vyberte album, do kterého se chcete přesunout.
Přesun více souborů	Chcete-li získat přístup k albům, stiskněte tlačítko . Klepnutím vyberte album, do kterého chcete soubory přesunout. Klepnutím na album  vyberte soubory, které chcete přesunout. Klepněte na . Zobrazí se seznam alb. Dotykem vyberte album, do kterého se chcete přesunout.

Exportní soubory

Připojte přístroj k počítači pomocí dodaného kabelu a exportujte pořízená videa a fotografie.

Otevřete kryt portu USB.

Připojte jednotku k počítači pomocí kabelu a otevřete rozpoznanou jednotku.

Vyberte videa nebo fotografie a zkopírujte je do počítače, abyste si je mohli prohlédnout.

Odpojte počítač od počítače.

Připojení Bluetooth

Po spárování přístroje s náhlavní soupravou Bluetooth můžete nahrávat a poslouchat zvuk ve videích prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth.

1. přejděte do **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth**.

2. Klepnutím na  aktivujete **Bluetooth**.

Po spárování můžete při přehrávání videa slyšet zvuk přes náhlavní soupravu.

Nastavení světla LED

Klepnutím na položku Svítidla ve vyskakovací nabídce aktivujete světlo LED.

Přenos obrazovky jednotky do počítače

Jednotka podporuje přenos obrazovky do počítače prostřednictvím klientského softwaru nebo přehrávače založeného na protokolu UVC. Jednotku můžete připojit k počítači pomocí kabelu typu C a přenášet do počítače živé zobrazení jednotky v reálném čase.

Přejděte na **obrazovku Nastavení** → **Připojení** → **Přenos**.

Funkci aktivujete klepnutím na .

Otevřete v počítači klienta UVC Alarm Client.

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu typu C.



Během přenosu obrazovky není možné exportovat soubory prostřednictvím připojení USB.

Připojení stroje k síti WLAN

Přejděte do **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi**.

Klepnutím na  aktivujete Wi-Fi. Nalezené sítě WLAN se pak zobrazí v následujícím seznamu.

Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Zobrazí se softwarová klávesnice.

Dotykem na obrazovku zadejte heslo.



NEKLEPEJTE na **mezerník**, jinak heslo nemusí být správné.

Klepněte na  a zadejte heslo do pole pro zadání hesla.

Klepnutím na  uložte heslo a navažte připojení Wi-Fi. Po navázání připojení se na hlavní obrazovce zobrazí ikona Wi-Fi.

Nastavení hotspotu zařízení

Díky hotspotu zařízení se k němu mohou připojit další zařízení, která podporují síť WLAN, a přenášet data.

Přejděte do **Nastavení** → **Připojení** → **Hotspot**.

Klepnutím na  aktivujete funkci hotspotu. Název hotspotu se skládá z posledních 9 číslic sériového čísla přístroje.

Klepněte na možnost **Nastavit hotspot**. 4. Zobrazí se softwarová klávesnice.

Nastavte heslo pro hotspot.



NEKLEPEJTE na **mezerník**, jinak by heslo nemuselo být správné. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a skládat se z čísel a písmen. Klepněte na



a zadejte heslo do pole pro zadání hesla.

Klepněte na  a uložte.

Automatické vypnutí

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí pro úsporu energie. Nastavení lze upravit v 10minutových krocích v rozmezí 0-60 min.

Nastavení data a času

Přejděte do **Nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Čas a datum**.

Nastavení data a času.

Stisknutím tlačítka  uložte a ukončete.

Obnovení zařízení

Přejděte na **Místní nastavení** → **Nastavení zařízení** → **Obnovení zařízení** a obnovte výchozí nastavení.

Formátování paměťové karty

Při prvním použití paměťové karty v přenosné termokameře je nutné ji nejprve inicializovat.

Vyberte  a přejděte na **Nastavení zařízení** → **Inicializace zařízení** → **Formátovat paměťovou kartu** a inicializujte paměťovou kartu.

Tabulka emisivity

Materiál	Tepelná emisivita	Materiál	Tepelná emisivita
Hliník	0,30	Sklo	0,90 až 0,95
Asfalt	0,90 až 0,98	Oxidy železa	0,78 až 0,82
Beton	0,95	Lak	0,80 až 0,95
Kůže	0,95	Plastové	0,85 až 0,95
Keramika	0,90 až 0,95	Papír	0,70 až 0,94
Měď	0,50	Písek	0,90
Brick	0,90	Guma	0,95
Uhlík	0,85	Dřevo	0,94
Mastný tmel	0,94	Textil	0,94
Mražené potraviny	0,90	Olovo	0,50
Teplé pokrmy	0,93	Mramor	0,94
Zmrzlina	0,96 až 0,98	Tkanina (černá)	0,98
Sníh	0,83	Minomet	0,8 až 0,90
Lidská kůže	0,98	Voda	0,92 až 0,96

Technické údaje

Zobrazit	3,5" dotykový displej LCD (640 x 480 pixelů)
IR rozlišení	256 x 192 pixelů
Rozlišení obrazu pro viditelné světlo	3264 x 2448 pixelů
Zorné pole	50° x 37,2°
Emisivita	0,01 - 1,00
Teplotní rozsah	-20 až 400 °C
Přesnost	±2 % nebo naměřená hodnota ±2 °C
Snímková frekvence	25 Hz
Digitální zoom	1x - 4x
Spektrální pásmo	7,5 - 14 μm
Zaměření	pevný
Barevná paleta	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Možnosti zobrazení	Tepelné/vizuální/fúzní/BIB
Ukládání obrázků	Interní paměť (16 GB)
Provozní teplota	-10 až 50 °C
Skladovací teplota	-20 až 60 °C
Relativní vlhkost	<95 % RELATIVNÍ VLHKOSTI
Napájení	Integrovaná baterie
Automatické vypnutí	0-60 min. nastavitelné v krocích po 10 min.
Hmotnost	218 g
Velikost	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Třída ochrany	IP54

Technické údaje

Elektromagnetická kompatibilita EN 61326-1	Ve vysokofrekvenčním poli 1V/m odpovídá přesnost uvedeným hodnotám.
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, cca 10 m (volná plocha)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • Pásmo 2,4 GHz: 2,400 GHz až 2,4835 GHz • Pásmo 5 GHz: 5,150 GHz až 5,350 GHz, 5,470 GHz až 5,725 GHz, 5,725 GHz až 5,850 GHz.

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

Zdrojom nebezpečenstva sú napr. mechanické časti, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenia osôb.

Existuje aj riziko poškodenia predmetov (napr. poškodenie prístroja).



VAROVANIE

Úraz elektrickým prúdom môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie osôb, ako aj ohrozenie funkcie predmetov (napr. poškodenie spotrebiča).



VAROVANIE

Laserový lúč nikdy nesmerujte priamo alebo nepriamo do očí cez reflexné povrchy. Laserové žiarenie môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie oka. Pri meraní v blízkosti ľudí musí byť laserový lúč deaktivovaný.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolená neoprávnená prestavba a/alebo úprava jednotky. Na zaistenie bezpečnej prevádzky s prístrojom je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny, upozomenia a kapitolu "Účel použitia".



VAROVANIE

Pred použitím spotrebiča dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- | Zariadenie nepoužívajte v blízkosti elektrických zväračov, indukčných ohrievačov a iných elektromagnetických polí.
- | Po náhlych zmenách teploty sa musí zariadenie pred použitím na približne 30 minút prispôbiť novej teplote okolia, aby sa IR snímač stabilizoval.
- | Nevystavujte prístroj dlhodobo vysokým teplotám.
- | Vyhňte sa prašnému a vlhkému prostrediu.
- | Meracie prístroje a príslušenstvo nie sú hračky a nepatria do rúk detí!
- | V komerčných zariadeniach sa musia dodržiavať predpisy Federácie inštitúcií pre zákonné úrazové poistenie a prevenciu pre elektrické inštalácie a zariadenia.



Dodržiavajte päť bezpečnostných pravidiel:

Odomknutie stránky

Zabezpečenie proti reštartovaniu

Určenie neprítomnosti napätia (musí sa určiť 2-pólová neprítomnosť napätia)

Uzemnenie a skrat

Zakrytie príslušných živých častí

Zamýšľané použitie

Prístroj je určený len na aplikácie opísané v návode na obsluhu. Akékoľvek iné použitie nie je povolené a môže viesť k nehodám alebo zničeniu jednotky. Takéto použitie vedie k okamžitému zániku akýchkoľvek záručných a pozáručných nárokov prevádzkovateľa voči výrobcovi.



Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby ste ho ochránili pred poškodením.



Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. V takýchto prípadoch stráca platnosť akýkoľvek nárok na záruku. Výkričník v trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť bezpečnostných pokynov v návode na použitie. Pred použitím spotrebiča si kompletne prečítajte návod na použitie. Tento prístroj je schválený CE, a preto spĺňa požadované smernice.

Práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia sú vyhradené.

Zrieknutie sa zodpovednosti



V prípade poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie je nárok na záruku neplatný! Za následné škody z toho vyplývajúce nenesieme žiadnu zodpovednosť!

Nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov, zmeny výrobku, ktoré neboli schválené nami, alebo náhradných dielov, ktoré neboli vyrobené alebo schválené nami. sú spôsobené vplyvom alkoholu, drog alebo liekov dôsledok..

Správnosť návodu na obsluhu

Tento návod na obsluhu bol pripravený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť a úplnosť údajov, obrázkov a výkresov nenesieme žiadnu zodpovednosť. S výnimkou zmien, tlačových chýb a omylov.

Likvidácia

Vážený zákazník pri kúpe nášho výrobku máte možnosť odovzdať zariadenie na konci jeho životnosti na vhodných zberných miestach pre elektronický odpad.



OEEZ upravuje spätný odber a recykláciu odpadu z elektrických zariadení. Výrobcovia elektrozariadení sú povinní bezplatne odoberať a recyklovať predané elektrozariadenia. Elektrické spotrebiče sa potom už nesmú umiestňovať do "bežných" tokov odpadu. Elektrozariadenia sa musia recyklovať a likvidovať oddelene. Všetky spotrebiče, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú označené týmto logom.

Likvidácia použitých batérií



Ako koncový používateľ ste zo zákona (**zákon o batériách**) povinní odovzdať všetky použité batérie a akumulátory; **likvidácia v rámci domového odpadu je zakázaná!**

Batérie/dobíjateľné batérie obsahujúce škodlivé látky sú označené susednými symbolmi, ktoré upozorňujú, že sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Označenia pre rozhodujúci ťažký kov sú:

Cd = kadmium, **Hg** = ortuť, **Pb** = olovo.

Použité batérie/dobíjacie batérie môžete bezplatne odovzdať na zberných miestach vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie/dobíjacie batérie predávajú!

Certifikát kvality


Všetky vykonávané činnosti a procesy dôležité z hľadiska kvality sú neustále monitorované systémom riadenia kvality. Ďalej potvrdzujeme, že testovacie zariadenia a prístroje používané pri kalibrácii podliehajú trvalému monitorovaniu testovacích zariadení.

Vyhlasenie o zhode

Výrobok je v súlade s najnovšími smernicami.

Operácia

Štruktúra fotoaparátu

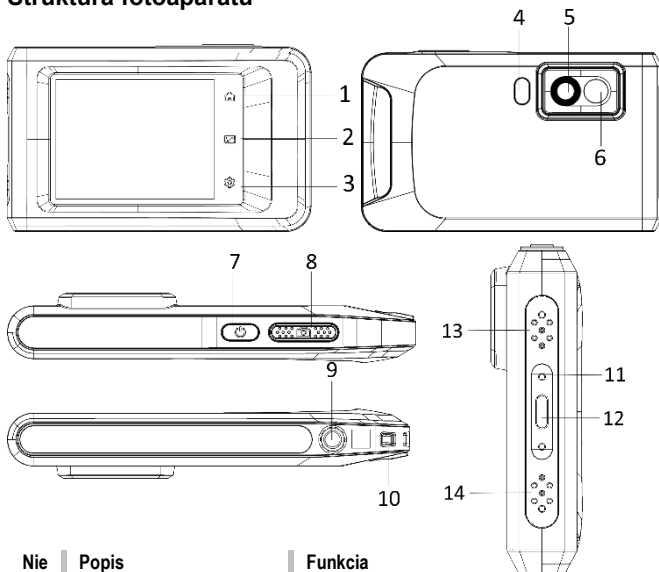

Nie	Popis	Funkcia
1	Úvodná stránka	Ťuknutím na položku sa vrátite do živého zobrazenia
2	Súbor	Ťuknutím na položku získate prístup k albumom
3	Nastavenia	Ťuknutím na položku získate prístup k nastaveniam
4	Pochodeň	Osvetlenie / blikajúci alarm
5	Termovízny objektív	Zachytáva tepelné stopy
6	Optická šošovka	Optický záznam
7	Zapnuté/vypnuté	Stlačením a podržaním zapnete/vypnete

8	Nahrávanie	Nahrávanie, z ponuky späť do živého náhľadu, stlačte a podržte tlačidlo pre nahrávanie videa
9	Montáž na statív	Závit pre statív
10	Bod upevnenia opasku	Montáž pre remene
11	Zobrazenie stavu	Označuje stav nabíjania jednotky
12	Rozhranie typu C	Nabíjacie rozhranie, prenos údajov
13	Leto	Generátor akustického signálu
14	Mikrofón	Záznamy zvuku

Úvod

Prenosná termovízna kamera je zariadenie na snímanie optických a tepelných snímok. Je vhodná na meranie teploty, nahrávanie videa, fotografovanie, ako aj na alarmovanie a môže sa pripojiť k sieťam WLAN, hotspotom a Bluetooth. Integrovaný vysokocitlivý infračervený detektor a vysoko výkonný snímač zisťujú zmeny teploty a merajú teplotu v reálnom čase. Rozsah merania teploty je od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ s presnosťou $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo 2 % pri teplote okolia od $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ a teplote objektu nad $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Zariadenie je užívateľsky prívetivé a ergonomicky navrhnuté. Široko sa používa na kontrolu budov, HVAC, elektrickú a mechanickú údržbu. Jednotka podporuje ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky. Ťuknutím na obrazovku môžete nastaviť parametre a konfigurácie.

Popis ponuky

V rozhraní displeja ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel ponuky a potiahnutím nadol získate prístup k ponuke potiahnutím nadol.

- 1 - Úvodná stránka
- 2 - Súborný / Galéria
- 3 - Nastavenia
- 4 - Menu



- 5 - WLAN
- 6 - Bluetooth
- 7 - Hotspot
- 8 - Prenos obrazovky
- 9 - Blesk
- 10 - Automatické otáčanie
- 11 - Tmavý/svetlý režim
- 12 - Jas obrazovky



Základné funkcie

Termografia

Zariadenie meria teplotu v reálnom čase a zobrazuje ju na obrazovke.

Fusion

Jednotka dokáže kombinovať tepelné a optické zobrazenie.

Paleta a alarm

Jednotka podporuje viacero paliet. Režim palety môžete nastaviť podľa funkcie alarmu.

Pripojenie klientskeho softvéru

Prostredníctvom aplikácie v telefóne môžete zobrazíť živý náhľad, snímať fotografie a nahrávať videá. Prostredníctvom aplikácie môžete analyzovať snímky v režime offline a vytvárať a zdieľať správy.

Môžete si tiež stiahnuť softvérového klienta na profesionálnu analýzu obrázkov v režime offline a vytvoriť správu vo vlastnom formáte v počítači.

Bluetooth

Prístroj je možné pripojiť k náhlavnej súprave cez Bluetooth. To umožňuje počuť reč vo videozáznamoch.

Nabíjanie batérie

Ak chcete nabíjať batériu, pripojte zariadenie k sieťovému adaptéru pomocou nabijacieho kábla.

Keď je jednotka úplne nabitá, nabíjací kábel by sa mal odpojiť.

Stavový displej informuje o stave nabíjania:

Svieti červeno: normálny proces nabíjania

Blikajúca červená: Výnimka počas nabíjania

Svieti na zeleno: plne nabité

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon batérie, zariadenie by nemalo byť pripojené k nabíjačke dlhšie ako 24 hodín. Najdlhšiu životnosť batérie možno zabezpečiť, ak sa jednotka nabíja aspoň každé 3 mesiace 2 hodiny. Batéria by sa nemala nabíjať v extrémne chladnom prostredí.

Zachytenie obrazu

Predtým, ako začnete

V tmavom prostredí aktivujete baterku pomocou ponuky potiahnutím prstom nadol.



- Prístroj nepodporuje nahrávanie fotografií alebo videí, keď je zobrazená ponuka.
- Prístroj nepodporuje nahrávanie fotografií alebo videí, keď je pripojený k počítaču.
- V časti Nastavenia → Nastavenia snímania → Názov súboru môžete nastaviť názov súboru pre snímame fotografií alebo videozáznamov, aby ste odlišili súbory zachytené na konkrétnej scéne.
- Prejdite na Nastavenia → Nastavenia zariadenia → Inicializácia zariadenia a v prípade potreby inicializujte pamäťovú kartu.

Prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia snímania**.

Nastavenie **režimu snímania**. Môžete si vybrať z troch režimov.

Odfot'ite sa

Stlačením tlačidla  raz nasnímate fotografiu.



Ak chcete zachytené snímky okamžite upraviť, aktivujte funkciu **Upraviť pred uložením**.



Vaše zariadenie vykonáva v pravidelných intervaloch samokalibráciu, aby sa optimalizovala kvalita obrazu a presnosť merania. Počas tohto procesu sa obraz na chvíľu pozastaví a keď sa pred detektorom pohne uzávierka, budete počuť "cvaknutie". Samokalibrácia prebieha častejšie počas spustenia alebo vo veľmi chladnom či horúcom prostredí. Je to normálny proces, ktorý zabezpečuje optimálny výkon vášho zariadenia.

Priebežné nahrávanie

Nastavenie počtu snímok, ktoré sa majú snímať nepretržite po výbere tohto režimu. V režime živého náhľadu stlačte tlačidlo , a prístroj bude nepretržite zaznamenávať nastavený počet snímok.

Plánovaný záznam

Po výbere tohto režimu nastavte interval plánovaného nahrávania. V živom náhľade stlačte tlačidlo , a prístroj bude snímať obrázky podľa nastaveného intervalu. Opätovným stlačením tlačidla  zastavíte snímanie. Nastavte pravidlo pre pomenovanie uložených súborov. Predvolené pomenovanie obrázkov je názov súboru + čas uloženia. Môžete nastaviť **názov súboru**. Čas ukladania je systémový čas zariadenia, v ktorom sa ukladanie uskutočňuje. Voliteľné: Ak sa má vizuálny obraz uložiť samostatne, aktivujte možnosť **Uložiť vizuálny obraz** a nastavte **rozlíšenie vizuálneho obrazu**.



Ak sú ciele slabo osvetlené, aktivujte **blesk**. Potom prístroj pri snímaní zapne blesk.

Ťuknutím na položku  ukončíte aplikáciu. V režime živého náhľadu nasmerujte objektív na cieľ a stlačením tlačidla  nasnímate fotografie.



- Ak nie je aktivovaná funkcia **Capture One Image and Edit Before Save (Zachytiť jeden obrázok a upraviť pred uložením)**, živý obrázok sa zmrazí a uloží do predvoleného pamäťového albumu. Ak je aktivovaná možnosť **Edit before save (Upraviť pred uložením)**, prístroj vstúpi do ponuky úprav snímky.

- V režime **nepretržitého záznamu/plánovaného záznamu** sa v hornej časti obrazovky zobrazuje počítadlo s počtom nasnímaných obrázkov.

Upravte obrázok:



Vyberte položku Textová poznámka a otvorte stránku úprav. Klepnutím na obrazovku zadajte obsah a klepnutím na  ho uložte.



Zobrazenie informácií o obrázku.



Presuňte obrázok do požadovaného albumu.



Odstráňte obrázok.

Nahrávanie videa

Predtým, ako začnete

V tmavom prostredí aktivujte baterku pomocou rozbaľovacieho menu.

V živom náhľade stlačte a podržte tlačidlo nahrávania, čím spustíte nahrávanie videa. Na používateľskom rozhraní sa zobrazí symbol nahrávania a počítadlo.



Nakoniec stlačte tlačidlo nahrávania, čím nahrávanie ukončíte. Nahrané video sa automaticky uloží.

Zobrazenie nahraných súborov

Ak chcete získať prístup k **albumom**, stlačte tlačidlo .

Ťuknite na album, v ktorom sú uložené súbory.

Ťuknite na video alebo fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prístroj zobrazí vybraný súbor a príslušné informácie.



Nastavenia displeja

Nastavenie režimu zobrazenia

Tu si môžete vybrať medzi tepelným a vizuálnym režimom zobrazenia. Môžete si vybrať medzi **tepelným, fúznym, BiB a vizuálnym zobrazením**.

1. Ťuknite na položku **Menu** a vyberte položku .

Ťuknutím na ikony vyberte režim zobrazenia.



V tepelnom režime jednotka zobrazuje pohľad na tepelný obraz.



V režime fúzie jednotka zobrazuje kombinovaný pohľad na tepelný a optický kanál.



Pri výbere režimu fúzie musíte v živom náhľade vybrať korekciu paralaxy podľa vzdialenosti od cieľa, aby sa tepelné a optické obrazy lepšie prekryvali.



V režime BiB (obraz v obraze) jednotka zobrazuje tepelné zobrazenie v rámci optiky.



Vo vizuálnom režime jednotka zobrazuje optický pohľad.

Nastavenie paliet

Pomocou paliet môžete vybrať požadované farby.

1. Ťuknite na položku **Menu** a vyberte položku .

Ťuknutím na ikony vyberte typ palety.

White-hot

Horúca oblasť je v pohľade jasne sfarbená.

Black-hot

Horúca oblasť je v zobrazení zafarbená tmavou farbou.

Dúha

Cieľ zobrazuje niekoľko farieb. Je vhodný pre scény bez výrazných teplotných rozdielov.

Žihací oblúk železa

Cieľ je sfarbený ako horúce železo.

Red-hot

Horúca oblasť je v zobrazení zafarbená červenou farbou.

Zmiešané

Horúce oblasti sú sfarbené žltou farbou a studené oblasti sú sfarbené fialovou farbou.

Dážď

Horúce oblasti na obrázku sú vyfarbené, zvyšok je modrý.

Červená

Horúce oblasti na obrázku sú červené.

Nastavenie rozsahu teploty displeja

Nastavte teplotný rozsah a paleta bude fungovať len pre ciele v tomto teplotnom rozsahu. Rozsah teplôt môžete nastaviť.

1. Ťuknite na položku **Menu** a vyberte položku .

Vyberte automatické nastavenie  alebo manuálne nastavenie .


Automatické Vyberte stránku . Prístroj automaticky nastaví nastavenie teplotného rozsahu.

Manuálne Ťuknite na oblasť na obrazovke, ktorá vás zaujíma. Okolo oblasti sa zobrazí kruh a rozsah teplôt sa upraví tak, aby sa zobrazilo čo najviac detailov oblasti. Ťuknutím na hodnotu na obrazovke môžete hodnotu uzamknúť alebo odomknúť. Otáčaním voliča na obrazovke môžete doladiť maximálnu a minimálnu teplotu. Ťuknutím na položku **OK** ukončíte činnosť.

Nastavenie digitálneho priblíženia

Ťuknutím na živý náhľad získate prístup k rámcu digitálneho priblíženia.

Ťuknite na rám digitálneho priblíženia.

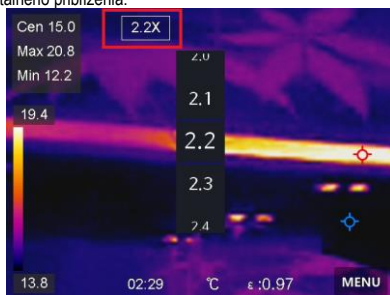

Vyberte požadovanú hodnotu digitálneho priblíženia.

Ťuknutím na obrazovku uložte a ukončíte funkciu.

Zobrazenie informácií OSD

Prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** a aktivujte zobrazovanie informácií na obrazovke.

Čas a dátum

Čas a dátum jednotky.

Nastavenia

Nastavenia termografie, ako je cieľová emisivita, jednotka teploty atď.

Meranie teploty

Funkcia termografie (meranie teploty) poskytuje informácie o teplote scény v reálnom čase a zobrazuje ich v ľavej časti obrazovky. Funkcia termografie je predvolene zapnutá.

Nastavenia merania

Na zvýšenie presnosti merania teploty máte možnosť upraviť nastavenia merania.

1. prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia merania**.
2. nastavte **teplotný rozsah**, **emisivitu** atď.

Rozsah teplôt

Vyberte rozsah merania teploty. V režime **automatického prepínania** dokáže jednotka rozpoznať teplotu a automaticky prepínať termografický rozsah.

Emisivita

Pri určovaní emisivity vášho cieľa si pozrite tabuľku emisivity.

Teplota odrazu

Ak je na scéne iný objekt ako cieľ s vysokou teplotou a emisivita cieľa je nízka, nastavte teplotu odrazu ako vysokú teplotu, aby ste korigovali termografický efekt.

Vzdialenosť

Vzdialenosť medzi cieľom a jednotkou. Vzďialenosť cieľa môžete nastaviť alebo vybrať ako **Blízko**, **Stredne** alebo **Ďaleko**.

Vlhkosť

Tu sa nastavuje relatívna vlhkosť aktuálneho prostredia.



Prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia zariadenia** → **Inicializácia zariadenia** → **Odstrániť všetky merače**, aby ste inicializovali nastavenia merania teploty.

Nastavená jednotka

Prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia jednotiek** → **Jednotka** a nastavte jednotky merania teploty a vzdialenosti.

Nastavenie merania obrazu

Môžete nastaviť meradlá na meranie minimálnej, maximálnej a priemernej teploty aktuálnej scény.

Ťuknite na položku **Menu** a vyberte položku .

Ťuknutím na položku vyberte požadované pravidlo termografie. Môžete vybrať **teplé**, **studené** a **stredové**.

Ťuknutím na položku **Spät'** uložíte a ukončíte funkciu.



Minimálne, maximálne a priemerné teploty sa zobrazujú v ľavom hornom rohu obrazovky. Opätovným ťuknutím na pravidlo ho odstránite.

Nastavenie teplotného alarmu

Keď teplota cieľa aktivuje nastavené pravidlo alarmu, jednotka vykoná nakonfigurované akcie, ako je vydanie zvukového výstražného signálu a blikajúceho alarmu.

Prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia merania** → **Nastavenia alarmu**.

Aktivujte **teplotný alarm** a nastavte parametre alarmu.

Prahová hodnota alarmu

Keď nameraná teplota prekročí prahovú hodnotu, jednotka odošle alarmovú správu do klientskeho softvéru. Ak je aktivovaná zvuková výstraha, jednotka vydáva zvuk a bliká, ak bol aktivovaný svetelný alarm.

Zvukové upozornenie: Prístroj vydá zvukový signál, keď teplota cieľa prekročí prahovú hodnotu alarmu.

Blikajúci svetelný alarm: Bliká, keď cieľová teplota prekročí prahovú hodnotu alarmu.

Správa albumov

Zaznamenané obrazové/video súbory sa ukladajú do albumov. Môžete vytvárať nové albumy, premenovať album, zmeniť predvolený priečinok, presúvať súbory medzi albumami a odstraňovať albumy.

Akcia	Proces
Vytvorenie nového albumu	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Ťuknite na položku  a pridajte nový album. Zobrazí sa softvérová klávesnica, ktorá umožňuje zadávať názov albumu dotykom na obrazovku. Ťuknutím na položku  ukončíte aplikáciu. Novovytvorený album sa stane predvoleným ukladacím albumom a zobrazí sa na začiatku zoznamu albumov.
Premenovanie albumu	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Vyberte album, ktorý chcete premenovať. Ťuknite na stránku *** a vyberte položku Premenovať. Zobrazí sa softvérová klávesnica. Dotykom na  vymaže starý názov a dotykom na obrazovku zadajte nový názov albumu. Ťuknutím na položku  ukončíte aplikáciu.
Zmena predvoleného albumu na ukladanie	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Vyberte album, ktorý chcete použiť ako predvolený album na ukladanie. Ťuknite na položku *** a vyberte položku Nastaviť ako predvolený úložný album.
Vymazať album	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Vyberte album, ktorý chcete odstrániť. Ťuknite na *** a vyberte položku Odstrániť. V používateľskom rozhraní sa zobrazí vstupné pole. Ťuknutím na položku OK vymažete album.

Správa súborov

Zaznamenané súbory môžete presúvať, odstraňovať a upravovať a pridávať k nim textové poznámky.

Akcia	Proces
Odstránenie súboru videa	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Ťuknutím na položku vyberte album, v ktorom je uložený súbor, ktorý chcete odstrániť. V albume ťuknite na súbor, ktorý chcete odstrániť, a zobrazte ho. Ťuknutím na obrazovku zobrazte nižšie uvedený panel ponuky a ťuknite na položku . Na používateľskom rozhraní sa zobrazí vstupné pole. Ťuknutím na položku OK odstránite súbor.
Odstránenie viacerých súborov	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Ťuknutím na položku vyberte album, v ktorom sú uložené súbory, ktoré chcete odstrániť. v albume  a potom ťuknite na súbory, ktoré chcete odstrániť. Ťuknite na položku . V používateľskom rozhraní sa zobrazí vstupné pole. Ťuknutím na položku OK odstránite súbory.
Presunúť súbor	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Ťuknutím na položku vyberte album, v ktorom je uložený súbor, ktorý chcete presunúť. V albume ťuknite na súbor, ktorý chcete presunúť, aby sa zobrazil. Ťuknutím na súbor zobrazte nižšie uvedený panel ponuky a vyberte položku . Zobrazí sa zoznam albumov. Dotknite sa a vyberte album, do ktorého sa chcete presunúť.
Presunutie viacerých súborov	Ak chcete získať prístup k albumom, stlačte tlačidlo . Ťuknutím na položku vyberte album, v ktorom sú uložené súbory, ktoré chcete presunúť. Ťuknite na album  a vyberte súbory, ktoré chcete presunúť. Ťuknite na stránku . Zobrazí sa zoznam albumov. Dotknite sa a vyberte album, do ktorého sa chcete presunúť.

Export súborov

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodaného kábla a exportujte nasnímané videá a fotografie.

Otvorte kryt portu USB.

Pripojte jednotku k počítaču pomocou kábla a otvorte rozpoznanú jednotku.

Vyberte videá alebo fotografie a skopírujte ich do počítača, aby ste si ich mohli pozrieť.

Odpojte zariadenie od počítača.

Pripojenie Bluetooth

Po spárovaní jednotky s náhlavnou súpravou Bluetooth môžete nahrávať a počúvať zvuk vo videách prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth.

1. prejdite na **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.

2. Ťuknutím na stránku  aktivujete funkciu **Bluetooth**.

Po spárovaní môžete počas prehrávania videa počuť zvuk cez náhlavnú súpravu.

Nastavenie svetla LED

Ťuknutím na položku **Svietidlo** vo vyskakovacom menu aktivujete svetlo LED.

Prenos obrazovky jednotky do počítača

Jednotka podporuje prenos obrazovky do počítača prostredníctvom klientskeho softvéru alebo prehrávača založeného na protokole UVC. Jednotku môžete pripojiť k počítaču prostredníctvom kábla typu C a preniesť živý obraz jednotky v reálnom čase do počítača.

Prejdite na **obrazovku Nastavenia** → **Pripojenia** → **Prenos**.

Ťuknutím na  aktivujete funkciu.

Na počítači otvorte program UVC Alarm Client.

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla typu C.



Počas prenosu obrazovky nie je možné exportovať súbory prostredníctvom pripojenia USB.

Pripojenie zariadenia k sieti WLAN

Prejdite do **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

Ťuknutím na položku  aktivujete Wi-Fi. Nájdene siete WLAN sa potom zobrazia v nasledujúcom zozname.

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Zobrazí sa softvérová klávesnica.

Dotykom na obrazovku zadajte heslo.



NESMIETE ťuknúť na **medzerník**, inak heslo nemusí byť správne.

Ťuknite na položku  a zadajte heslo do poľa pre heslo.

Ťuknutím na položku  uložte heslo a vytvorte pripojenie Wi-Fi. Po vytvorení pripojenia sa na hlavnej obrazovke zobrazí ikona Wi-Fi.

Nastavenie hotspotu zariadenia

Vďaka hotspotu zariadenia sa k nemu môžu pripojiť ďalšie zariadenia, ktoré podporujú sieť WLAN, a prenášať tak dáta.

Prejdite do **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Hotspot**.

Ťuknutím na  aktivujete funkciu hotspotu. Názov hotspotu sa skladá z posledných 9 číslic sériového čísla zariadenia.

Ťuknite na položku **Nastaviť hotspot**. 4. Zobrazí sa softvérová klávesnica.

Nastavte heslo pre hotspot.



NESMIETE ťuknúť na **medzerník**, inak heslo nemusí byť správne. Heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov a pozostávať z číslic a písmen. Klepnutím na  zadajte heslo do poľa pre heslo.

Ťuknite na  a uložte.

Automatické vypnutie

Zariadenie má funkciu automatického vypnutia na úsporu energie. Nastavenie je možné upraviť v 10 min. krokoch od 0 do 60 min.

Nastavenie dátumu a času

Prejdite na **Nastavenia** → **Nastavenia zariadenia** → **Čas a dátum**.

Nastavenie dátumu a času.

Stlačením tlačidla  uložte a ukončíte.

Obnovenie zariadenia

Prejdite na **Miestne nastavenia** → **Nastavenia zariadenia** → **Obnovenie zariadenia**, **aby ste** resetovali zariadenie a obnovili predvolené nastavenia.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri prvom použití pamäťovej karty v prenosnej termokamere je potrebné ju najprv inicializovať.

Vyberte  a prejdite na **Nastavenia zariadenia** → **Inicializácia zariadenia** → **Formátovanie pamäťovej karty, aby ste** inicializovali pamäťovú kartu.

Tabuľka emisivity

Materiál	Tepelná emisivita	Materiál	Tepelná emisivita
Hliník	0,30	Sklo	0,90 až 0,95
Asfalt	0,90 až 0,98	Oxidy železa	0,78 až 0,82
Betón	0,95	Lak	0,80 až 0,95
Koža	0,95	Plastové	0,85 až 0,95
Keramika	0,90 až 0,95	Papier	0,70 až 0,94
Meď	0,50	Piesok	0,90
Brick	0,90	Guma	0,95
Uhlík	0,85	Drevo	0,94
Mastný tmel	0,94	Textil	0,94
Mrazené potraviny	0,90	Vedenie	0,50
Horúce jedlá	0,93	Mramor	0,94
Zmrzlina	0,96 až 0,98	Tkanina (čierna)	0,98
Sneh	0,83	Mínomet	0,8 až 0,90
Ľudská koža	0,98	Voda	0,92 až 0,96

Technické údaje

Zobrazenie	3,5" dotykový displej LCD (640 x 480 pixelov)
IR rozlíšenie	256 x 192 pixelov
Rozlíšenie obrazu pre viditeľné svetlo	3264 x 2448 pixelov
Zorné pole	50° x 37,2°
Emisivita	0,01 - 1,00
Rozsah teplôt	-20 až 400 °C
Presnosť	±2 % alebo nameraná hodnota ±2 °C
Snímková frekvencia	25 Hz
Digitálny zoom	1x - 4x
Spektrálne pásmo	7,5 - 14 μm
Zameranie	pevná
Farebná paleta	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain,
Možnosti zobrazenia	Tepelné/vizuálne/Fúzia/BIB
Ukladanie obrázkov	Interná pamäť (16 GB)
Prevádzková teplota	-10 až 50 °C
Teplota skladovania	-20 až 60 °C
Relatívna vlhkosť	<95 % RH
Napájanie	Integrovaná batéria
Automatické vypnutie	0-60 min. nastaviteľné v krokoch po 10 min.
Hmotnosť	218 g
Veľkosť	138,5 x 85,2 x 23,8 mm
Trieda ochrany	IP54

Technické údaje

Elektromagnetická kompatibilita EN 61326-1	Vo vysokofrekvenčnom poli 1 V/m zodpovedá presnosť uvedeným hodnotám
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy (≤ 10 mW), 2400 - 2483,5 MHz, cca 10 m (otvorená plocha)
Wi-Fi	802.11 b/g/n • Pásmo 2,4 GHz: 2,400 GHz až 2,4835 GHz • Pásmo 5 GHz: 5,150 GHz až 5,350 GHz, 5,470 GHz až 5,725 GHz, 5,725 GHz až 5,850 GHz



FR

**Cet appareil
et ses piles
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !